

Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart

GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 3T4 (2017.04) 0 / 114



1 609 92A 3T4

GWS Professional

HEAVY
DUTY

900-100 | 900-100 S | 900-115 | 900-115 S | 900-125 | 900-125 S



BOSCH

en Original instructions

fr Notice originale

es Manual original

pt Manual original

cn 正本使用说明书

tw 原始使用說明書

ko 사용 설명서 원본

th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับดั้นแบบ

id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal


vi BẢN GỐC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


ar تطبيقات التشغيل الأصلية







fa دفترچه راهنمای اصلی



English	Page	6
Français	Page	16
Español	Página	25
Português.....	Página	35
中文	頁	43
中文	頁	51
한국어	페이지	58
ภาษาไทย.....	หน้า	66
Bahasa Indonesia	Halaman	74
Tiếng Việt	Trang	84
عربى	صفحة	102
فارسی	صفحه	111



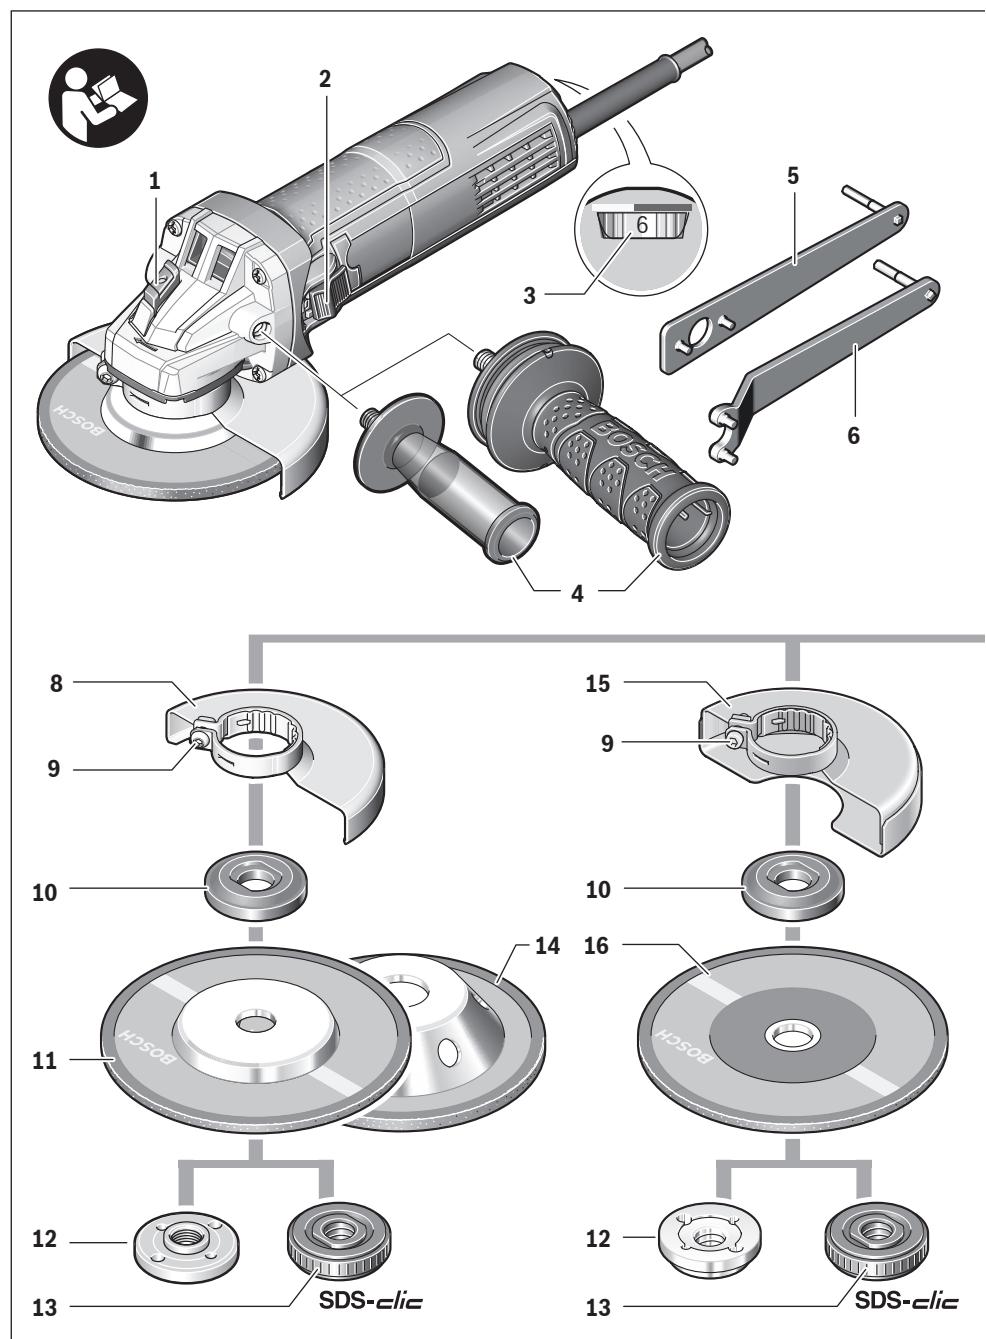

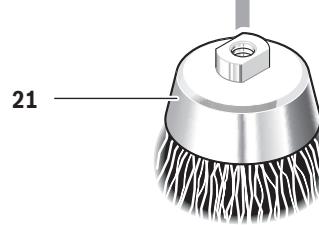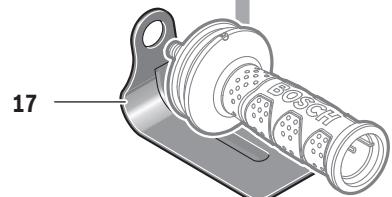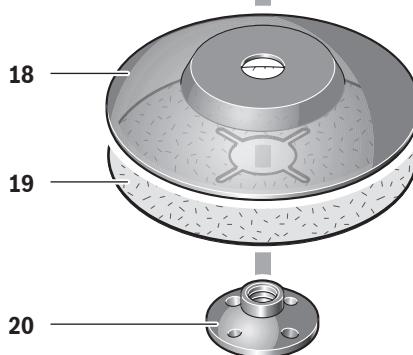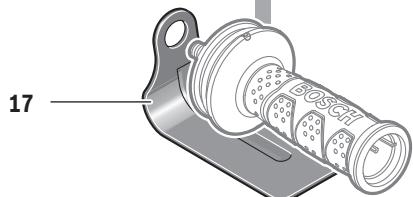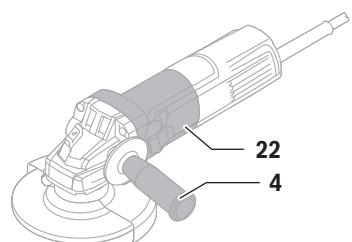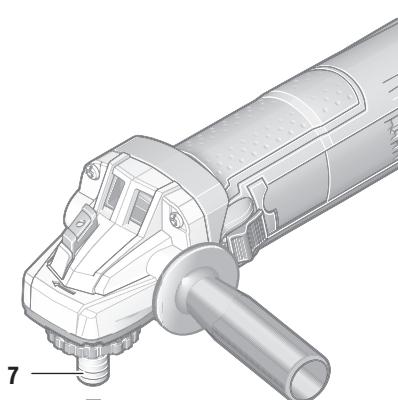

**GWS 900-100
GWS 900-115
GWS 900-125
GWS 900-100 S
GWS 900-115 S
GWS 900-125 S**

English

Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING **Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- ▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

▶ **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.

Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

▶ **Do not overreach.** **Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.

▶ **Dress properly.** **Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

▶ **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

▶ **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

▶ **Maintain power tools.** **Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation.** If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service

▶ **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety Warnings for Angle Grinder

Safety Warnings common for Grinding, Sanding, Wire Brushing or Abrasive Cutting Off Operations

- ▶ **This power tool is intended to function as a grinder, sander, wire brush or cut-off tool. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- ▶ **Operations such as polishing are not recommended to be performed with this power tool.** Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
- ▶ **Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer.** Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- ▶ **The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
- ▶ **The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool.** Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
- ▶ **Threaded mounting of accessories must match the grinder spindle thread. For accessories mounted by flanges, the arbour hole of the accessory must fit the locating diameter of the flange.** Accessories that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
- ▶ **Do not use a damaged accessory.** Before each use inspect the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
- ▶ **Wear personal protective equipment.** Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- ▶ **Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment.** Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- ▶ **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- ▶ **Position the cord clear of the spinning accessory.** If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning wheel.
- ▶ **Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.** The spinning wheel may grab the surface and pull the power tool out of your control.
- ▶ **Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
- ▶ **Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- ▶ **Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
- ▶ **Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

Kickback and related warnings

- ▶ Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding. For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions. Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.
- ▶ **Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up.** The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.
- ▶ **Never place your hand near the rotating accessory.** Accessory may kickback over your hand.
- ▶ **Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs.** Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.

8 | English

- **Use special care when working corners, sharp edges, etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.** Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.
- **Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control.

Safety warnings specific for Grinding and Abrasive Cutting-Off operations

- **Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel.** Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
- **The grinding surface of the centre depressed wheels must be mounted below the plane of the guard lip.** An improperly mounted wheel that projects through the plane of the guard lip cannot be adequately protected.
- **The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator.** The guard helps to protect operator from broken wheel fragments, accidental contact with wheel and sparks that could ignite clothing.
- **Wheels must be used only for recommended applications.** For example: do not grind with the side of the cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding; side forces applied to these wheels may cause them to shatter.
- **Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected wheel.** Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.
- **Do not use worn down reinforced wheels from larger power tools.** Wheels intended for larger power tools are not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

Additional safety warnings specific for abrasive cutting off operations

- **Do not "jam" the cut-off wheel or apply excessive pressure.** Do not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.
- **Do not position your body in line with and behind the rotating wheel.** When the wheel, at the point of operation, is moving away from your body, the possible kickback may propel the spinning wheel and the power tool directly at you.
- **When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop.** Never attempt to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.

► **Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and carefully re-enter the cut.** The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.

► **Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback.** Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.

► **Use extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas.** The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.

Safety warnings specific for sanding operations

► **Do not use excessively oversized sanding disc paper. Follow manufacturers recommendations, when selecting sanding paper.** Larger sanding paper extending beyond the sanding pad presents a laceration hazard and may cause snagging, tearing of the disc, or kickback.

Safety warnings specific for wire brushing operations

► **Be aware that wire bristles are thrown by the brush even during ordinary operation. Do not overstress the wires by applying excessive load to the brush.** The wire bristles can easily penetrate light clothing and/or skin.

► **If the use of a guard is recommended for wire brushing, do not allow any interference of the wire wheel or brush with the guard.** Wire wheel or brush may expand in diameter due to work load and centrifugal forces.

Additional safety warnings

Wear safety goggles.



► **Use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance.** Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage or may cause an electric shock.

► **Release the On/Off switch and set it to the off position when the power supply is interrupted, e. g., in case of a power failure or when the mains plug is pulled.** This prevents uncontrolled restarting.

► **Do not touch grinding and cutting discs before they have cooled down.** The discs can become very hot while working.

► **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.

► **Products sold in GB only:** Your product is fitted with a BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362). If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

Product Description and Specifications



Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Intended Use

The machine is intended for cutting, roughing and brushing of metal and stone materials without the use of water. For cutting with bonded abrasives, a special cutting guard (accessory) must be used. When cutting in stone, provide for sufficient dust extraction. With approved sanding tools, the machine can be used for sanding with sanding discs.

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustration of the machine on the graphics page.

- 1 Spindle lock button
- 2 On/Off switch
- 3 Thumbwheel for speed preselection (GWS 900-100 S / GWS 900-115 S / GWS 900-125 S)
- 4 Auxiliary handle (insulated gripping surface)
- 5 Combination spanner for M 14 grinder spindle*
- 6 Combination spanner for M 10 grinder spindle*
- 7 Grinder spindle
- 8 Protection guard for grinding
- 9 Locking screw for protection guard
- 10 Mounting flange with O-ring
- 11 Grinding wheel*
- 12 Clamping nut
- 13 Quick-clamping nut SDS-*clic* *
- 14 Carbide grinding head*
- 15 Protection guard for cutting*
- 16 Cutting disc*
- 17 Hand guard*
- 18 Rubber sanding plate*
- 19 Sanding sheet*
- 20 Round nut*
- 21 Cup brush*
- 22 Handle (insulated gripping surface)

*Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.

Technical Data

Angle Grinder	GWS...	900-100	900-115	900-125	900-100 S	900-115 S	900-125 S
Article number	0 601 ...	396 0..	396 0..	396 0..	396 1..	396 1..	396 1..
Rated power input	W	900	900	900	900	900	900
Output power	W	450	450	450	450	450	450
Rated speed	min ⁻¹	11000	11000	11000	11000	11000	11000
Speed control adjustment	min ⁻¹	-	-	-	2800 - 11000	2800 - 11000	2800 - 11000
Grinding disc diameter, max.	mm	100	115	125	100	115	125
Thread of grinder spindle		M 10	M 14	M 14	M 10	M 14	M 14
Thread length (max.) of grinder spindle	mm	22	22	22	22	22	22
Speed preselection		-	-	-	●	●	●
Kickback stop		-	-	-	-	-	-
Restarting Protection		-	-	-	●	●	●
Reduced starting current		-	-	-	●	●	●
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014							
- with vibration-damping auxiliary handle	kg	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
- with standard-auxiliary handle	kg	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
Protection class		□/II	□/II	□/II	□/II	□/II	□/II

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.

10 | English

Assembly

Mounting the Protective Devices

- Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

Note: After breakage of the grinding disc during operation or damage to the holding fixtures on the protection guard/power tool, the machine must promptly be sent to an after-sales service agent for maintenance. For addresses, see section "After-sales Service and Application Service".

Protection Guard for Grinding

Place the protection guard **8** on the spindle collar. Adapt the position of the protection guard **8** to the requirements of the work step. Lock protection guard **8** by tightening locking screw **9** with combination spanner **5/6**.

- Adjust the protection guard **8** in such a manner that sparking is prevented in the direction of the operator.

Note: The encoding keys on the protection guard **8** ensure that only a protection guard that fits the machine type can be mounted.

Protection Guard for Cutting

- For cutting with bonded abrasives, always use the protection guard for cutting **15**.
- Provide for sufficient dust extraction when cutting stone.

The protection guard for cutting **15** is mounted in the same manner as the protection guard for grinding **8**.

Auxiliary Handle

- Operate your machine only with the auxiliary handle **4**.
- Screw the auxiliary handle **4** on the right or left of the machine head depending on the working method.

Hand Guard

- For operations with the rubber sanding plate **18** or with the cup brush/wheel brush/flap disc, always mount the hand guard **17**.

The hand guard **17** is fastened with the auxiliary handle **4**.

Mounting the Grinding Tools

- Before any work on the machine itself, pull the mains plug.
- Do not touch grinding and cutting discs before they have cooled down. The discs can become very hot while working.

Clean the grinder spindle **7** and all parts to be mounted.

For clamping and loosening the grinding tools, lock the grinder spindle with the spindle lock button **1**.

- Actuate the spindle lock button only when the grinder spindle is at a standstill. Otherwise, the machine may become damaged.

Grinding/Cutting Disc


Pay attention to the dimensions of the grinding tools. The mounting hole diameter must fit the mounting flange without play. Do not use reducers or adapters.

When using diamond cutting discs, pay attention that the direction-of-rotation arrow on the diamond cutting disc and the direction of rotation of the machine (see direction-of-rotation arrow on the machine head) agree.

See graphics page for the mounting sequence.

To fasten the grinding/cutting disc, screw on the clamping nut **12** and tighten it with the combination spanner **5/6**, (see section "Quick-clamping Nut").

- After mounting the grinding tool and before switching on, check that the grinding tool is correctly mounted and that it can turn freely. Make sure that the grinding tool does not graze against the protection guard or other parts.

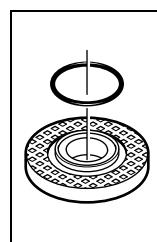

Mounting flange for grinding spindle M 14:

A plastic part (O-ring) is fitted around the centring collar of mounting flange **10**. If the O-ring is missing or damaged, the mounting flange **10** must be replaced before resuming operation.

Mounting flange for grinding spindle M 10:

The mounting flange can be used on both sides.

Flap Disc

- For operations with the flap disc, always mount the hand guard **17**.

Rubber Sanding Plate

- For operations with the rubber sanding plate **18**, always mount the hand guard **17**.

See graphics page for the mounting sequence.

Screw on round nut **20** and tighten it with the combination spanner **5/6**.

Cup Brush/Disc Brush

- For operations with the cup brush/wheel brush, always mount the hand guard **17**.

See graphics page for the mounting sequence.

The cup brush/disc brush must be able to be screwed onto the grinder spindle until it rests firmly against the grinder spindle flange at the end of the grinder spindle threads. Tighten the cup brush/disc brush with an open-end spanner.

Quick-clamping Nut SDS-*clic*


For convenient changing of grinding tools without the use of additional tools, you can use the quick-clamping nut **13** instead of the clamping nut **12**.

- The quick-clamping nut **13** may be used only for grinding or cutting discs.


Use only a flawless, undamaged quick-clamping nut **13**.

When screwing on, pay attention that the side of the quick-clamping nut **13** with printing does not face the grinding disc; the arrow must point to the index mark **23**.

English | 11

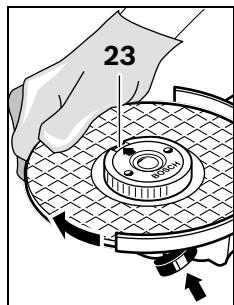


Lock the grinder spindle with the spindle lock button 1. To tighten the quick-clamping nut, firmly turn the grinding disc in clockwise direction.

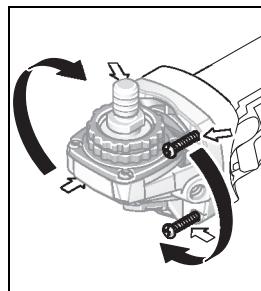

The machine head can be rotated with respect to the machine housing in 90° steps. In this manner, the On/Off switch can be brought into a more convenient position for special working situations, e.g. for left-handed persons.

Completely unscrew the four screws. Rotate the machine head carefully,

without removing it from the housing, to the new position. Screw in and tighten the four screws again.

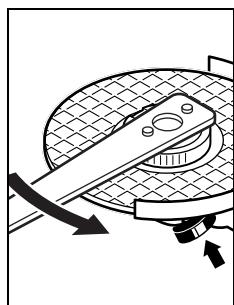

A properly fastened, undamaged quick-clamping nut can be manually loosened by turning the knurled ring in an anticlockwise direction.

Never loosen a tight quick-clamping nut using pliers; always use the combination spanner. Apply the combination spanner 5/6 as shown in the figure.

Approved Grinding Tools

All grinding tools mentioned in these operating instructions can be used.

The permissible speed [min^{-1}] or the circumferential speed [m/s] of the grinding tools used must at least match the values given in the table.

Therefore, observe the permissible **rotational/circumferential speed** on the label of the grinding tool.

	max. [mm]	[mm]	[min ⁻¹]	[m/s]
D	b	d		
	100	7	16.0	11000
	115	7	22.2	11000
	125	7	22.2	11000
	100	—	—	80
	115	—	—	80
	125	—	—	80
	70	30	M 10	11000
	75	30	M 14	11000
	D			45

Rotating the Machine Head

► Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

Dust/Chip Extraction

► Dust from materials such as lead-containing coatings, some wood types, minerals and metal can be harmful to one's health. Touching or breathing-in the dust can cause allergic reactions and/or lead to respiratory infections of the user or bystanders.

Certain dust, such as oak or beech dust, is considered carcinogenic, especially in connection with wood-treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be worked by specialists.

- As far as possible, use a dust extraction system suitable for the material.
- Provide for good ventilation of the working place.
- It is recommended to wear a P2 filter-class respirator. Observe the relevant regulations in your country for the materials to be worked.

► **Prevent dust accumulation at the workplace.** Dust can easily ignite.

Operation

Starting Operation

► **Observe correct mains voltage!** The voltage of the power source must agree with the voltage specified on the nameplate of the machine. Power tools marked with 230 V can also be operated with 220 V.

► **Products sold in AUS and NZ only:** Use a residual current device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

► **Hold power tool by insulated gripping surfaces 22 and auxiliary handle 4 only.** The accessory may contact hidden wiring or its own cord. Accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and shock the operator.

When operating the machine with power from mobile generators that do not have sufficient reserve capacity or are not equipped with suitable voltage control with starting current amplification, loss of performance or untypical behavior can occur upon switching on.

Please observe the suitability of the power generator being used, particularly with regard to the mains voltage and frequency.

12 | English**Switching On and Off**

To **start** the power tool, push the On/Off switch **2** forwards. To **lock** the On/Off switch **2**, press the On/Off switch **2** down at the front until it latches. To **switch off** the power tool, release the On/Off switch **2** or, if it is locked, briefly push down the back of the On/Off switch **2** and then release it.

- **Check grinding tools before using. The grinding tool must be mounted properly and be able to move freely. Carry out a test run for at least one minute with no load. Do not use damaged, out-of-centre or vibrating grinding tools.** Damaged grinding tools can burst and cause injuries.

To save energy, only switch the power tool on when using it.

Restarting Protection (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

The restarting protection feature prevents uncontrolled restarting of the machine after an interruption in the power supply.

To **restart the operation**, switch the On/Off switch **2** to the Off position and start the machine again.

Reduced starting current (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

The electronic reduced starting current limits the power consumption when switching the tool on and enables operation from a 13 ampere fuse.

Speed preselection (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

The required speed can be preselected with the thumbwheel **3** (also while running).

The data in the following table are recommended values.

Material	Application	Accessory	Thumbwheel Position
Metal	Removing paint	Sanding disc	2 – 3
Metal	Brushing, rust removal	Cup brush, sanding disc	3
Metal, masonry	Grinding	Grinding disc	4 – 6
Metal	Rough grinding	Grinding disc	6
Metal	Cutting	Cutting disc	6

Working Advice

- **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**
- **Exercise caution when cutting slots in structural walls; see Section "Information on Structures".**
- **Clamp the workpiece if it does not remain stationary due to its own weight.**
- **Do not strain the machine so heavily that it comes to a standstill.**
- **After heavily straining the power tool, continue to run it at no-load for several minutes to cool down the accessory.**
- **Do not touch grinding and cutting discs before they have cooled down.** The discs can become very hot while working.
- **Do not use the power tool with a cut-off stand.**

Rough Grinding

- **Never use a cutting disc for roughing.**

The best roughing results are achieved when setting the machine at an angle of 30° to 40°. Move the machine back and forth with moderate pressure. In this manner, the workpiece will not become too hot, does not discolour and no grooves are formed.

Flap Disc

With the flap disc (accessory), curved surfaces and profiles can be worked.


Flap discs have a considerably higher service life, lower noise levels and lower sanding temperatures than conventional sanding sheets.

Cutting Metal

- **For cutting with bonded abrasives, always use the protection guard for cutting 15.**

When cutting, work with moderate feed, adapted to the material being cut. Do not exert pressure onto the cutting disc, tilt or oscillate the machine.

Do not reduce the speed of running down cutting discs by applying sideward pressure.

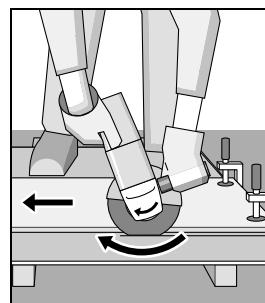

The machine must always work in an up-grinding motion. Otherwise, the danger exists of it being pushed **uncontrolled** out of the cut.

When cutting profiles and square bar, it is best to start at the smallest cross section.

Cutting Stone

- **Provide for sufficient dust extraction when cutting stone.**
- **Wear a dust respirator.**
- **The machine may be used only for dry cutting/grinding.**

For cutting stone, it is best to use a diamond cutting disc.

For cutting especially hard material, e. g., concrete with high pebble content, the diamond cutting disc can overheat and become damaged as a result. This is clearly indicated by circular sparking, rotating with the diamond cutting disc.

In this case, interrupt the cutting process and allow the diamond cutting disc to cool by running the machine for a short time at maximum speed with no load.

Noticeably decreasing work progress and circular sparking are indications of a diamond cutting disc that has become dull. Briefly cutting into abrasive material (e. g. lime-sand brick) can resharpen the disc again.

Information on Structures

Slots in structural walls are subject to the Standard DIN 1053 Part 1, or country-specific regulations. These regulations are to be observed under all circumstances. Before beginning work, consult the responsible structural engineer, architect or the construction supervisor.

Maintenance and Service**Maintenance and Cleaning**

- **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**
 - **For safe and proper working, always keep the machine and ventilation slots clean.**
 - **In extreme conditions, always use dust extraction as far as possible. Blow out ventilation slots frequently and install a portable residual current device (PRCD).**
- When working metals, conductive dust can settle in the interior of the power tool. The total insulation of the power tool can be impaired.

Please store and handle the accessory(-ies) carefully.

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in order to avoid a safety hazard.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch's application service team will gladly answer questions concerning our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Cambodia

Robert Bosch (Cambodia) Co., Ltd
Unit 8BC, GT Tower, 08th Floor, Street 169,
Czechoslovakia Blvd, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara
Phnom Penh
VAT TIN : 100 169 511
Tel. +855 23 900 685 / +855 23 900 660
www.bosch.com.kh

People's Republic of China**China Mainland**

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd.
567, Bin Kang Road
Bin Jiang District 310052
Hangzhou, P.R.China
Tel.: 4008268484
Fax: (0571) 87774502
E-Mail: contact.ptcn@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

HK and Macau Special Administrative Regions

Robert Bosch Co. Ltd.
21st Floor, 625 King's Road
North Point, Hong Kong
Customer Service Hotline: +852 2101 0235
Fax: +852 2590 9762
E-Mail: info@hk.bosch.com
www.bosch-pt.com.hk

India

Bosch Service Center
69, Habibullah Road, (Next to PSBB School), T. Nagar
Chennai – 600077
Phone: (044) 64561816
Bosch Service Center Rishyamook
85A, Panchkuin Road
New Delhi – 110001
Phone: (011) 43166190
Bosch Service Center
79,Crystal bldg., Dr. Annie Besant Road, Worli
Mumbai – 400018
Phone: (022) 39569936 / (022) 39569959 /
022 39569967 / 022 24952071

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 10th Floor
Jalan RA Kartini II-S Kaveling 6
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
Tel.: (21) 3005-5800
www.bosch-pt.co.id

14 | English

Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd.(220975-V) PT/SMY
No. 8A, Jalan 13/6
46200 Petaling Jaya
Selangor
Tel.: (03) 79663194
Toll-Free: 1800 880188
Fax: (03) 79583838
E-Mail: kiathoe.chong@my.bosch.com
www.bosch-pt.com.my

Pakistan

Robert Bosch Middle East FZE – Pakistan Liaison Office
2nd Floor Plaza # 10, CCA Block, DHA Phase 5
Lahore, 54810
Phone: +92(303)4444311
Email: Faisal.Khan@bosch.com

Philippines

Robert Bosch, Inc.
28th Floor Fort Legend Towers,
3rd Avenue corner 31st Street,
Fort Bonifacio, Global City,
1634 Taguig City
Tel.: (632) 8703871
Fax: (632) 8703870
www.bosch-pt.com.ph

Singapore

Powerwell Service Centre Pte Ltd
Bosch Authorised Service Centre (Power Tools)
4012 Ang Mo Kio Ave 10, #01-02 TECHplace
Singapore 569628
Tel.: 6452 1770
Fax: 6452 1760
E-Mail: ask@powerwellsc.com
www.powerwellsc.com
www.bosch-pt.com.sg

Thailand

Robert Bosch Ltd.
Liberty Square Building
No. 287, 11 Floor
Silom Road, Bangkok
Bangkok 10500
Tel.: 02 6393111
Fax: 02 2384783
Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054
Bangkok 10501
www.bosch.co.th
Bosch Service – Training Centre
La Salle Tower Ground Floor Unit No.2
10/11 La Salle Moo 16
Srinakharin Road
Bangkaew, Bang Plee
Samutprakarn 10540
Tel.: 02 7587555
Fax: 02 7587525

Vietnam

Branch of Bosch Vietnam Co. Ltd in HCMC
Floor 10, 194 Golden Building
473 Dien Bien Phu Street
Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Tel.: (08) 6258 3690
Fax: (08) 6258 3692
Hotline: (08) 6250 8555
www.bosch-pt.com.vn

Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

TOO "Robert Bosch" Power Tools, After Sales Service
Rayimbek Ave., 169/1
050050, Almaty, Kazakhstan
Service Email: service.pt.ka@bosch.com
Official Website: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Bahrain

Hatem Al Juffali Technical Equipment Establishment.
Kingdom of Bahrain, Setra Highway, Al Aker Area
Telephone: +966126971777 ext:311
Fax: +97317704257
Email: h.berjas@ejab.com.sa

Egypt

Unimar
20 Markaz kadmat
El tagmoa EL Aoul – New Cairo
Tel.: + 2 02 224 76091-95 / + 2 02 224 78072-73
Fax: + 2 02 224 78075
E-Mail: adelzaki@unimaregypt.com

Kuwait

Al Qurain Automotive Trading Company
Shuwaikh Industrial Area, Block 1, Plot 16, Street 3rd
P.O. Box 164 – Safat 13002
Phone: 24810844
Fax: 24810879
E-mail: josephkr@aaalmutawa.com

Iran

Robert Bosch Iran
3rd Floor, No 3, Maadiran Building
Aftab St., Khodami St., Vanak Sq.
Tehran 1994834571.
Phone: +9821- 86092057

Iraq

Sahba Technology Group
Al Muthana airport road
Baghdad
Phone: +9647901906953
Phone Dubai: +97143973851
Email: bosch@sahbatechnology.com

Jordan

Roots Arabia – Jordan
Nasser Bin Jameel street, Building 37 Al Rabiah
11194 Amman
Phone: +962 6 5545778
Email: bosch@rootsjordan.com

Lebanon

Tehini Hana & Co. S.A.R.L.
P.O Box 90-449 jdeideh
Dora-beirut
Phone: +9611255211
Email: service-pt@tehini-hana.com

Libya

ELNASER FOR WORKSHOP TOOLS
SWANEE ROAD, ALFALAH AREA
TRIPOLI
Tel: 00219 21 4811184

Oman

Malatan Trading & Contracting LLC
P.O. Box 131
Ruwi, 112 Sultanate of Oman
Phone: +968 99886794
E-mail: malatanpowertools@malatan.net

Qatar

International Construction Solutions WLL
P O Box 51. Doha.
Phone: +974 40065458
Fax: +974 4453 8585
E-mail: csd@icsdoha.com

Saudi Arabia

Juffali Technical Equipment Co. (JTECO)
Kilo 14, Madinah Road, Al Bawadi District
Jeddah 21431
Phone: +966 2 6672222 Ext. 1528
Fax: +966 2 6676308
E-mail: roland@ejjb.com.sa

Syria

Dallal Establishment for Power Tools
P.O. Box 1030
Aleppo
Phone: +963212116083
Email: rita.dallal@hotmail.com

United Arab Emirates

Central Motors & Equipment LLC, P.O. Box 1984
Al-Wahda Street - Old Sana Building
Sharjah
Phone: +971 6 593 2777
Fax: +971 6 533 2269
E-mail: powertools@centralmotors.ae

Yemen

Abualrejal Trading Corporation
Sana'a Zubiery St. Front to new Parliament Building
Phone: +967-1-202010
Fax: +967-1-279029
Email: tech-tools@abualrejal.com

Ethiopia

Forever plc
Kebele 2,754, BP 4806,
Addis Ababa
Tel: +251 111 560 600
E-Mail: foreverplc@ethionet.et

Ghana

C.WOERMANN LTD.
Nsawam Road / Avenor Junction, P.O Box 1779
Accra
Tel : 00233 302 225 141

Kenya

Robert Bosch East Africa Ltd
Mpaka Road P.O. Box 856
00606 Nairobi -Kenya

Nigeria

Robert Bosch Nigeria Ltd.
52-54 Isaac John street P.O. Box
GRA Ikeja – Lagos

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng – BSC Service Centre

35 Roper Street, New Centre
Johannesburg
Tel.: (011) 4939375
Fax: (011) 4930126
E-Mail: bsc.tools@icon.co.za

KZN – BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre
143 Crompton Street
Pinetown
Tel.: (031) 7012120
Fax: (031) 7012446
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre

Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton
Tel.: (021) 5512577
Fax: (021) 5513223
E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng
Tel.: (011) 6519600
Fax: (011) 6519880
E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Tanzania

Diesel & Autoelectric Service Ltd.
117 Nyerere Rd. P.O. BOX 70839, Vingunguti 12109
Dar Es Salaam
Tel : 00255 222 861 793/794

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600

16 | Français**Gauteng – BSC Service Centre**

35 Roper Street, New Centre
 Johannesburg
 Tel.: (011) 4939375
 Fax: (011) 4930126
 E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN – BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre
 143 Crompton Street
 Pinetown
 Tel.: (031) 7012120
 Fax: (031) 7012446
 E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre

Democracy Way, Prosperity Park
 Milnerton
 Tel.: (021) 5512577
 Fax: (021) 5513223
 E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng
 Tel.: (011) 6519600
 Fax: (011) 6519880
 E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
 Power Tools
 Locked Bag 66
 Clayton South VIC 3169
 Customer Contact Center
 Inside Australia:
 Phone: (01300) 307044
 Fax: (01300) 307045
 Inside New Zealand:
 Phone: (0800) 543353
 Fax: (0800) 428570
 Outside AU and NZ:
 Phone: +61 3 95415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of power tools into household waste!

Subject to change without notice.

Français**Avertissements de sécurité****Avertissements de sécurité généraux pour l'outil**

AVERTISSEMENT **Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.** Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail

► **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

► **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

► **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

► **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.

► **Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

► **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.

► **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

► **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

► **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

- ▶ **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans l'utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.
- ▶ **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chausures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures des personnes.
- ▶ **Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- ▶ **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.
- ▶ **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
- ▶ **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- ▶ **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

Utilisation et entretien de l'outil

- ▶ **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- ▶ **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le faire réparer.
- ▶ **Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
- ▶ **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- ▶ **Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition**

pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

- ▶ **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- ▶ **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

Maintenance et entretien

- ▶ **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

Instructions de sécurité pour meuleuses angulaires

Avertissements de sécurité communs pour les opérations de meulage, de ponçage, de brossage métallique, ou de tronçonnage par meule abrasive

- ▶ **Cet outil électrique est destiné à fonctionner comme meuleuse, ponceuse, brosse métallique ou outil à tronçonner. Lire toutes les mises en garde de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournies avec cet outil électrique.** Le fait de ne pas suivre toutes les instructions données ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure grave.
- ▶ **Les opérations de lustrage ne sont pas recommandées avec cet outil électrique.** Les opérations pour lesquelles l'outil électrique n'a pas été conçu peuvent provoquer un danger et causer un accident corporel.
- ▶ **Ne pas utiliser d'accessoires non conçus spécifiquement et recommandés par le fabricant d'outils.** Le simple fait que l'accessoire puisse être fixé à votre outil électrique ne garantit pas un fonctionnement en toute sécurité.
- ▶ **La vitesse assignée de l'accessoire doit être au moins égale à la vitesse maximale indiquée sur l'outil électrique.** Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vitesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.
- ▶ **Le diamètre extérieur et l'épaisseur de votre accessoire doivent se situer dans le cadre des caractéristiques de capacité de votre outil électrique.** Les accessoires dimensionnés de façon incorrecte ne peuvent pas être protégés ou commandés de manière appropriée.
- ▶ **Le montage fileté d'accessoires doit être adapté au filet de l'arbre de la meuleuse. Pour les accessoires montés avec des flasques, l'alésage central de l'accessoire doit s'adapter correctement au diamètre du flasque.** Les accessoires qui ne correspondent pas aux éléments de montage de l'outil électrique seront en déséquilibre, vibreront de manière excessive et pourront provoquer une perte de contrôle.

18 | Français

- ▶ **Ne pas utiliser d'accessoire endommagé.** Avant chaque utilisation examiner les accessoires comme les meules abrasives pour détecter la présence éventuelle de copeaux et fissures, les patins d'appui pour détecter des traces éventuelles de fissures, de déchirure ou d'usure excessive, ainsi que les brosses métalliques pour détecter des fils desserrés ou fissurés. Si l'outil électrique ou l'accessoire a subi une chute, examiner les dommages éventuels ou installer un accessoire non endommagé. Après examen et installation d'un accessoire, placez-vous ainsi que les personnes présentes à distance du plan de l'accessoire rotatif et faites marcher l'outil électrique à vitesse maximale à vide pendant 1 min. Les accessoires endommagés seront normalement détruits pendant cette période d'essai.
 - ▶ **Porter un équipement de protection individuelle.** En fonction de l'application, utiliser un écran facial, des lunettes de sécurité ou des verres de sécurité. Le cas échéant, utiliser un masque antipoussières, des protections auditives, des gants et un tablier capables d'arrêter les petits fragments abrasifs ou des pièces à usiner. La protection oculaire doit être capable d'arrêter les débris volants produits par les diverses opérations. Le masque antipoussières ou le respirateur doit être capable de filtrer les particules produites par vos travaux. L'exposition prolongée aux bruits de forte intensité peut provoquer une perte de l'audition.
 - ▶ **Maintenir les personnes présentes à une distance de sécurité par rapport à la zone de travail.** Toute personne entrant dans la zone de travail doit porter un équipement de protection individuelle. Des fragments de pièce à usiner ou d'un accessoire cassé peuvent être projetés et provoquer des blessures en dehors de la zone immédiate d'opération.
 - ▶ **Tenir l'outil uniquement par les surfaces de préhension isolantes, pendant les opérations au cours desquelles l'accessoire coupant peut être en contact avec des conducteurs cachés ou avec son propre câble.** Le contact de l'accessoire coupant avec un fil « sous tension » peut mettre « sous tension » les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique sur l'opérateur.
 - ▶ **Placer le câble éloigné de l'accessoire de rotation.** Si vous perdez le contrôle, le câble peut être coupé ou subir un accroc et votre main ou votre bras peut être tiré dans l'accessoire en rotation.
 - ▶ **Ne jamais reposer l'outil électrique avant que l'accessoire n'ait atteint un arrêt complet.** L'accessoire de rotation peut agripper la surface et arracher l'outil électrique hors de votre contrôle.
 - ▶ **Ne pas faire fonctionner l'outil électrique en le portant sur le côté.** Un contact accidentel avec l'accessoire en rotation pourrait accrocher vos vêtements et attirer l'accessoire sur vous.
 - ▶ **Nettoyer régulièrement les orifices d'aération de l'outil électrique.** Le ventilateur du moteur attirera la poussière à l'intérieur du boîtier et une accumulation excessive de poudre de métal peut provoquer des dangers électriques.
 - ▶ **Ne pas faire fonctionner l'outil électrique à proximité de matériaux inflammables.** Des étincelles pourraient enflammer ces matériaux.
 - ▶ **Ne pas utiliser d'accessoires qui nécessitent des réfrigérants fluides.** L'utilisation d'eau ou d'autres réfrigérants fluides peut aboutir à une électrocution ou un choc électrique.
- Rebonds et mises en garde correspondantes**
- ▶ Le rebond est une réaction soudaine au pincement ou à l'accrochage d'une meule rotative, d'un patin d'appui, d'une brosse ou de tout autre accessoire. Le pincement ou l'accrochage provoque un blocage rapide de l'accessoire en rotation qui, à son tour, contraint l'outil électrique hors de contrôle dans le sens opposé de rotation de l'accessoire au point du grippage. Par exemple, si une meule abrasive est accrochée ou pinçée par la pièce à usiner, le bord de la meule qui entre dans le point de pincement peut creuser la surface du matériau, provoquant des sauts ou l'expulsion de la meule. La meule peut sauter en direction de l'opérateur ou encore en s'en éloignant, selon le sens du mouvement de la meule au point de pincement. Les meules abrasives peuvent également se rompre dans ces conditions. Le rebond résulte d'un mauvais usage de l'outil et/ou de procédures ou de conditions de fonctionnement incorrectes et peut être évité en prenant les précautions appropriées spécifiées ci-dessous.
 - ▶ **Maintenir solidement l'outil et positionner le corps et le bras de manière à pouvoir résister aux forces de rebond.** Toujours utiliser la poignée auxiliaire, le cas échéant, pour contrôler au maximum les rebonds ou les réactions de couple au moment du démarrage. L'opérateur est en mesure de contrôler les réactions de couple ou les forces de rebond, si des précautions appropriées ont été prises.
 - ▶ **Ne jamais placer votre main à proximité de l'accessoire en rotation.** L'accessoire peut effectuer un rebond sur votre main.
 - ▶ **Ne pas vous placer dans la zone où l'outil électrique se déplacera en cas de rebond.** Le rebond pousse l'outil dans le sens opposé au mouvement de la meule au point d'accrochage.
 - ▶ **Etre particulièrement prudent lors d'opérations sur des coins, des arêtes vives etc. Eviter que l'accessoire ne rebondisse et ne s'accroche.** Les coins, les arêtes vives ou les rebondissements ont tendance à accrocher l'accessoire en rotation et à provoquer une perte de contrôle ou un rebond.
 - ▶ **Ne pas fixer de chaîne coupante, de lame de sculpture sur bois ni de lame de scie dentée.** De telles lames provoquent des rebonds fréquents et des pertes de contrôle.
- Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de meulage et de tronçonnage abrasif**
- ▶ **Utiliser uniquement des types de meules recommandés pour votre outil électrique et le protecteur spécifique conçu pour la meule choisie.** Les meules pour lesquelles l'outil électrique n'a pas été conçu ne peuvent pas être protégées de façon satisfaisante et sont dangereuses.

- ▶ **La surface de meulage des meules à moyeu déporté doit être montée sous le plan de la lèvre du protecteur.** Une meule montée de manière incorrecte qui dépasse du plan de la lèvre du protecteur ne peut pas être protégée de manière appropriée.
 - ▶ **Le protecteur doit être solidement fixé à l'outil électrique et placé en vue d'une sécurité maximale, de sorte que l'opérateur soit exposé le moins possible à la meule.** Le protecteur permet de protéger l'opérateur des fragments de meule cassée, d'un contact accidentel avec la meule et d'étincelles susceptibles d'enflammer les vêtements.
 - ▶ **Les meules doivent être utilisées uniquement pour les applications recommandées. Par exemple : ne pas meuler avec le côté de la meule à tronçonner.** Les meules à tronçonner abrasives sont destinées au meulage périphérique, l'application de forces latérales à ces meules peut les briser en éclats.
 - ▶ **Toujours utiliser des flasques de meule non endommagés qui sont de taille et de forme correctes pour la meule que vous avez choisie.** Des flasques de meule appropriés supportent la meule réduisant ainsi la possibilité de rupture de la meule. Les flasques pour les meules à tronçonner peuvent être différents des autres flasques de meule.
 - ▶ **Ne pas utiliser de meules usées d'outils électriques plus grands.** La meule destinée à un outil électrique plus grand n'est pas appropriée pour la vitesse plus élevée d'un outil plus petit et elle peut éclater.
- Mises en garde de sécurité additionnelles spécifiques aux opérations de tronçonnage abrasif**
- ▶ **Ne pas « coincer » la meule à tronçonner ou ne pas appliquer une pression excessive. Ne pas tenter d'exécuter une profondeur de coupe excessive.** Une contrainte excessive de la meule augmente la charge et la probabilité de torsion ou de blocage de la meule dans la coupe et la possibilité de rebond ou de rupture de la meule.
 - ▶ **Ne pas vous placer dans l'alignement de la meule en rotation ni derrière celle-ci.** Lorsque la meule, au point de fonctionnement, s'éloigne de votre corps, le rebond éventuel peut propulser la meule en rotation et l'outil électrique directement sur vous.
 - ▶ **Lorsque la meule se bloque ou lorsque la coupe est interrompue pour une raison quelconque, mettre l'outil électrique hors tension et tenir l'outil électrique immobile jusqu'à ce que la meule soit à l'arrêt complet. Ne jamais tenter d'enlever le disque à tronçonner de la coupe tandis que la meule est en mouvement sinon le rebond peut se produire.** Rechercher et prendre des mesures correctives afin d'empêcher que la meule ne se gripe.
 - ▶ **Ne pas démarrer de nouveau le travail directement sur la pièce. Laissez le disque atteindre sa vitesse maximale et entrer en contact avec la pièce prudemment.** Le disque peut s'accrocher, se soulever brusquement ou avoir un mouvement arrière si l'appareil est redémarré en charge.

▶ **Prévoir un support de panneaux ou de toute pièce à usiner surdimensionnée pour réduire le risque de pincement et de rebond de la meule.** Les grandes pièces à usiner ont tendance à fléchir sous leur propre poids. Les supports doivent être placés sous la pièce à usiner près de la ligne de coupe et près du bord de la pièce des deux côtés de la meule.

▶ **Soyez particulièrement prudent lorsque vous faites une « coupe en retrait » dans des parois existantes ou dans d'autres zones sans visibilité.** La meule saillante peut couper des tuyaux de gaz ou d'eau, des câblages électriques ou des objets, ce qui peut entraîner des rebonds.

Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de ponçage

▶ **Ne pas utiliser de papier abrasif trop surdimensionné pour les disques de ponçage. Suivre les recommandations des fabricants, lors du choix du papier abrasif.** Un papier abrasif plus grand s'étendant au-delà du patin de ponçage présente un danger de lacération et peut provoquer un accrochage, une déchirure du disque ou un rebond.

Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de brossage métallique

▶ **Garder à l'esprit que des brins métalliques sont rejetés par la brosse même au cours d'une opération ordinaire. Ne pas soumettre à une trop grande contrainte les fils métalliques en appliquant une charge excessive à la brosse.** Les brins métalliques peuvent aisément pénétrer dans des vêtements légers et/ou la peau.

▶ **Si l'utilisation d'un protecteur est recommandée pour le brossage métallique, ne permettre aucune gêne du touret ou de la brosse métallique au protecteur.** Le touret ou la brosse métallique peut se dilater en diamètre en raison de la charge de travail et des forces centrifuges.

Avertissements supplémentaires

Portez toujours des lunettes de protection.



▶ **Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des conduites cachées ou consulter les entreprises d'approvisionnement locales.** Un contact avec des lignes électriques peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Un endommagement d'une conduite de gaz peut provoquer une explosion. La perforation d'une conduite d'eau provoque des dégâts matériels et peut provoquer un choc électrique.

▶ **Déverrouiller l'interrupteur Marche/Arrêt et le mettre dans la position d'arrêt, si l'alimentation en courant est interrompue, par ex. par une panne de courant ou quand la fiche du secteur est débranchée.** Ceci permet d'éviter un redémarrage incontrôlé.

▶ **Ne touchez pas les disques à meuler et à tronçonner avant qu'ils ne se soient complètement refroidis.** Les disques peuvent chauffer énormément durant le travail.

20 | Français

- **Bloquer la pièce à travailler.** Une pièce à travailler serrée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau est fixée de manière plus sûre que tenue dans les mains.

Description et performances du produit



Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci-après peut conduire à une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

Utilisation conforme

L'outil électroportatif est conçu pour le tronçonnage, le meulage et le brossage de métaux et de pierres sans utilisation d'eau.

Pour le tronçonnage avec des abrasifs agglomérés, utilisez un capot de protection spécifique pour le tronçonnage.

Pour le tronçonnage de la pierre, veillez à assurer une aspiration suffisante de poussières.

Equipé d'outils de ponçage autorisés, l'outil électroportatif peut être utilisé pour les travaux de ponçage.

Éléments de l'appareil

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

- 1 Dispositif de blocage de broche
- 2 Interrupteur Marche/Arrêt
- 3 Molette de présélection de la vitesse (GWS 900-100 S / GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)
- 4 Poignée supplémentaire (surface de préhension isolante)
- 5 Clé combinée pour broche d'entraînement M 14*
- 6 Clé combinée pour broche d'entraînement M 10*
- 7 Broche d'entraînement
- 8 Capot de protection pour le meulage
- 9 Vis de serrage pour capot de protection
- 10 Flasque de fixation
- 11 Meule*
- 12 Ecrou de serrage
- 13 Ecrou de serrage rapide SDS-clic *
- 14 Meule assiette carbure*
- 15 Capot de protection pour le tronçonnage*
- 16 Disque à tronçonner*
- 17 Protège-mains*
- 18 Plateau de ponçage en caoutchouc*
- 19 Feuille abrasive*
- 20 Ecrou cylindrique*
- 21 Brosse boisseau*
- 22 Poignée (surface de préhension isolante)

*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre programme d'accessoires.

Caractéristiques techniques

Meuleuse angulaire	GWS...	900-100	900-115	900-125	900-100 S	900-115 S	900-125 S
N° d'article	0 601 ...	396 0..	396 0..	396 0..	396 1..	396 1..	396 1..
Puissance nominale absorbée	W	900	900	900	900	900	900
Puissance utile débitée	W	450	450	450	450	450	450
Vitesse de rotation nominale	tr/min	11000	11000	11000	11000	11000	11000
Plage de réglage de la vitesse de rotation	tr/min	-	-	-	2800 - 11000	2800 - 11000	2800 - 11000
Diamètre max. de la meule	mm	100	115	125	100	115	125
Filetage de broche		M 10	M 14	M 14	M 10	M 14	M 14
Longueur max. filetage de broche de meulage	mm	22	22	22	22	22	22
Préréglage de la vitesse de rotation		-	-	-	●	●	●
Arrêt en cas de contrecoup		-	-	-	-	-	-
Protection contre un démarrage intempestif		-	-	-	●	●	●
Limitation du courant de démarrage		-	-	-	●	●	●

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour des versions spécifiques à certains pays.

Meuleuse angulaire	GWS...	900-100	900-115	900-125	900-100 S	900-115 S	900-125 S
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014							
- avec poignée supplémentaire anti-vibrations	kg	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- avec poignée supplémentaire standard	kg	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Classe de protection		□ /II	□ /II	□ /II	□ /II	□ /II	□ /II

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour des versions spécifiques à certains pays.

Montage

Montage des capots de protection

- Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.

Note : Si la meule se cassait pendant l'utilisation ou si les dispositifs de fixation sur le capot de protection/l'outil électroportatif étaient endommagés, l'outil électroportatif doit être immédiatement envoyé auprès d'un service après-vente, pour les adresses voir chapitre « Service Après-Vente et Assistance ».

Capot de protection pour le meulage

Montez le capot de protection **8** sur la broche d'entraînement. Adaptez la position du capot de protection **8** aux exigences des travaux à effectuer. Verrouillez le capot de protection **8** en serrant la vis de blocage **9** au moyen de la clé combinée **5/6**.

- Réglez le capot de protection **8** de sorte à empêcher une projection d'étincelles en direction de l'utilisateur.

Note : Le dispositif de codage se trouvant sur le capot de protection **8** assure que seul le capot de protection approprié à l'appareil puisse être monté.

Capot de protection pour le tronçonnage

- Utilisez toujours le capot de protection spécifique au tronçonnage **15** pour les travaux de tronçonnage avec des abrasifs agglomérés.
- Pour le tronçonnage de la pierre, veillez à assurer une aspiration suffisante de poussières.

Le capot de protection pour le tronçonnage **15** se monte de la même manière que le capot de protection pour le meulage **8**.

Poignée supplémentaire

- N'utilisez l'outil électroportatif qu'avec la poignée supplémentaire **4**.

En fonction du mode de travail, vissez la poignée supplémentaire **4** du côté droit ou gauche du carter d'engrenage.

Protège-main

- Lors de travaux avec le plateau de ponçage en caoutchouc **18** ou la brosse boisseau/la brosse circulaire/le plateau à lamelles, montez toujours le protège-main **17**.

Montez le protège-main **17** avec la poignée supplémentaire **4**.

Montage des outils de meulage

- Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.

- Ne touchez pas les disques à meuler et à tronçonner avant qu'ils ne se soient complètement refroidis. Les disques peuvent chauffer énormément durant le travail.

Nettoyez la broche d'entraînement **7** ainsi que toutes les pièces à monter.

Afin de serrer et de desserrer les outils de meulage, appuyez sur le dispositif de blocage de la broche **1** afin de bloquer la broche d'entraînement.

- N'actionnez le dispositif de blocage de la broche que lorsque la broche d'entraînement est à l'arrêt. Sinon, vous pourriez endommager l'outil électroportatif.

Disque à meuler/à tronçonner

Veillez aux dimensions des outils de meulage. L'alésage du disque doit correspondre au flasque de fixation. N'utilisez pas d'adaptateur ni de raccord de réduction.

Lors de l'utilisation de disques à tronçonner diamantés, veillez à ce que la flèche indiquant le sens de rotation qui se trouve sur le disque diamanté à tronçonner coïncide avec le sens de rotation de l'outil électroportatif (voir la flèche indiquant le sens de rotation qui se trouve sur le carter d'engrenage).

L'ordre du montage est indiqué sur la page des graphiques. Pour fixer le disque de meulage/à tronçonner, desserrez l'écrou de serrage **12** et serrez-le à l'aide de la clé combinée, **5/6**, voir chapitre « Écrou de serrage rapide ».

- Après avoir monté le disque à meuler et avant de mettre l'appareil en fonctionnement, contrôlez si l'outil est correctement monté et s'il peut tourner librement. Assurez-vous que le disque à meuler ne frôle pas le capot de protection ni d'autres éléments.



Flasque de fixation pour broche porte-outil M 14 : Un joint en plastique (rondelle élastique) est directement monté autour de l'alésage du flasque **10**. Au cas où cette rondelle élastique fasse défaut ou qu'elle soit endommagée, il faut absolument remplacer la flasque d'entraînement **10** avant de continuer à l'utiliser l'outil.

Flasque de fixation pour broche porte-outil M 10 : Le flasque de fixation peut être utilisé des deux côtés.

22 | Français

Plateau à lamelles

- Lors de travaux avec le plateau à lamelles, montez toujours le protège-main 17.

Plateau de ponçage en caoutchouc

- Lors de travaux avec le plateau de ponçage en caoutchouc 18, montez toujours le protège-main 17.

L'ordre du montage est indiqué sur la page des graphiques.

Montez l'écrou cylindrique 20 et serrez-le à l'aide de la clé combinée 5/6.

Brosse boisseau/brosse circulaire

- Lors de travaux avec la brosse boisseau ou la brosse circulaire, montez toujours le protège-main 17.

L'ordre du montage est indiqué sur la page des graphiques.

Vissez la brosse boisseau/la brosse circulaire sur la broche d' entraînement de façon à ce qu'elle repose fermement sur le flasque se trouvant au bout du filet de la broche. Serrez la brosse boisseau/la brosse circulaire à l'aide d'une clé à fourche.


Ecrou de serrage rapide SDS-*clic*

Pour permettre un remplacement facile des disques à tronçonner sans utilisation d'autres outils, il est possible d'utiliser l'écrou de serrage rapide 13 au lieu de l'écrou de serrage 12.


- L'écrou de serrage rapide 13 ne doit être utilisé qu'avec les disques à meuler et à dégrossir.

N'utilisez qu'un écrou de serrage rapide 13 en parfait état.

Lors du vissage, veillez à ce que la face avec le marquage de l'écrou de serrage rapide 13 ne soit pas dirigée vers la meule; la flèche doit être dirigée vers la marque 23.

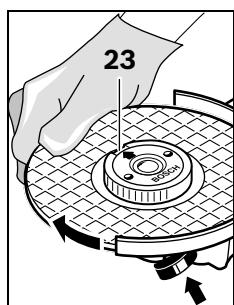

Afin de bloquer la broche d' entraînement, appuyez sur le dispositif de blocage de la broche 1. Afin de serrer l'écrou de serrage rapide, tournez fortement la meule dans le sens des aiguilles d'une montre.

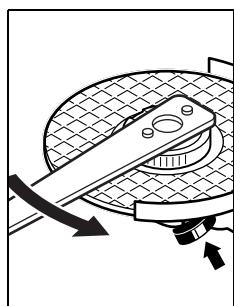

Un écrou de serrage rapide non endommagé qui a été correctement fixé peut être desserré à la main en tournant l'anneau moleté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Ne desserrez jamais un écrou de serrage rapide bloqué au moyen d'une pince mais utilisez une clé combinée. Positionnez la clé combinée 5/6 conformément à la figure.

Outils de meulage autorisés

Tous les outils de meulage figurant dans ces instructions d'utilisation peuvent être utilisés.


La vitesse de rotation admissible [tr/min] ou la vitesse circonférentielle [m/s] des outils de meulage utilisés doit correspondre au moins aux indications figurant sur le tableau ci-dessous.

En conséquence, respectez la **vitesse de rotation ou la vitesse circonférentielle** admissible figurant sur l'étiquette de l'outil de meulage.

	max. [mm]	[mm]	[tr/min]	[m/s]
	D	b	d	
	100	7	16,0	11000 80
	115	7	22,2	11000 80
	125	7	22,2	11000 80
	100	-	-	11000 80
	115	-	-	11000 80
	125	-	-	11000 80
	70	30	M 10	11000 45
	75	30	M 14	11000 45

Faire pivoter le carter d'engrenage

- Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.

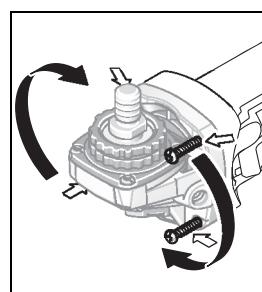

Il est possible de faire pivoter le carter d'engrenage par paliers de 90°. Ceci permet de mettre l'interrupteur Marche/Arrêt dans une position de maniement favorable à des utilisations spécifiques, p. ex. pour les gauchers.

Desserrez les 4 vis et retirez-les. Faites pivoter le carter d'engrenage avec précaution et sans le désolidariser du carter machine pour le mettre dans sa nouvelle position. Resserrez à fond les 4 vis.

Aspiration de poussières/de copeaux

- Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Entrer en contact ou aspirer les poussières peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l'utilisateur ou de personnes se trouvant à proximité.

Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées comme cancérogènes, surtout en association avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lazure). Les matériaux contenant de l'amiante ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

- Si possible, utilisez un dispositif d'aspiration des poussières approprié au matériau.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les règlements spécifiques aux matériaux à traiter en vigueur dans votre pays.

► **Evitez toute accumulation de poussières à l'emplacement de travail.** Les poussières peuvent facilement s'enflammer.

Mise en marche

Mise en service

► **Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la source de courant doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil électroportatif.** Les outils électroportatifs marqués 230 V peuvent également fonctionner sur 220 V.

► **Tenir l'outil uniquement par les surfaces de préhension isolantes 22 et par la poignée supplémentaire 4. L'outil de travail pourrait entrer en contact avec des conducteurs électriques encastrés ou avec son propre câble.**

Le contact avec un fil « sous tension » peut également mettre « sous tension » les parties métalliques visibles de l'outil électrique et entraîner un choc électrique sur l'opérateur.

Lorsque l'outil électroportatif est utilisé avec des groupes électrogènes qui ne disposent pas de réserves de puissance suffisantes ou d'un réglage de tension approprié avec amplification du courant de démarrage, des pertes de puissance ou un comportement non typique lors de la mise en service peuvent en être la conséquence.

Vérifiez si le groupe électrogène utilisé est approprié, surtout en ce qui concerne la tension et la fréquence délivrées par le groupe.

Mise en Marche/Arrêt

Pour la **mise en service** de l'appareil électroportatif, poussez l'interrupteur Marche/Arrêt 2 vers l'avant.

Pour **bloquer** l'interrupteur Marche/Arrêt 2, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt 2 jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

Pour **arrêter** l'outil électroportatif, relâchez l'interrupteur Marche/Arrêt 2 ou, s'il est bloqué, appuyez brièvement sur la partie arrière de l'interrupteur Marche/Arrêt 2, puis relâchez ce dernier.

► **Contrôlez les outils de meulage avant de les utiliser.**

L'outil de meulage doit être correctement monté et doit pouvoir tourner librement. Effectuez un essai de marche en laissant tourner sans sollicitation l'outil pendant au moins 1 minute. N'utilisez pas d'outils de meulage endommagés, non équilibrés ou produisant des vibrations. Les outils de meulage endommagés peuvent se fendre lors du travail et entraîner de graves blessures.

Afin d'économiser l'énergie, ne mettez l'outil électroportatif en marche que quand vous l'utilisez.

Protection contre un démarrage intempestif (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

La protection contre un démarrage intempestif évite le démarrage incontrôlé de l'outil électroportatif après une interruption de l'alimentation en courant.

Afin de **remettre l'appareil en service**, mettez l'interrupteur Marche/Arrêt 2 en position d'arrêt et remettez l'outil électroportatif en marche.

Limitation du courant de démarrage (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

La limitation électronique du courant de démarrage limite la puissance lors de la mise en marche de l'outil électroportatif et permet un fonctionnement sur un fusible 16 A.

Préréglage de la vitesse de rotation (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

La molette de présélection de la vitesse de rotation 3 permet de sélectionner la vitesse de rotation nécessaire (même durant l'utilisation de l'appareil).

Les indications se trouvant dans le tableau ci-après sont des valeurs recommandées.

Matériau	Utilisation	Outil de travail	Position molette de réglage
Métal	Décapage	Feuille abrasive	2 - 3
Métal	Brossage, dérouillage	Meule boisseau, feuille abrasive	3
Métal, pierre	Meulage	Meule	4 - 6
Métal	Dégrossissage	Meule	6
Métal	Tronçonnage	Disque à tronçonner	6

24 | Français**Instructions d'utilisation**

- Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.
- Attention lors de la réalisation de saignées dans les murs porteurs, voir chapitre « Indications concernant les normes de construction ».
- Serrez correctement la pièce à travailler lorsque celle-ci ne repose pas de manière sûre malgré son propre poids.
- Ne sollicitez pas l'outil électroportatif au point qu'il s'arrête.
- Laissez tourner l'outil électroportatif à vide pendant quelques minutes après une forte sollicitation pour refroidir l'outil de travail.
- Ne touchez pas les disques à meuler et à tronçonner avant qu'ils ne se soient complètement refroidis. Le disques peuvent chauffer énormément durant le travail.
- N'utilisez jamais l'outil électroportatif avec un support de tronçonnage.

Dégrossissage

- N'utilisez jamais de disques à tronçonner pour les travaux de dégrossissage !

Avec un angle d'inclinaison de 30° à 40°, on obtient les meilleurs résultats lors des travaux de dégrossissage. Guidez l'outil électroportatif de façon régulière en exerçant une pression modérée. Ceci évite un échauffement excessif de la pièce à travailler, elle ne change pas de couleur et il n'y a pas de stries.

Plateau à lamelles

Le plateau à lamelles (accessoire) permet également de travailler des surfaces convexes et des profilés.


Les plateaux à lamelles ont une durée de vie nettement plus élevée, des niveaux de bruit plus faibles ainsi que des températures de travail plus basses que les meules conventionnelles.

Tronçonnage du métal

- Utilisez toujours le capot de protection spécifique au tronçonnage 1.5 pour les travaux de tronçonnage avec des abrasifs agglomérés.

Lors des travaux de tronçonnage, travaillez en appliquant une vitesse d'avance modérée adaptée au matériau. N'exercez pas de pression sur le disque à tronçonner, ne l'inclinez pas et n'oscillez pas avec.

Ne freinez pas les disques à tronçonner qui ralentissent en exerçant une pression latérale.

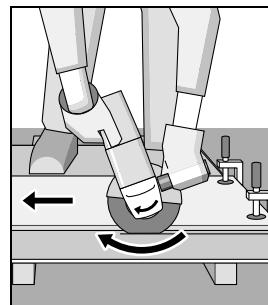

L'outil électroportatif doit toujours travailler en sens opposé. Sinon, il risque de sortir de la ligne de coupe de façon incontrôlée.

Lors du tronçonnage de profilés et de tubes carrés, il convient de positionner l'appareil sur la plus petite section.

Tronçonnage de la pierre

- Pour le tronçonnage de la pierre, veillez à assurer une aspiration suffisante de poussières.
- Portez un masque anti-poussières.
- N'utilisez l'outil électroportatif que pour des travaux de tronçonnage/de ponçage à sec.

Il est recommandé d'utiliser un disque à tronçonner diamanté pour le tronçonnage de la pierre.

Lors du tronçonnage de matériaux particulièrement durs, p. ex. le béton avec une teneur élevée en agrégats, le disque à tronçonner diamanté risque de s'échauffer et de subir ainsi des dommages. Des gerbes d'étincelles autour du disque à tronçonner diamanté en sont le signe.

Dans un tel cas, interrompez le processus de tronçonnage et laissez tourner pendant quelque temps le disque à tronçonner diamanté à pleine vitesse en marche à vide pour le laisser se refroidir.

Un ralentissement perceptible du rythme de travail et des gerbes d'étincelles circonférentielles constituent des indices signalant un émoussage du disque à tronçonner diamanté. Vous pouvez le réaffûter en coupant dans un matériau abrasif (p. ex. brique silico-calcaire).

Indications concernant les normes de construction

Les saignées dans les murs porteurs sont soumises à la norme DIN 1053 Partie 1 ou aux directives spécifiques à un pays. Respectez impérativement ces directives. Avant de commencer le travail, consultez l'ingénieur responsable des travaux, l'architecte compétent ou la Direction responsable des travaux.

Entretien et Service Après-Vente**Nettoyage et entretien**

- Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.
- Veillez à ce que l'outil électroportatif ainsi que les ouïes de ventilation soient toujours propres afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.

► **Dans la mesure du possible, utilisez toujours un dispositif d'aspiration quand les conditions de travail sont extrêmes. Soufflez souvent de l'air comprimé au travers des fentes de ventilation et placez un disjoncteur différentiel (PRCD) en amont.** Lors du travail des métaux, il est possible que des poussières métalliques conductrices se déposent à l'intérieur de l'outil. La double isolation de l'outil électrique peut ainsi en être endommagée.

Stockez et traitez les accessoires avec précaution.

Si le remplacement du câble d'alimentation est nécessaire, ceci ne doit être effectué que par Bosch ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage Bosch afin d'éviter des dangers de sécurité.

Service Après-Vente et Assistance

Notre Service Après-Vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de rechange également sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro d'article à dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du produit.

Pour avoir des renseignements concernant la garantie, les travaux d'entretien ou de réparation ou les pièces de rechange, veuillez contacter votre détaillant spécialisé.

Algeria

Siestal
Zone Industrielle lhaddaden
06000 Bejaia
Tel. : +213 (0) 982 400 991/2
Fax : +213 (0) 3 420 1569
E-Mail : sav@siestal-dz.com

Morocco

Outipro
53, rue du Lieutenant Mahroud Mohamed
20300 Casablanca
Tel. : +212 (0) 522 400 409 / +212 (0) 522 400 615
E-Mail : service@outipro.ma

Tunisia

Sotel
Z.I. St. Gobin Lotissement SMMT-Lot No 25 – 99
2014-Megrine Riadh
Tél. : +216 71 427 496
Fax : +216 71 354 175
E-Mail : sotel2@planet.tn

Côte d'Ivoire

Rimco
ZONE 3, 9 RUE DU CANAL
01 BP V230, Abidjan 01
Tel. : +225 21 25 93 38

Sénégal

Bernabé
Km 2,5 – Bd du Centenaire de la Commune de Dakar
B.P. 2098 DAKAR
Tel. : +221 33 849 01 01
Fax : +221 33 823 34 20

Élimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

 Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures ménagères !

Sous réserve de modifications.



Español

Instrucciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para herramientas eléctricas

 **ADVERTENCIA** **Lea integralmente estas advertencias de peligro e instrucciones.** En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

► **Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo.** El desorden o una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.

► **No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.

26 | Español

- **Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.** Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

- **El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra.** Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- **Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.** El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
- **No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior.** Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta eléctrica.
- **No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente.** Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles. Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.
- **Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables de prolongación apropiados para su uso en exteriores.** La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- **Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de un fusible diferencial.** La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

Seguridad de personas

- **Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos.** El no estar atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.
- **Utilice un equipo de protección personal y en todo caso unas gafas de protección.** El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.
- **Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador, al recogerla, y al transportarla.** Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si alimenta la herramienta

eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar a un accidente.

- **Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica.** Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede producir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica.
- **Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento.** Esto le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
- **Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles.** La vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
- **Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente.** El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

- **No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar.** Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.
- **No utilice herramientas eléctricas con un interruptor defectuoso.** Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar.
- **Saque el enchufe de la red y/o desmonte el acumulador antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica.** Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.
- **Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños.** No permita la utilización de la herramienta eléctrica a aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leído estas instrucciones. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
- **Cuide la herramienta eléctrica con esmero.** Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la herramienta eléctrica, y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herramienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.
- **Mantenga los útiles limpios y afilados.** Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
- **Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.

Servicio

- **Únicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para amoladoras angulares**Advertencias de peligro generales al realizar trabajos de amolado, lijado, con cepillos de alambre y tronzado**

- **Esta herramienta eléctrica ha sido concebida para amolar, lijar, trabajar con cepillos de alambre, y tronzar.** Observe todas las advertencias de peligro, instrucciones, ilustraciones y especificaciones técnicas que se suministran con la herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede provocar una electrocución, incendio y/o lesiones serias.
- **Esta herramienta eléctrica no es apropiada para pulir.** La utilización de la herramienta eléctrica en trabajos para los que no ha sido prevista puede provocar un accidente.
- **No emplee accesorios diferentes de aquellos que el fabricante haya previsto o recomendado especialmente para esta herramienta eléctrica.** El mero hecho de que sea acopiable un accesorio a su herramienta eléctrica no implica que su utilización resulte segura.
- **Las revoluciones admisibles del útil deberán ser como mínimo iguales a las revoluciones máximas indicadas en la herramienta eléctrica.** Aquellos accesorios que giran a unas revoluciones mayores a las admisibles pueden llegar a romperse y salir despedidos.
- **El diámetro exterior y el grosor del útil deberán corresponder con las medidas indicadas para su herramienta eléctrica.** Los útiles de dimensiones incorrectas no pueden protegerse ni controlarse con suficiente seguridad.
- **Los útiles de fijación a rosca deberán ajustar exactamente en la rosca del husillo. En los útiles de fijación por brida su diámetro de encaje deberá ser compatible con el de alojamiento en la brida.** Los útiles que no vayan fijados exactamente sobre la herramienta eléctrica giran descentrados, vibran mucho, y pueden hacerle perder el control sobre el aparato.
- **No use útiles dañados.** Antes de cada uso inspeccione el estado de los útiles con el fin de detectar, p. ej., si están desportillados o fisurados los útiles de amolar, si está agrietado o muy desgastado el plato lijador, o si las púas de los cepillos de alambre están flojas o rotas. Si se le cae la herramienta eléctrica o el útil, inspeccione si han sufrido algún daño o monte otro útil en correctas condiciones. Una vez controlado y montado el útil siéntese Vd. y las personas circundantes fuera del plano de rotación del útil y deje funcionar la herramienta eléctrica en vacío, a las revoluciones máximas, durante un minuto. Por lo regular, aquellos útiles que estén dañados suelen romperse al realizar esta comprobación.
- **Utilice un equipo de protección personal.** Dependiendo del trabajo a realizar use una careta, una protección para los ojos, o unas gafas de protección. Si procede, emplee una mascarilla antipolvo, protectores auditivos, guantes de protección o un mandil especial adecuado para protegerle de los pequeños fragmentos que pudieran salir proyectados al desprenderse del útil o pieza. Las gafas de protección deberán ser indicadas para protegerle de los fragmentos que pudieran salir despedidos al trabajar. La mascarilla antipolvo o respiratoria deberá ser apta para filtrar las partículas producidas al trabajar. La exposición prolongada al ruido puede provocar sordera.
- **Cuide que las personas en las inmediaciones se mantengan a suficiente distancia de la zona de trabajo.** Toda persona que acceda a la zona de trabajo deberá utilizar un equipo de protección personal. Podrían ser lesionadas, incluso fuera del área de trabajo inmediato, al salir proyectados fragmentos de la pieza de trabajo o del útil.
- **Únicamente sujeté el aparato por las empuñaduras aisladas al realizar trabajos en los que el útil pueda tocar conductores eléctricos ocultos o el propio cable del aparato.** El contacto con conductores bajo tensión puede hacer que las partes metálicas del aparato le provoquen una descarga eléctrica.
- **Mantenga el cable de red alejado del útil en funcionamiento.** En caso de que Vd. pierda el control sobre la herramienta eléctrica puede llegar a cortarse o enredarse el cable de red con el útil y lesionarle su mano o brazo.
- **Jamás deposite la herramienta eléctrica antes de que el útil se haya detenido por completo.** El útil en funcionamiento puede llegar a tocar la base de apoyo y hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.
- **No deje funcionar la herramienta eléctrica mientras la transporta.** El útil en funcionamiento podría lesionarle al engancharse accidentalmente con su vestimenta.
- **Limpie periódicamente las rejillas de refrigeración de su herramienta eléctrica.** El ventilador del motor aspira polvo hacia el interior de la carcasa, por lo que, en caso de una acumulación fuerte de polvo metálico, ello puede provocarle una descarga eléctrica.
- **No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales combustibles.** Las chispas producidas al trabajar pueden llegar a encender estos materiales.
- **No emplee útiles que requieran ser refrigerados con líquidos.** La aplicación de agua u otros refrigerantes líquidos puede comportar una descarga eléctrica.

Causas del retroceso y advertencias al respecto

- El retroceso es una reacción brusca que se produce al atascarse o engancharse el útil, como un disco de amolar, plato lijador, cepillo, etc. Al atascarse o engancharse el útil en funcionamiento, éste es frenado bruscamente. Ello puede hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica y hacer que ésta salga impulsada en dirección opuesta al sentido de giro que tenía el útil. En el caso, p. ej., de que un disco amolador se atasque o bloquee en la pieza de trabajo, puede suceder que el canto del útil que penetra en el material se enganche, provocando la rotura del útil o el retroceso del aparato. Según el sen-

28 | Español

tido de giro y la posición del útil en el momento de bloquearse puede que éste resulte despedido hacia, o en sentido opuesto al usuario. En estos casos puede suceder que el útil incluso llegue a romperse. El retroceso es ocasionado por la aplicación o manejo incorrecto de la herramienta eléctrica. Es posible evitarlo ateniéndose a las medidas preventivas que a continuación se detallan.

- ▶ **Sujete con firmeza la herramienta eléctrica y mantenga su cuerpo y brazos en una posición propicia para resistir las fuerzas de reacción. Si forma parte del aparato, utilice siempre la empuñadura adicional para poder soportar mejor las fuerzas de retroceso, además de los pares de reacción que se presentan en la puesta en marcha.** El usuario puede controlar las fuerzas de retroceso y de reacción si toma unas medidas preventivas oportunas.
- ▶ **Jamás aproxime su mano al útil en funcionamiento.** En caso de un retroceso, el útil podría lesionarle la mano.
- ▶ **No se sitúe dentro del área hacia el que se movería la herramienta eléctrica al retroceder bruscamente.** Al retroceder bruscamente, la herramienta eléctrica saldrá despedida desde el punto de bloqueo en dirección opuesta al sentido de giro del útil.
- ▶ **Tenga especial precaución al trabajar esquinas, cantos afilados, etc. Evite que el útil de amolar rebote contra la pieza de trabajo o que se atasque.** En las esquinas, cantos afilados, o al rebotar, el útil en funcionamiento tiende a atascarse. Ello puede hacerle perder el control o causar un retroceso del útil.
- ▶ **No utilice hojas de sierra para madera ni otros útiles dentados.** Estos útiles son propensos al retroceso y pueden hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad específicas para operaciones de amolado y tronzado

- ▶ **Use exclusivamente útiles homologados para su herramienta eléctrica, en combinación con la caperuza protectora prevista para estos útiles.** Los útiles que no fueron diseñados para su uso en esta herramienta eléctrica pueden quedar insuficientemente protegidos y suponen un riesgo.
- ▶ **Los discos de amolar con centro deprimido deberán montarse de manera que la cara de amolado no alcance a sobresalir del reborde de la caperuza de protección.** Un disco de amolar incorrectamente montado cuya cara frontal rebase el reborde de la caperuza de protección no puede ser convenientemente protegido.
- ▶ **La caperuza protectora deberá montarse firmemente en la herramienta eléctrica y orientarse de modo que ofrezca una seguridad máxima cubriendo para ello lo máximo posible la parte del útil a la que queda expuesta el usuario.** La misión de la caperuza protectora es proteger al usuario de los fragmentos que puedan desprenderse del útil, del contacto accidental con éste, y de las chispas que pudieran incendiar su ropa.

▶ **Solamente emplee el útil para aquellos trabajos para los que fue concebido. Por ejemplo, no emplee las caras de los discos tronzadores para amolar.** En los útiles de tronzar, el arranque de material se lleva a cabo con los bordes del disco. Si estos útiles son sometidos a un esfuerzo lateral, ello puede provocar su rotura.

- ▶ **Siempre use para el útil seleccionado una brida en perfecto estado con las dimensiones y forma correctas.** Una brida adecuada soporta convenientemente el útil reduciendo así el peligro de rotura. Lasbridas para discos tronzadores pueden ser diferentes de aquellas para otros discos de amolar.
- ▶ **No intente aprovechar los discos amoladores de otras herramientas eléctricas más grandes, aunque su diámetro exterior se haya reducido suficientemente por el desgaste.** Los discos amoladores destinados para herramientas eléctricas grandes no son aptos para soportar las velocidades periféricas más altas a las que trabajan las herramientas eléctricas más pequeñas, y pueden llegar a romperse.

Instrucciones de seguridad adicionales específicas para el tronzado

- ▶ **Evite que se bloquee el disco tronzador y una presión de aplicación excesiva. No intente realizar cortes demasiado profundos.** Al solicitar en exceso el disco tronzador éste es más propenso a ladearse o bloquearse, lo que puede provocar un retroceso brusco del mismo o su rotura.
- ▶ **No se coloque delante o detrás del disco tronzador en funcionamiento, alineado con la trayectoria del corte.** Mientras que al cortar, el disco tronzador es guiado en sentido opuesto a su cuerpo, en caso de un retroceso el disco tronzador y la herramienta eléctrica son impulsados directamente contra Ud.
- ▶ **Si el disco tronzador se bloquea, o si tuviese que interrumpir su trabajo, desconecte la herramienta eléctrica y manténgala en esa posición, sin moverla, hasta que el disco tronzador se haya detenido por completo. Jamás intente sacar el disco tronzador en marcha de la ranura de corte, ya que ello puede provocar que éste retroceda bruscamente.** Investigue y subsane la causa del bloqueo.
- ▶ **No intente proseguir el corte, estando insertado el disco tronzador en la ranura de corte. Una vez fuera de la ranura de corte, espere a que el disco tronzador haya alcanzado las revoluciones máximas, y prosiga entonces el corte con cautela.** En caso contrario el disco tronzador podría bloquearse, salirse de la ranura de corte, o retroceder bruscamente.
- ▶ **Soporte las planchas u otras piezas de trabajo grandes para reducir el riesgo de bloqueo o retroceso del disco tronzador.** Las piezas de trabajo grandes tienden a curvarse por su propio peso. La pieza de trabajo deberá apoyarse desde abajo a ambos lados tanto cerca de la línea de corte como en los bordes.

- **Proceda con especial cautela al realizar recortes "por inmersión" en paredes o superficies similares.** El disco tronzador puede ser rechazado al tocar tuberías de gas o agua, conductores eléctricos, u otros objetos.

Instrucciones de seguridad específicas para trabajos con hojas lijadoras

- **No use hojas lijadoras más grandes que el soporte, ateniéndose para ello a las dimensiones que el fabricante recomienda.** Las hojas lijadoras de un diámetro mayor que el plato lijador pueden provocar un accidente, fisurarse, o causar un retroceso brusco del aparato.

Instrucciones de seguridad específicas para el trabajo con cepillos de alambre

- **Consideré que las púas de los cepillos de alambre pueden desprendese también durante un uso normal. No fuerce las púas ejerciendo una fuerza de aplicación excesiva.** Las púas desprendidas pueden traspasar muy fácilmente tela delgada y/o la piel.
- **En caso de recomendarse el uso de una caperuza protectora, evite que el cepillo de alambre alcance a rozar contra la caperuza protectora.** Los cepillos de plato y de vaso pueden aumentar su diámetro por efecto de la presión de aplicación y de la fuerza centrífuga.

Instrucciones de seguridad adicionales

Use unas gafas de protección.



- **Utilice unos aparatos de exploración adecuados para detectar posibles tuberías de agua y gas o cables eléctricos ocultos, o consulte a la compañía local que le abastece con energía.** El contacto con cables eléctricos puede electrocutarle o causar un incendio. Al dañar las tuberías de gas, ello puede dar lugar a una explosión. La perforación de una tubería de agua puede redundar en daños materiales o provocar una electrocución.
- **Desenclave el interruptor de conexión/desconexión y colóquelo en la posición de desconexión en caso de cortarse la alimentación de la herramienta eléctrica, p. ej. debido a un corte del fluido eléctrico o al sacar el enchufe con la herramienta en funcionamiento.** De esta manera se evita una puesta en marcha accidental de la herramienta eléctrica.
- **Antes de tocarlos, espere a que los discos de amolar y tronzar se hayan enfriado.** Los discos se ponen muy calientes al trabajar.
- **Asegure la pieza de trabajo.** Una pieza de trabajo fijada con unos dispositivos de sujeción, o en un tornillo de banco, se mantiene sujetada de forma mucho más segura que con la mano.
- **El enchufe macho de conexión, debe ser conectado sólamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.**

Descripción y prestaciones del producto



Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Utilización reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido diseñada para tronzar, desbastar y cepillar metal y piedra, sin la aportación de agua. Al tronzar con discos de material abrasivo aglomerado es necesario emplear una caperuza protectora especial para tronzar.

Al tronzar piedra deberá procurarse una buena aspiración del polvo.

En combinación con los útiles de lijar autorizados, es posible emplear también la herramienta eléctrica para lijar.

Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

- 1 Botón de bloqueo del husillo
- 2 Interruptor de conexión/desconexión
- 3 Rueda preselección de revoluciones (GWS 900-100 S / GWS 900-115 S / GWS 900-125 S)
- 4 Empuñadura adicional (zona de agarre aislada)
- 5 Llave combinada para husillo M 14*
- 6 Llave combinada para husillo M 10*
- 7 Husillo
- 8 Caperuza protectora para amolar
- 9 Tornillo de fijación de caperuza protectora
- 10 Brida de apoyo con junta tórica
- 11 Disco de amolar*
- 12 Tuerca de fijación
- 13 Tuerca de fijación rápida SDS-clic *
- 14 Vaso de amolar de metal duro*
- 15 Caperuza protectora para tronzar*
- 16 Disco de tronzar*
- 17 Protección para las manos*
- 18 Plato lijador de goma*
- 19 Hoja lijadora*
- 20 Tuerca tensora*
- 21 Cepillo de vaso*
- 22 Empuñadura (zona de agarre aislada)

*Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

30 | Español

Datos técnicos

Amoladora angular	GWS...	900-100	900-115	900-125	900-100 S	900-115 S	900-125 S
Nº de artículo	0 601 ...	396 0..	396 0..	396 0..	396 1..	396 1..	396 1..
Potencia absorbida nominal	W	900	900	900	900	900	900
Potencia útil	W	450	450	450	450	450	450
Revoluciones nominales	min ⁻¹	11000	11000	11000	11000	11000	11000
Margen de ajuste de revoluciones	min ⁻¹	-	-	-	2800 -11000	2800 -11000	2800 -11000
Diámetro de disco de amolar, máx.	mm	100	115	125	100	115	125
Rosca del husillo		M 10	M 14	M 14	M 10	M 14	M 14
Longitud de la rosca del husillo, máx.	mm	22	22	22	22	22	22
Preselección de revoluciones		-	-	-	●	●	●
Desconexión de retroceso		-	-	-	-	-	-
Protección contra rearanque		-	-	-	●	●	●
Limitación de la corriente de arranque		-	-	-	●	●	●
Peso según EPTA-Procedure 01:2014							
– con empuñadura adicional antivibratoria	kg	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
– con empuñadura adicional estándar	kg	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Clase de protección		□ /II	□ /II	□ /II	□ /II	□ /II	□ /II

Estos datos son válidos para una tensión nominal de [U] 230 V. Los valores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones específicas para ciertos países.

Montaje

Montaje de los dispositivos de protección

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

Observación: En caso de rotura del disco amolador durante el funcionamiento, o al dañarse los dispositivos de alojamiento en la caperuza protectora/herramienta eléctrica, esta última deberá enviarse de inmediato al servicio técnico; ver direcciones en el apartado "Servicio técnico y atención al cliente".

Caperuza protectora para amolar

Coloque la caperuza protectora **8** sobre el cuello del husillo. Adapte la posición de la caperuza protectora **8** a las necesidades del paso de trabajo. Fije la caperuza protectora **8** apretando el tornillo de sujeción **9** con la llave combinada **5/6**.

- Ajuste la caperuza protectora **8** de manera que las chispas producidas no sean proyectadas contra Vd.

Observación: Los resaltes de la caperuza protectora **8** aseguran que solamente pueda montarse una caperuza protectora adecuada a la herramienta eléctrica.

Caperuza protectora para tronzar

- Al tronzar con discos de material aglomerado utilice siempre la caperuza protectora para tronzar **15**.
- Al tronzar piedra procure una buena aspiración de polvo.

La caperuza protectora para tronzar **15** se monta igual que la caperuza protectora para amolar **8**.

Empuñadura adicional

- Solamente utilice la herramienta eléctrica con la empuñadura adicional **4** montada.

Dependiendo del trabajo a realizar, enrosque la empuñadura adicional **4** a la derecha o izquierda del cabezal del aparato.

Protección para las manos

- Siempre Monte la protección para las manos **17** al trabajar con el plato lijador de goma **18**, el cepillo de vaso, el cepillo de disco, o el plato pulidor de fibra.

Sujete la protección para las manos **17** con la empuñadura adicional **4**.

Montaje de los útiles de amolar

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.
- Antes de tocarlos, espere a que los discos de amolar y tronzar se hayan enfriado. Los discos se ponen muy calientes al trabajar.

Limpie el husillo 7 y todas las demás piezas a montar.

Al sujetar y aflojar los útiles de amolar, retenga el husillo accionando para ello el botón de bloqueo del husillo 1.

- Solamente accione el botón de bloqueo del husillo estando detenido el husillo. En caso contrario podría dañarse la herramienta eléctrica.

Disco de amolar/tronzar


Tenga en cuenta las dimensiones de los útiles de amolar. El diámetro del orificio debe ajustar correctamente en la brida de apoyo. No emplee adaptadores ni piezas de reducción.

Al montar discos tronzadores diamantados, observar que la flecha de dirección de éstos coincida con el sentido de giro de la herramienta eléctrica (ver flecha marcada en el cabezal del aparato).

El orden de montaje puede observarse en la página ilustrada.

Para fijar el disco de amolar/tronzar atornille la tuerca de fijación 12 y fíjela con la llave combinada 5/6, véase el apartado "Tuerca de fijación rápida".

- Una vez montado el útil de amolar, antes de ponerlo a funcionar, verificar si éste está correctamente montado, y si no roza en ningún lado. Asegúrese de que el útil no roza contra la caperuza protectora, ni otras piezas.

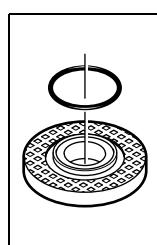

Brida de apoyo para husillo M 14: En la base del cuello de centrado de la brida de apoyo 10 va alojada una pieza de plástico (anillo tórico). Si este anillo tórico faltase o estuviese deteriorado, es imprescindible reemplazar la brida de apoyo 10 por otra en perfectas condiciones.

Brida de apoyo para husillo M 10: Pueden utilizarse ambas caras de la brida de apoyo.

Plato pulidor de fibra

- Siempre utilice la protección para las manos 17 al trabajar con el plato pulidor de fibra.

Plato lijador de goma

- Siempre emplee la protección para las manos 17 al trabajar con el plato lijador de goma 18.

El orden de montaje puede observarse en la página ilustrada. Desatornille la tuerca redonda 20 y fíjela con la llave combinada 5/6.

Cepillo de vaso y de disco

- Siempre utilice la protección para las manos 17 al trabajar con los cepillos de vaso o de disco.

El orden de montaje puede observarse en la página ilustrada.

El cepillo de vaso o de disco deberá dejar enroscarse lo suficiente en el husillo, de manera que éste asiente firmemente contra la cara de apoyo del husillo. Apretar firmemente el cepillo de vaso o de disco con una llave fija.


Tuerca de fijación rápida SDS-clíc

Para cambiar de forma sencilla el útil de amolar, sin necesidad de aplicar herramientas auxiliares, puede Ud. emplear a tuerca de fijación rápida 13 en lugar de la tuerca de fijación 12.


- La tuerca de fijación rápida 13 solamente deberá utilizarse para sujetar discos de amolar o tronzar.

Solamente utilice tuercas de fijación rápida 13 sin dañar y en perfecto estado.

Al enroscarla, prestar atención a que la cara grabada de la tuerca de fijación rápida 13 no quede orientada hacia el disco de amolar; la flecha deberá coincidir además con la marca índice 23.

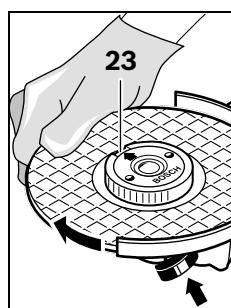

Accione el botón de bloqueo del husillo 1 para retener el husillo. Para apretar la tuerca de fijación, girar fuertemente el disco de amolar en el sentido de las agujas del reloj.

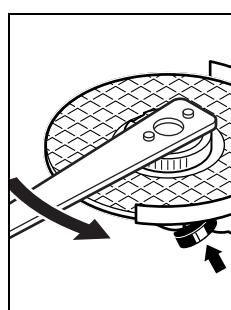

Una tuerca de fijación rápida en buenas condiciones y correctamente fijada, la puede soltar girando el tornillo molleteado con la mano en contra del sentido de giro de las agujas del reloj.




No suelte nunca una tuerca de fijación rápida inmovilizada con unas tenazas, sino utilice la llave combinada. Aplique la llave combinada 5/6 como se muestra en la imagen.

Útiles de amolar admisibles

Puede utilizar todos los útiles de amolar mencionados en estas instrucciones de manejo.


Las revoluciones [min^{-1}] o velocidad periférica [m/s] admisibles de los útiles de amolar empleados, deberán cumplir como mínimo las indicaciones detalladas en la tabla siguiente.

Por ello, es imprescindible tener en cuenta las **revoluciones o velocidad periférica** admisibles que figuran en la etiqueta del útil de amolar.

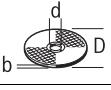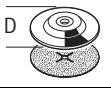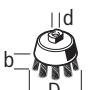	máx. [mm]	[mm]	[min ⁻¹]	[m/s]	
D	b	d			
	100 115 125	7 7 7	16,0 22,2 22,2	11000 11000 11000	80 80 80
	100 115 125	— — —	— — —	11000 11000 11000	80 80 80
	70 75	30 30	M 10 M 14	11000 11000	45 45

Giro del cabezal del aparato

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.

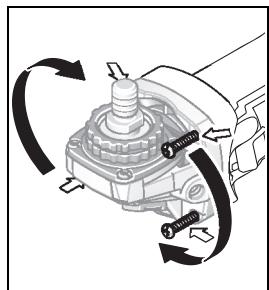

Es posible girar el cabezal del engranaje en pasos de 90°. Esto le permite colocar el interruptor de conexión/desconexión en una posición de operación más cómoda, p. ej., si fuese Ud. zurdo.

Desenrosque completamente los cuatro tornillos. Gire cuidadosamente el cabezal del aparato

sin separarlo de la carcasa a la nueva posición. Apriete los cuatro tornillos.

Aspiración de polvo y virutas

► El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspiración de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermedades respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son considerados como cancerígenos, especialmente en combinación con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos, conservantes de la madera). Los materiales que contengan amianto solamente deberán ser procesados por especialistas.

- A ser posible utilice un equipo para aspiración de polvo apropiado para el material a trabajar.
- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.
- Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro de la clase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su país sobre los materiales a trabajar.

- Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo. Los materiales en polvo se pueden inflamar fácilmente.

Operación

Puesta en marcha

- ¡Observe la tensión de red! La tensión de alimentación deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características de la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcionar también a 220 V.
- Únicamente sujeté el aparato por las áreas de agarre aisladas 22 y por la empuñadura adicional 4. Es posible que el útil alcance a tocar conductores eléctricos ocultos o el propio cable del aparato. El contacto con conductores bajo tensión puede hacer que las partes metálicas de la herramienta eléctrica le provoquen una descarga eléctrica.

En caso de alimentar la herramienta eléctrica a través de un grupo electrógeno (generador) que no disponga de reservas de potencia suficientes, o que no incorpore un regulador de tensión adecuado (con refuerzo de la corriente de arranque), ello puede provocar una merma de la potencia o conducir a un comportamiento desacostumbrado en la conexión.

Compruebe si su grupo electrógeno es adecuado, especialmente en lo concerniente a la tensión y frecuencia de alimentación.

Conexión/desconexión

Para la **puesta en marcha** de la herramienta eléctrica empuje hacia delante el interruptor de conexión/desconexión 2.

Para **enclavar** el interruptor de conexión/desconexión 2 presione delante, hacia abajo, el interruptor de conexión/desconexión 2 hasta enclavarlo.

Para **desconectar** la herramienta eléctrica suelte el interruptor de conexión/desconexión 2, o en caso de estar enclavado, presínelo brevemente atrás, y suelte a continuación el interruptor de conexión/desconexión 2.

- Verifique los útiles de amolar antes de su uso. Los útiles de amolar deberán estar correctamente montados, sin rozar en ningún lado. Deje funcionar el útil en vacío, al menos un minuto. No emplee útiles de amolar dañados, de giro excéntrico, o que vibren. Los útiles de amolar dañados pueden romperse y causar accidentes.

Para ahorrar energía, solamente conecte la herramienta eléctrica cuando vaya a utilizarla.

Protección contra rearranque (GWS 900-100 S / GWS 900-115 S / GWS 900-125 S)

La protección contra rearranque evita la puesta en marcha accidental de la herramienta eléctrica tras un corte de la alimentación eléctrica.

Para la **nueva puesta en marcha** coloque el interruptor de conexión/desconexión 2 en la posición de desconexión, y conecte de nuevo la herramienta eléctrica.

Limitación de la corriente de arranque (GWS 900-100 S / GWS 900-115 S / GWS 900-125 S)

La limitación de la corriente de arranque reduce la potencia absorbida al conectar la herramienta eléctrica para poder trabajar en instalaciones con un fusible de 16 A.

Preselección de revoluciones (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

La rueda preseleccora de revoluciones **3** le permite seleccionar el nº de revoluciones incluso durante la operación del aparato. Los valores indicados en la siguiente tabla son solamente orientativos.

Material	Aplicación	Útil	Posición rueda de ajuste
Metal	Decapado de pintura	Hoja lijadora	2 – 3
Metal	Cepillado, desoxidación	Cepillo de vaso, hoja lijadora	3
Metal, piedra	Lijado	Disco amolador	4 – 6
Metal	Desbastado	Disco amolador	6
Metal	Tronzado	Disco tronzador	6

Instrucciones para la operación

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.
- Tenga precaución al ranurar en muros de carga, ver apartado "Indicaciones referentes a la estática".
- Fijar la pieza de trabajo, a no ser que se mantenga en una posición firme por su propio peso.
- No sobrecargue la herramienta eléctrica de tal manera que llegue a detenerse.
- Si ha sido fuertemente solicitada, deje funcionando en vacío algunos minutos la herramienta eléctrica para refrigerar el útil.
- Antes de tocarlos, espere a que los discos de amolar y tronzar se hayan enfriado. Los discos se ponen muy calientes al trabajar.
- No utilice la herramienta eléctrica en una mesa de tronzar.

Desbastado

- Jamás utilice discos tronzadores para desbastar.

Con un ángulo de ataque entre 30° y 40° obtiene los mejores resultados al desbastar. Guíe la herramienta eléctrica con movimiento de vaivén ejerciendo una presión moderada. De esta manera se evita que la pieza se sobrecaliente, que cambie de color y que se formen estrías.

Plato pulidor de fibra

El plato pulidor de fibra (accesorio especial) le permite trabajar también superficies convexas y perfiles.


Los platos pulidores de fibra disponen de una vida útil mucho más alta, generan menos ruido, y se calientan menos que los discos lijadores convencionales.

Tronzado de metal

- Al tronzar con discos de material aglomerado utilice siempre la caperuza protectora para tronzar 15.

Al tronzar trabaje con un avance moderado adecuado al tipo de material a trabajar. No presione el disco de tronzar, no lo ladee, ni ejerza un movimiento oscilante.

Después de desconectar el aparato no trate de frenar el disco de tronzar presionándolo lateralmente.

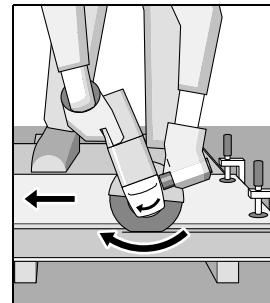

La herramienta eléctrica deberá guiarse siempre a contramarcha. En caso contrario, puede ocurrir que ésta sea impulsada de manera **incontrolada** fuera de la ranura de corte.

Al tronzar perfiles, o tubos de sección rectangular cortar por el lado más pequeño.

Tronzado de piedra

- Al tronzar piedra procure una buena aspiración de polvo.
- Colóquese una mascarilla antipolvo.
- La herramienta eléctrica solamente deberá utilizarse para amolar o tronzar sin la aportación de agua.

Para tronzar piedra se recomienda emplear un disco tronzador diamantado.

Al tronzar materiales especialmente duros como, p. ej. hormigón con un alto contenido de áridos, es posible que se dañe el disco tronzador diamantado debido a un sobrecalentamiento. Señal clara de ello es la formación de una corona de chispas en la periferia del disco.

En este caso, interrumpa el proceso de tronzado y deje funcionar brevemente el disco en vacío, a revoluciones máximas, para permitir que se enfrie.

La reducción notable del rendimiento de trabajo y la formación de una corona de chispas, son indicios claros de que se ha reducido el filo del disco tronzador diamantado. Éste puede reafilarse realizando unos breves cortes en un material abrasivo, p. ej., en arenisca calcárea.

Indicaciones referentes a la estática

Al practicar ranuras en muros de carga, deberán tenerse en cuenta la norma DIN 1053 parte 1 y la normativa que pudiera existir al respecto en el respectivo país.

Es imprescindible atenerse a estas prescripciones. Por ello, antes de realizar los trabajos consulte a un aparejador, arquitecto o al responsable de la obra.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.
- Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas de refrigeración para trabajar con eficacia y seguridad.
- En el caso de aplicaciones extremas, siempre que sea posible, utilice un equipo de aspiración. Sople con frecuencia las rejillas de refrigeración y conecte el aparato a través de un interruptor de protección (PRCD). Al trabajar metáles puede llegar a acumularse en el interior de la herramienta eléctrica polvo susceptible de conducir corriente. Ello puede mermar la eficacia del aislamiento de la herramienta eléctrica.

Almacene y trate cuidadosamente los accesorios.

La sustitución de un cable de conexión deteriorado deberá ser realizada por Bosch o por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch con el fin de garantizar la seguridad del aparato.

Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de recambio los podrá obtener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientará gustosamente en cuanto a la adquisición, aplicación y ajuste de los productos y accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

España

Robert Bosch España S.L.U.
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página www.herramientasbosch.net.
Tel.: Asesoramiento al cliente: 902 531 553
Fax: 902 531554

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.
Av. Córdoba 5160
Buenos Aires C1414BAW
Tel.: (54) 11 4778-5200
www.boschherramientas.com.ar

Chile

Robert Bosch S.A.
Calle El Cacique
0258 Providencia – Santiago
Tel.: (56) 02 782 0200
www.boschherramientas.cl

Colombia

Robert Bosch Ltda
Av. Cra 45
108A-50 - Bogotá
Tel.: (57) 1658-5010
www.boschherramientas.com.co

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anónima Ecuabosch
Av. Las Monjas nº 10 y Carlos J. Arosemena
Guayaquil
Tel.: (59) 34371-9100
www.boschherramientas.com.ec

México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.
Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071
Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel.: (52) 55 5284-3062
www.boschherramientas.com.mx

Panamá

Robert Bosch Panamá, S.A.
Punta Pacifica, Av 8va Sur y Calle 56 Est Ed Paitilla Of. Tower
Ciudad de Panamá
Tel.: (507) 301-0960
www.boschherramientas.com.pa

Perú

Robert Bosch S.A.C.
Av. Primavera 781 Piso 2, Urbanización Chacarilla
San Borja Lima
Tel.: (51) 1 706 1100
www.bosch.com.pe

Venezuela

Robert Bosch S.A.
Av. Sanatorio del Avila, Conjunto Ciudad Center,
Urb. Boleita Norte, Municipio Sucre Estado Miranda
Código Postal 1070 - Caracas
Tel.: (58) 212 207-4511
www.boschherramientas.com.ve

Eliminación

Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



¡No arroje las herramientas eléctricas a la basura!

Reservado el derecho de modificación.



El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

Português

Indicações de segurança

Indicações gerais de advertência para ferramentas elétricas

! ATENÇÃO Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções.

O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

O termo "Ferramenta elétrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas elétricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas elétricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Segurança da área de trabalho

- Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada. Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.
- Não trabalhar com a ferramenta elétrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontram líquidos, gases ou póis inflamáveis. Ferramentas elétricas produzem faíscas, que podem inflamar póis ou vapores.
- Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta elétrica durante a utilização. No caso de distração é possível que perca o controlo sobre o aparelho.

Segurança elétrica

- A ficha de conexão da ferramenta elétrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de maneira alguma. Não utilizar uma ficha de adaptação junto com ferramentas elétricas protegidas por ligação à terra. Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque elétrico.
- Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos. Há um risco elevado devido a choque elétrico, se o corpo estiver ligado à terra.
- Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A infiltração de água numa ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.
- Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades. Jamais utilizar o cabo para transportar a ferramenta elétrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado de calor, óleo, cantos afiados ou partes do aparelho em movimento. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque elétrico.
- Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão apropriados para áreas exteriores. A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque elétrico.

► Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta elétrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque elétrico.

Segurança de pessoas

- Esteja atento, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta elétrica. Não utilizar uma ferramenta elétrica quando estiver fatigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta elétrica, pode levar a lesões graves.
- Utilizar equipamento de proteção pessoal e sempre óculos de proteção. A utilização de equipamento de proteção pessoal, como máscara de proteção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou proteção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta elétrica, reduz o risco de lesões.

- Evitar uma colocação em funcionamento involuntário. Assegure-se de que a ferramenta elétrica esteja desligada, antes de conectar-a à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la. Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta elétrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
- Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento pode levar a lesões.
- Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio. Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta elétrica em situações inesperadas.
- Usar roupa apropriada. Não usar roupa larga nem joias. Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de partes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou joias podem ser agarrados por peças em movimento.
- Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados corretamente. A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.

Utilização e manuseio cuidadosos de ferramentas elétricas

- Não sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta elétrica apropriada para o seu trabalho. É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta elétrica apropriada na área de potência indicada.
- Não utilizar uma ferramenta elétrica com um interruptor defeituoso. Uma ferramenta elétrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.
- Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador antes de executar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aparelho. Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta elétrica.

36 | Português

- **Guardar ferramentas elétricas não utilizadas fora do alcance de crianças. Não permita que pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções, utilizem o aparelho.** Ferramentas elétricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inesperadas.
 - **Tratar a ferramenta elétrica com cuidado.** Controlar se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não empermam, e se há peças quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta elétrica. Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes da utilização. Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas elétricas.
 - **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.
 - **Utilizar a ferramenta elétrica, acessórios, ferramentas de aplicação, etc. conforme estas instruções. Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada.** A utilização de ferramentas elétricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.
- Serviço**
- **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.
- Indicações de segurança para rebarbadoras**
- Advertências gerais de segurança para lixar, lixar com lixa de papel, trabalhar com escovas de arame e separar por retificação**
- **Esta ferramenta elétrica deve ser utilizada como lixeira, como lixadeira com lixa de papel, escova de arame e para separar por retificação. Observar todas as indicações de aviso, instruções, apresentações e dados fornecidos com a ferramenta elétrica.** O desrespeito das seguintes instruções pode levar a um choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.
 - **Esta ferramenta elétrica não é apropriada para polir.** Aplicações, para as quais a ferramenta elétrica não é prevista, podem causar riscos e lesões.
 - **Não utilizar acessórios, que não foram especialmente previstos e recomendados pelo fabricante para serem utilizados com esta ferramenta elétrica.** O facto de poder fixar o acessório a esta ferramenta elétrica, não garante uma aplicação segura.
 - **O número de rotação admissível da ferramenta de trabalho deve ser no mínimo tão alto quanto o máximo número de rotação indicado na ferramenta elétrica.** Acessórios que girem mais rápido do que permitido, podem quebrar e serem atirados para longe.
 - **O diâmetro exterior e a espessura da ferramenta de trabalho devem corresponder às indicações de medida da sua ferramenta elétrica.** Ferramentas de trabalho in-
 - corretamente medidas podem não ser suficientemente blindadas nem controladas.
 - **Ferramentas de trabalho com encaixe rosado devem caber exactamente na rosca do veio de rectificação.** Para ferramentas de trabalho montadas com flange é necessário que o diâmetro do furo da ferramenta de trabalho tenha as dimensões apropriadas para o flange. Ferramentas de trabalho, que não são fixas exactamente na ferramenta elétrica, giram de forma irregular, vibram fortemente e podem levar à perda de controlo.
 - **Não utilizar ferramentas de trabalho danificadas.** Antes de cada utilização deverá controlar as ferramentas de trabalho, e verificar se por exemplo os discos abrasivos apresentam fissuras e estilhaços, se pratos abrasivos apresentam fissuras, se há desgaste ou forte atração, se as escovas de arame apresentam arames soltos ou quebrados. Se a ferramenta elétrica ou a ferramenta de trabalho caírem, deverá verificar se sofreram danos, ou trocar por uma ferramenta de trabalho intacta. Após ter controlado e introduzida a ferramenta de trabalho, deverá manter-se, e as pessoas que se encontram nas proximidades, fora do nível de rotação da ferramenta de trabalho e permitir que a ferramenta elétrica funcione durante um minuto com o máximo número de rotação. A maioria das ferramentas de trabalho danificadas quebra durante este período de teste.
 - **Utilizar um equipamento de proteção pessoal.** De acordo com a aplicação, deverá utilizar uma proteção para todo o rosto, proteção para os olhos ou uns óculos protetores. Se for necessário, deverá utilizar uma máscara contra pó, proteção auricular, luvas de proteção ou um avental especial, para proteger-se de pequenas partículas de amoladura e de material. Os olhos devem ser protegidos contra partículas a voar, produzidas durante as diversas aplicações. A máscara contra pó ou a máscara de respiração deve ser capaz de filtrar o pó produzido durante a respetiva aplicação. Se for sujeito durante longo tempo a fortes ruídos, poderá sofrer a perda da capacidade auditiva.
 - **Observe que as outras pessoas mantenham uma distância segura em relação ao seu local de trabalho.** Cada pessoa que entrar na área de trabalho, deverá usar um equipamento de proteção pessoal. Estilhaços da peça a ser trabalhada ou ferramentas de trabalho quebradas podem voar e causar lesões fora da área imediata de trabalho.
 - **Ao executar trabalhos durante os quais podem ser atingidos cabos elétricos ou o próprio cabo de rede deverá sempre seguir a ferramenta elétrica pelas superfícies de punho isoladas.** O contacto com um cabo sob tensão também pode colocar sob tensão as peças metálicas do aparelho e levar a um choque elétrico.
 - **Manter o cabo de rede afastado de ferramentas de trabalho em rotação.** Se perder o controlo sobre a ferramenta elétrica, é possível que o cabo de rede seja cortado ou enganchado e a sua mão ou braço sejam puxados contra a ferramenta de trabalho em rotação.

- **Jamais depositar a ferramenta elétrica, antes que a ferramenta de trabalho esteja completamente parada.** A ferramenta de trabalho em rotação pode entrar em contacto com a superfície de apoio, provocando uma perda de controlo da ferramenta elétrica.
 - **Não permitir que a ferramenta elétrica funcione enquanto estiver a transportá-la.** A sua roupa pode ser agarrada devido a um contacto acidental com a ferramenta de trabalho em rotação, de modo que a ferramenta de trabalho possa ferir o seu corpo.
 - **Limpas regularmente as aberturas de ventilação da sua ferramenta elétrica.** A ventoinha do motor puxa pó para dentro da carcaça, e uma grande quantidade de pó de metal pode causar perigos elétricos.
 - **Não utilizar a ferramenta elétrica perto de materiais inflamáveis.** Faíscas podem incendiar estes materiais.
 - **Não utilizar ferramentas de trabalho que necessitem agentes de refrigeração líquidos.** A utilização de água ou de outros agentes de refrigeração líquidos pode provocar um choque elétrico.
- Contragolpe e respetivas advertências**
- contragolpe é uma repentina reação devido a uma ferramenta de trabalho travada ou bloqueada, como por exemplo um disco abrasivo, um prato abrasivo, uma escova de arame etc. Um travamento ou um bloqueio levam a uma parada abrupta da ferramenta de trabalho em rotação. Desta maneira, uma ferramenta elétrica descontrolada pode ser acelerada no local de bloqueio, sendo forçada no sentido contrário da rotação da ferramenta de trabalho. Se por exemplo um disco abrasivo travar ou bloquear numa peça a ser trabalhada, o canto do disco abrasivo pode mergulhar na peça a ser trabalhada e encravar-se, quebrando o disco abrasivo ou causando um contragolpe. O disco abrasivo se movimenta então no sentido do operador ou para longe deste, dependendo do sentido de rotação do disco no local do bloqueio. Sob estas condições os discos abrasivos também podem partir-se. Um contragolpe é a consequência de uma utilização incorreta ou indevida da ferramenta elétrica. Ele pode ser evitado por apropriadas medidas de precaução como descrito a seguir.
 - **Segurar firmemente a ferramenta elétrica e posicionar o seu corpo e os braços de modo que possa resistir às forças de um contragolpe. Sempre utilizar o punho adicional, se existente, para assegurar o máximo controlo possível sobre as forças de um contragolpe ou sobre momentos de reação durante o arranque.** O operador pode controlar as forças de contragolpe e as forças de reação através de medidas de precaução apropriadas.
 - **Jamais permita que as suas mãos se encontrem perto de ferramentas de trabalho em rotação.** No caso de um contragolpe a ferramenta de trabalho poderá passar pela sua mão.
 - **Evite que o seu corpo se encontre na área, na qual a ferramenta elétrica possa ser movimentada no caso de um contragolpe.** O contragolpe força a ferramenta elétrica no sentido contrário ao movimento do disco abrasivo no local do bloqueio.
- **Trabalhar com especial cuidado na área ao redor de esquinas, cantos afiados etc. Evite que ferramentas de trabalho sejam ricocheteadas e travadas pela peça a ser trabalhada.** A ferramenta de trabalho em rotação tende a travar em esquinas, em cantos afiados ou se for ricocheteada. Isto causa uma perda de controlo ou um contra-golpe.
 - **Não utilizar lâminas de serra de correias nem dentadas.** Estas ferramentas de trabalho causam frequentemente um contragolpe ou a perda de controlo sobre a ferramenta elétrica.
- Instruções especiais de segurança específicas para lixar e separar por retificação**
- **Utilizar exclusivamente os corpos abrasivos homologados para a sua ferramenta elétrica e a capa de proteção prevista para estes corpos abrasivos.** Corpos abrasivos não previstos para a ferramenta elétrica, não podem ser suficientemente protegidos e portanto não são seguros.
 - **Rebolas acotovelados devem ser montados de modo que a sua superfície retificadora não sobressaia do nível da borda da cobertura de proteção.** Um rebolo montado de forma incorrecta, que sobressai do nível da borda da cobertura de proteção, não pode ser suficientemente protegido.
 - **A capa de proteção deve ser firmemente aplicada na ferramenta elétrica e fixa, de modo que seja alcançado um máximo de segurança, ou seja, que apenas uma mínima parte do rebolo aponte abertamente na direção do operador.** A capa de proteção ajuda a proteger a pessoa, que está a operar a máquina, contra estilhaços, contacto acidental com o rebolo, e contra faíscas que possam incendiar as roupas.
 - **Os corpos abrasivos só devem ser utilizados para as aplicações recomendadas. P. ex.: Jamais lixar com a superfície lateral de um disco de corte.** Disco de corte são destinados para o desbaste de material com o canto do disco. Uma força lateral sobre estes corpos abrasivos pode quebrá-los.
 - **Sempre utilizar flanges de aperto intactos de tamanho e forma corretos para o disco abrasivo selecionado.** Flanges apropriados apoiam o disco abrasivo e reduzem assim o perigo de uma rutura do disco abrasivo. Flanges para discos de corte podem diferenciar-se de flanges para outros discos abrasivos.
 - **Não utilizar discos abrasivos gastos de outras ferramentas elétricas maiores.** Discos abrasivos para ferramentas elétricas maiores não são apropriados para os números de rotação mais altos de ferramentas elétricas menores e podem quebrar.
- Outras advertências especiais de segurança para separar por retificação**
- **Evitar um bloqueio do disco de corte ou uma força de pressão demasiado alta. Não efetuar cortes extremamente profundos.** Uma sobrecarga do disco de corte aumenta o desgaste e a predisposição para emperrar e bloquear e portanto a possibilidade de um contragolpe ou uma rutura do corpo abrasivo.

38 | Português

- **Evitar a área que se encontra na frente ou atrás do disco de corte em rotação.** Se o disco de corte for conduzido na peça a ser trabalhada, para frente, afastando-se do corpo, é possível que no caso de um contragolpe a ferramenta elétrica, junto com o disco em rotação, seja atirada diretamente na direção da pessoa a operar o aparelho.
- **Se o disco de corte emperrar ou se o trabalho for interrompido, deverá desligar a ferramenta elétrica e mantê-la parada, até o disco parar completamente. Jamais tentar puxar o disco de corte para fora do corte enquanto ainda estiver em rotação, caso contrário poderá ser provocado um contragolpe.** Verificar e eliminar a causa do emperramento.
- **Não ligar novamente a ferramenta elétrica, enquanto ainda estiver na peça a ser trabalhada. Permita que o disco de corte alcance o seu completo número de rotação, antes de continuar cuidadosamente a cortar.** Caso contrário é possível que o disco emperre, pule para fora da peça a ser trabalhada ou cause um contragolpe.
- **Apoiar placas ou peças grandes, para reduzir um risco de contragolpe devido a um disco de corte emperrado.** Peças grandes podem curvar-se devido ao próprio peso. A peça a ser trabalhada deve ser apoiada de ambos os lados, tanto nas proximidades do corte como também nos cantos.
- **Tenha o cuidado ao efetuar "Cortes de bolso" em paredes existentes ou em outras superfícies, onde não é possível reconhecer o que há por detrás.** O disco de corte pode causar um contragolpe se cortar accidentalmente tubulações de gás ou de água, cabos elétricos ou outros objetos.

Advertências especiais de segurança específicas para lixar com lixa de papel

- **Não utilizar lixas de papel demasiado grandes, mas sempre seguir as indicações do fabricante sobre o tamanho correto das lixas de papel.** Lixas de papel, que sobressaem dos cantos do prato abrasivo, podem causar lesões, assim como bloquear e rasgar as lixas de papel ou levar a um contragolpe.

Advertências especiais de segurança específicas para trabalhar com escovas de arame

- **Esteja ciente de que a escova de arame também perde pedaços de arame durante a utilização normal. Não sobrecarregue os arames exercendo uma força de pressão demasiada.** Pedaços de arame a voar, podem penetrar facilmente em roupas finas e/ou na pele.
- **Se for recomendável uma capa de proteção, deverá evitar que a escova de arame entre em contacto com a capa de proteção.** O diâmetro das escovas em forma de prato ou de tacho pode aumentar devido à força de pressão e às forças centrifugas.

Advertências de segurança adicionais

Usar óculos de proteção.



- **Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos escondidos, ou consulte a companhia elétrica local.** O contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e choques elétricos. Danos em tubos de gás podem levar à explosão. A penetração num cano de água causa danos materiais ou pode provocar um choque elétrico.
- **Destrarvar o interruptor de ligar-desligar e colocá-lo na posição desligada, se a alimentação de rede for interrompida, p. ex. devido a uma falha de corrente ou se a ficha de rede tiver sido puxada da tomada.** Assim é evitado um rearranque descontrolado do aparelho.
- **Não tocar em rebolos e discos de corte antes de esfriarem.** Os discos se tornam bem quentes durante o trabalho.
- **Fixar a peça a ser trabalhada.** Uma peça a ser trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada está mais firme do que segurada com a mão.

Descrição do produto e da potência



Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.

Utilização conforme as disposições

A ferramenta elétrica é destinada para cortar, desbastar e esifar materiais metálicos e de pedras, sem a utilização de água.

Para cortar com rebolos ligados deve ser utilizada uma capa de proteção para cortes.

Ao cortar pedras deve ser assegurada uma aspiração de pó suficiente.

Junto com ferramentas abrasivas admissíveis, é possível usar a ferramenta elétrica para alisamentos com lixas.

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

- 1 Tecla de bloqueio do veio
- 2 Interruptor de ligar-desligar
- 3 Roda de ajuste para pré-selecção do número de rotação (GWS 900-100 S / GWS 900-115 S / GWS 900-125 S)
- 4 Punho adicional (superfície isolada)
- 5 Chave combinada para o veio de retificação M 14*
- 6 Chave combinada para o veio de retificação M 10*
- 7 Veio de retificação
- 8 Capa de proteção para lixar
- 9 Parafuso de fixação para a capa de proteção
- 10 Flange de admissão com o-ring
- 11 Disco abrasivo*
- 12 Porca de aperto
- 13 Porca de aperto rápido SDS-*clic* *
- 14 Disco de metal duro em forma de tacho*
- 15 Capa de proteção para cortar*

- 16** Disco de corte*
- 17** Proteção para as mãos*
- 18** Prato abrasivo de borracha*
- 19** Folha de lixar*
- 20** Porca redonda*

- 21** Escova tipo tacho*
- 22** Punho (superfície isolada)

*Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.

Dados técnicos

Rebarbadora	GWS...	900-100	900-115	900-125	900-100 S	900-115 S	900-125 S
N.º do produto	0 601 ...	396 0..	396 0..	396 0..	396 1..	396 1..	396 1..
Potência nominal consumida	W	900	900	900	900	900	900
Potência útil	W	450	450	450	450	450	450
Número de rotações nominal	rpm	11000	11000	11000	11000	11000	11000
Ajuste do número de rotações	rpm	-	-	-	2800 - 11000	2800 - 11000	2800 - 11000
máx. diâmetro do disco abrasivo	mm	100	115	125	100	115	125
Rosca do veio de retificação		M 10	M 14	M 14	M 10	M 14	M 14
máx. comprimento da rosca do veio de retificação	mm	22	22	22	22	22	22
Pré-seleção do número de rotação		-	-	-	●	●	●
Desativação de contragolpe		-	-	-	-	-	-
Proteção contra rearranque involuntário		-	-	-	●	●	●
Limitação de corrente de arranque		-	-	-	●	●	●
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014							
– com punho adicional com amortecimento de vibrações	kg	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
– com punho adicional padronizado	kg	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Classe de proteção		□/II	□/II	□/II	□/II	□/II	□/II

As indicações valem para tensões nominais [U] de 230 V. Estas indicações podem variar dependendo de tensões inferiores e dos modelos específicos dos países.

Montagem

Montar os dispositivos de proteção

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.

Nota: Se o disco abrasivo quebrar durante o funcionamento ou se os dispositivos de fixação na capa de proteção/na ferramenta elétrica estiverem danificados, será necessário que a ferramenta elétrica seja enviada imediatamente ao serviço pós-venda, os endereços encontram-se na secção "Serviço pós-venda e consultoria de aplicação".

Capa de proteção para lixar

Coloque a capa de proteção **8** na gola do veio. Ajuste a posição da capa de proteção **8** de acordo com os requisitos da operação. Fixe a capa de proteção **8** apertando o parafuso de fixação **9** com a chave combinada **5/6**.

- Ajustar a capa de proteção **8** de modo a evitar que voem faúlias na direção do operador.

Nota: Os ressaltos de codificação na capa de proteção **8** garantem que só possa ser montada uma capa de proteção apropriada para a ferramenta elétrica.

Capa de proteção para cortar

- Ao cortar com rebolos ligados deve ser sempre utilizada uma capa de proteção para cortar **15**.
- Ao cortar pedras deve ser sempre assegurada uma aspiração de pó suficiente.

A capa de proteção para cortar **15** é montada como a capa de proteção para lixar **8**.

Punho adicional

- Só utilizar a sua ferramenta elétrica com o punho adicional **4**.

40 | Português

Atarraxar o punho adicional **4** de acordo com o tipo de trabalho, do lado direito ou do lado esquerdo do cabeçote de engrenagens.

Proteção para as mãos

- **Ao trabalhar com o prato abrasivo de borracha 18 ou com a escova tipo tacho/escova plana/disco abrasivo em forma de leque deverá sempre montar a protecção para as mãos 17.**

Fixar a proteção para as mãos **17** com o punho adicional **4**.

Montar ferramentas abrasivas

- **Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.**
- **Não tocar em rebolos e discos de corte antes de esfriarem.** Os discos se tornam bem quentes durante o trabalho. Limpar o veio de retificação **7** e todas as peças a serem montadas.
- Premir a tecla de bloqueio do veio **1** para prender e soltar as ferramentas abrasivas e para imobilizar o veio de retificação.
- **Só acionar a tecla de bloqueio do veio com o veio de retificação parado.** Caso contrário é possível que a ferramenta elétrica seja danificada.

Disco abrasivo/de corte


Observe as dimensões das ferramentas abrasivas. O diâmetro do furo deve ser do tamanho certo para o flange de admissão. Não utilizar adaptadores nem redutores.

Ao utilizar discos de corte diamantados deverá assegurar-se de que a seta do sentido de rotação sobre o disco de corte diamantado coincide com o sentido de rotação da ferramenta elétrica (veja seta do sentido de rotação sobre o cabeçote de engrenagens).

A sequência de montagem está apresentada na página de esquemas.

Para fixar o disco de retificação/corte atarraxe a porca de aperto **12** e aperte a mesma com a chave combinada **5/6**, ver secção "Porca de aperto rápido".

- **Após montar a ferramenta abrasiva deverá controlar, antes de ligar a ferramenta elétrica, se a ferramenta abrasiva está montada corretamente e se pode ser movimentada livremente. Assegure-se de que a ferramenta abrasiva não entre em contacto com outras peças.**

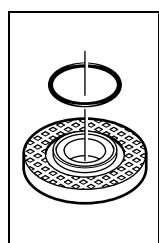

Flange de admissão para o veio de retificação M 14: No flange de fixação **10** encontra-se uma gola de centragem (anel circular). **Se o anel circular estiver faltando ou se estiver danificado,** terá que substituir sem falta o flange de fixação **10** ante de continuar a usar o aparelho.

Flange de admissão para o veio de retificação M 10: O flange de admissão pode ser utilizado dos dois lados.

Disco abrasivo em forma de leque

- **Para trabalhar com o disco abrasivo em forma de leques deverá sempre usar a protecção para as mãos 17.**

Prato abrasivo de borracha

- **Para trabalhar com o prato abrasivo de borracha 18 deverá sempre montar a protecção para as mãos 17.**

A sequência de montagem está apresentada na página de esquemas.

Atarraxe a porca redonda **20** e aperte a mesma com a chave combinada **5/6**.

Escova tipo tacho/escova plana

- **Para trabalhar com o disco abrasivo em forma de tacho ou com a escova plana deverá sempre usar a protecção para as mãos 17.**

A sequência de montagem está apresentada na página de esquemas.

Deverá ser possível atarraxar a escova tipo tacho/escova plana no veio de retificação, até que fiquem firmemente encostadas no flange do veio de retificação no fim da rosca do veio de retificação. Apertar a escova tipo tacho/escova plana com a chave de forqueta.


Porca de aperto rápido SDS-clic

Para substituir facilmente as ferramentas abrasivas sem ter que utilizar outras ferramentas, poderá utilizar, em vez da porca de aperto **12**, a porca de aperto rápido **13**.


- **A porca de aperto rápido 13 só deve ser utilizada para discos abrasivos ou para discos de corte.**

Só utilizar uma porca de aperto 13 que esteja em perfeito estado e sem danos.

Ao atarraxar, observe que o lado da porca de aperto rápido com a legenda 13 não mostre para o disco abrasivo; a seta deve mostrar para a marca de índice **23.**

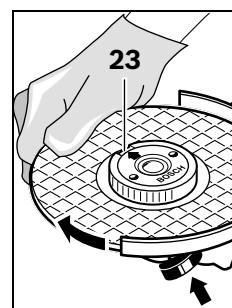

Premir a tecla de bloqueio do veio **1** para imobilizar o veio de retificação. Girar o disco abrasivo fortemente no sentido dos ponteiros do relógio para apertar a porca de aperto rápido.

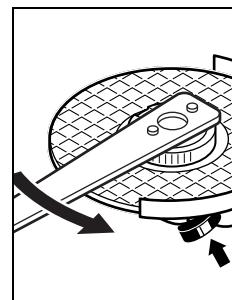

Uma porca de aperto bem fixada e sem danos pode ser desapertada manualmente rodando o anel serrilhado para a esquerda.

Nunca soltar a porca de aperto rápida presa com um alicate, usar sempre a chave combinada. Coloque a chave combinada **5/6** da forma ilustrada na imagem.

Ferramentas abrasivas admissíveis

Podem ser utilizadas todas as ferramentas abrasivas mencionadas nesta instrução de serviço.


O número de rotação admissível [min^{-1}] ou a velocidade círcular [m/s] das ferramentas abrasivas utilizadas deve corresponder às indicações contidas na tabela abaixo.

Observe portanto o **número de rotação ou a velocidade círcular** admissível como indicado na etiqueta da ferramenta abrasiva.

	máx. [mm]	[mm]		[min ⁻¹]	[m/s]
D	b	d			
	100	7	16,0	11000	80
	115	7	22,2	11000	80
	125	7	22,2	11000	80
	100	-	-	11000	80
	115	-	-	11000	80
	125	-	-	11000	80
	70	30	M 10	11000	45
	75	30	M 14	11000	45

Girar o cabeçote de engrenagens

► Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.

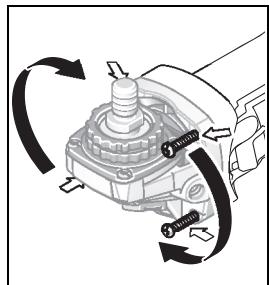

engrenagens cuidadosamente, e sem retirar da carcaça, para a nova posição. Reapertar os 4 parafusos.

Aspiração de pó/de aparas

► Pós de materiais como por exemplo, tintas que contém chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contacto ou a inalação dos pós pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontram perto.

Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados como sendo cancerígenos, especialmente quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, preservadores de madeira). Material que

contém asbesto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Se possível deverá usar um dispositivo de aspiração apropriado para o material.
- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretrizes para os materiais a serem trabalhados, vigentes no seu país.

► Evite o acúmulo de pó no local de trabalho. Pós podem entrar levemente em ignição.

Funcionamento

Colocação em funcionamento

► Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente deve coincidir com a indicada na chapa de identificação da ferramenta elétrica. Ferramentas elétricas marcadas para 230 V também podem ser operadas com 220 V.

► O aparelho só deve ser segurado pelas superfícies isoladas do punho 22 e pelo punho adicional 4. A ferramenta de trabalho poderia atingir fios elétricos escondidos ou com o próprio cabo de rede. O contacto com um cabo sob tensão também pode colocar sob tensão as peças metálicas do aparelho e levar a um choque elétrico.

Se a ferramenta elétrica for alimentada através de geradores de corrente móveis (geradores), que não possuam suficientes reservas de potência nem uma apropriada regulação de tensão (com reforço de corrente de arranque), poderão ocorrer reduções de potência ou comportamentos anormais ao ligar o aparelho.

Observe a adequação do gerador de corrente aplicado, especialmente quanto à tensão e à frequência da rede elétrica.

Ligar e desligar

Para a **colocação em funcionamento** da ferramenta elétrica, empurrar o interruptor de ligar-desligar 2 para frente.

Para **fixar** o interruptor de ligar-desligar 2 deverá premir o lado da frente do interruptor de ligar-desligar 2, até este engatar.

Para **desligar** a ferramenta elétrica, deverá soltar o interruptor de ligar-desligar 2, ou se estiver travado, premir por instantes o interruptor de ligar-desligar 2 no lado de trás e soltá-lo novamente.

► **Controlar a ferramenta abrasiva antes de utilizá-la.** A ferramenta abrasiva deve estar montada de forma correta e deve movimentar-se livremente. Executar um funcionamento de teste, sem carga, de no mínimo 1 minuto. Não utilizar ferramentas abrasivas danificadas, descentrados ou a vibrar. Ferramentas abrasivas danificadas podem estoivar e causar lesões.

Para poupar energia só deverá ligar a ferramenta elétrica quando ela for utilizada.

42 | Português

**Proteção contra rearranque involuntário
(GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)**

A proteção contra rearranque involuntário evita que a ferramenta elétrica possa arrancar descontroladamente após uma interrupção da alimentação de corrente elétrica.

Para **recolocar em funcionamento** deverá colocar o interruptor de ligar-desligar **2** na posição desligada e ligar novamente a ferramenta elétrica.

Pré-seleção do número de rotação (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

Com a roda de pré-seleção do número de rotações **3** é possível pré-selecionar o número de rotações necessário durante o funcionamento.

As indicações apresentadas na tabela seguinte são valores recomendados.

Material	Aplicação	Ferramenta de trabalho	Posição da roda de ajuste
Metal	Remover tintas	Folha de lixar	2 – 3
Metal	Escovar, desenferrujar	Escova tipo tacho, lixa	3
Metal, pedra	Lixar	Disco abrasivo	4 – 6
Metal	Desbastar	Disco abrasivo	6
Metal	Cortar	Disco de corte	6

Indicações de trabalho

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.
- Cuidado ao cortar em paredes portantes, veja a secção "Notas sobre a estática".
- Fixar a peça a ser trabalhada se esta não estiver firmemente apoiada devido ao seu próprio peso.
- Não carregue demasiadamente a ferramenta elétrica, de modo que chegue a parar.
- Após um trabalho com carga elevada, deverá permitir que a ferramenta elétrica funcione alguns minutos em vazio, para que a ferramenta de trabalho possa arrefecer.
- Não tocar em rebolos e discos de corte antes de esfriarem. Os discos se tornam bem quentes durante o trabalho.
- Não utilizar a ferramenta elétrica com um suporte para rebarbadoras.

Desbastar

- Jamais utilizar os discos de corte para desbastar.

Com um ângulo de 30° a 40° poderá obter os melhores resultados de trabalho ao desbastar. Movimentar a ferramenta elétrica com pressão uniforme, para lá e para cá. Desta forma a peça a ser trabalhada não se torna demasiadamente quente, não muda de cor e não há sulcos.

Disco abrasivo em forma de leque

Com o disco abrasivo em forma de leque (acessório) também é possível processar superfícies e perfis abaulados.

Discos abrasivos em forma de leque tem uma vida útil bem mais longa, produzem um reduzido nível de ruído e temperaturas ao lixar mais baixas do que discos abrasivos tradicionais.


**Limitação de corrente de arranque (GWS 900-100 S/
GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)**

A limitação eletrónica de corrente de arranque limita a potência ao ligar a ferramenta elétrica e possibilita o funcionamento com um fusível de 16 A.

Cortar metal

- Ao cortar com rebolos ligados deve ser sempre utilizada uma capa de proteção para cortar **15**.

Trabalhar com os discos abrasivos com avanço moderado, adequado para material a ser trabalho. Não exercer pressão sobre o disco de corte, nem emprese ou oscile. Não travar discos de corte, que estejam a girar por inércia, exercendo pressão lateral.

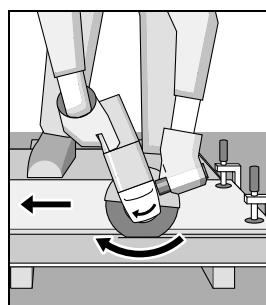

A ferramenta elétrica deve sempre ser conduzida no sentido contrário da rotação. Caso contrário há perigo de que seja premida **descontroladamente** do corte.

Para o cortar perfis e tubos quadrados deverá começar pela menor secção transversal.

Cortar pedras

- Ao cortar pedras deve ser sempre assegurada uma aspiração de pó suficiente.
- Usar uma máscara de proteção contra pó.
- A ferramenta elétrica só deve ser utilizada para cortar a seco/lixar a seco.

Para cortar pedras deverá utilizar de preferência um disco abrasivo diamantado.

Para cortar materiais especialmente duros, como p. ex. betão com alto teor de silex, é possível que o disco de corte diamantado seja sobreaquecido e danificado. Uma coroa de faúlhas em volta do disco de corte diamantado é um indício nítido. Neste caso deverá interromper o processo de corte e deixar o disco de corte diamantado girar em vazio, com máximo número de rotações, durante alguns instantes, para se arrefecer.

Um avanço de trabalho nitidamente reduzido e uma coroa de faúlhas em volta do disco são indícios nítidos de um disco de corte diamantado embotado. Estes podem ser reafiados através de curtos cortes em material abrasivo, p. ex. arenito calário.

Notas sobre a estática

Cortes em paredes portantes obedecem à norma DIN 1053 parte 1 ou disposições específicas dos países. É imprescindível respeitar estes regulamentos. Antes de iniciar o trabalho deverá consultar o técnico de estabilidade, o arquiteto ou o supervisor da obra responsáveis.

Manutenção e serviço

Manutenção e limpeza

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.
- Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.
- Em condições de trabalho extremas deverá, se possível, usar sempre um equipamento de aspiração. Soprar frequentemente as aberturas de ventilação e interconectar um disjuntor de corrente de avaria (PRCD). Durante o processamento de metais é possível que se depõe pó condutivo no interior da ferramenta elétrica. Isto pode prejudicar o isolamento de proteção da ferramenta elétrica.

Os acessórios devem ser armazenados e tratados com cuidado.

Se for necessário substituir o cabo de conexão, isto deverá ser realizado pela Bosch ou por uma oficina de serviço pós-venda autorizada para todas as ferramentas elétricas Bosch para evitar riscos de segurança.

Serviço pós-venda e consultoria de aplicação

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações sobre peças sobressalentes encontram-se em: www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultoria de aplicação Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito da compra, aplicação e ajuste dos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas
Caixa postal 1195 – CEP: 13065-900
Campinas – SP
Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contacto

Angola

InvestGlobal
Parque Logístico
Estrada de Viana Km 12
Luanda
Tel. : +212 948 513 580
E-Mail: helderibeiro@investglobal-ang.com

Eliminação

Ferramentas elétricas, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matérias-primas.

 Não deitar ferramentas elétricas no lixo doméstico!

Sob reserva de alterações.

中文

安全规章

电动工具通用安全警告

! 警告！阅读所有警告和所有说明！不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和／或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

在所有下列的警告中术语“电动工具”指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

工作场地的安全

- 保持工作场地清洁和明亮。混乱和黑暗的场地会引发事故。
- 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- 让儿童和旁观者离开后操作电动工具。注意力不集中会使操作者失去对工具的控制。

电气安全

- 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。
- 避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。如果你身体接地会增加电击危险。

44 | 中文

- ▶ 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击危险。
- ▶ 不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。
- ▶ 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。适合户外使用的软线将减少电击危险。
- ▶ 如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器（RCD）。使用RCD可减小电击危险。

人身安全

- ▶ 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- ▶ 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- ▶ 防止意外起动。确保开关在连接电源和 / 或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。
- ▶ 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
- ▶ 手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
- ▶ 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣服、手套和头发远离运动部件。宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件中。
- ▶ 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。使用这些装置可减少尘屑引起的危险。

电动工具使用和注意事项

- ▶ 不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- ▶ 如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
- ▶ 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和 / 或使电池盒与工具脱开。这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。
- ▶ 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。电动工具在未经培训的用户手中是危险的。

- ▶ 保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。
- ▶ 保持切削刀具锋利和清洁。保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

维修

- ▶ 将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。这样将确保所维修的电动工具的安全性。

针对角磨机的安全规章

- 砂磨、砂光、钢丝砂光或砂磨切割操作的通用安全警告**
- ▶ 该电动工具是用于实现砂轮机、砂光机、钢丝刷或切割工具功能的。阅读随该电动工具提供的所有安全警告、说明、图解和规定。不了解以下所列所有说明将导致电击、着火和 / 或严重伤害。
 - ▶ 不推荐用该电动工具进行抛光。电动工具不按指定的功能去操作，可能发生危险和引起人身伤害。
 - ▶ 不使用非工具制造商推荐和专门设计的附件。否则该附件可能被装到你的电动工具上，而它不能保证安全操作。
 - ▶ 附件的额定速度必须至少等于电动工具上标出的最大速度。附件以比其额定速度大的速度运转会发生爆裂和飞溅。
 - ▶ 附件的外径和厚度必须在电动工具额定能力范围之内。不正确的附件尺寸不能得到充分防护或控制。
 - ▶ 砂轮、法兰盘、靠背垫或任何其他附近的轴孔尺寸必须适合于安装到电工工具的主轴上。带轴孔的、与电动工具安装件不配的附件将会失稳、过度振动并会引起失控。
 - ▶ 不要使用损坏的附件。在每次使用前要检查附件，例如砂轮是否有碎片和裂缝，靠背垫是否有裂缝，撕裂或过度磨损，钢丝刷是否松动或金属丝是否断裂。如果电动工具或附件跌落了，检查是否有损坏或安装没有损坏的附件。检查和安装附件后，让自己和旁观者的位置远离旋转附件的平面，并以电动工具最大空载速度运行 1 分钟。损坏的附件通常在该试验时会碎裂。
 - ▶ 戴上防护用品。根据适用情况，使用面罩，安全护目镜或安全眼镜。适用时，戴上防尘面具，听力保护器，手套和能挡小磨料或工件碎片的工作围裙。眼防护罩必须挡住各种操作产生的飞屑。防尘面具或口罩必须能够过滤操作产生的颗粒。长期暴露在高强度噪音中会引起失聪。

- ▶ 让旁观者与工作区域保持一安全距离。任何进入工作区域的人必须戴上防护用品。工件或破损附件的碎片可能会飞出并引起紧靠着操作区域的旁观者的伤害。切割附件触及带电导线会使电动工具外露的金属零件带电，并使操作者触电。
- ▶ 当在切割附件有可能切割到暗线或自身电线的场所进行操作时，只能通过绝缘握持面来握住电动工具。切割附件碰到一根带电导线可能会使电动工具外露的金属零件带电并使操作者发生电击危险。
- ▶ 使软线远离旋转的附件。如果控制不当，软线可能被切断或缠绕，并使得你的手或手臂可能被卷入旋转附件中。
- ▶ 直到附件完全停止运动才放下电动工具。并且不得使用任何外力迫使金刚石切割片停转。旋转的附件可能会抓住表面并拉动电动工具而让你失去对工具的控制。
- ▶ 当携带电动工具时不要开动它。意外地触及旋转附件可能会缠绕你的衣服而使附件伤害身体。
- ▶ 经常清理电动工具的通风口。电动机风扇会将灰尘吸进机壳，过多的金属粉末沉积会导致电气危险。
- ▶ 不要在易燃材料附近操作电动工具。火星可能会点燃这些材料。
- ▶ 不要使用需用冷却液的附件。用水或其他冷却液可能导致电腐蚀或电击。

反弹和相关警告

- ▶ 反弹是因卡住或缠绕住的旋转砂轮，靠背垫，钢丝刷或其他附件而产生的突然反作用力。卡住或缠绕会引起旋转附件的迅速堵转，随之使失控的电动工具在卡住点产生与附件旋转方向相反的运动。例如，如果砂轮被工件缠绕或卡住了，伸入卡住点的砂轮边缘可能会进入材料表面而引起砂轮爬出或反弹。砂轮可能飞向或飞离操作者，这取决于砂轮在卡住点的运动方向。在此条件下砂轮也可能碎裂。反弹是电动工具误用和 / 或不正确操作工序或条件的结果。可以通过采取以下给出的适当预防措施得以避免。
- ▶ 保持紧握电动工具，使你的身体和手臂处于正确状态以抵抗反弹力。如有辅助手柄，则要一直使用，以便最大限度控制住起动时的反弹力或反力矩。如采取合适的预防措施，操作者就可以控制反力矩或反弹力。
- ▶ 绝不能将手靠近旋转附件。附件可能会反弹碰到手。
- ▶ 不要站在发生反弹时电动工具可能移动到的地方。反弹将在缠绕点驱使工具逆砂轮运动方向运动。
- ▶ 当在尖角、锐边等处作业时要特别小心。避免附件的弹跳和缠绕。尖角，锐边和弹跳具有缠绕旋转附件的趋势并引起反弹的失控。

- ▶ 不要附装上锯链、木雕刀片或带齿锯片。这些锯片会产生频繁的反弹和失控。

对磨削和砂磨切割操作的专用安全警告

- ▶ 只使用所推荐的砂轮型号和为选用砂轮专门设计的护罩。不是为电动工具设计的砂轮不能充分得到防护，是不安全的。
- ▶ 安装弯曲的砂轮时，砂轮的研磨面不可以突出于防护罩缘之外。防护罩无法遮蔽因为安装不当而突出于防护罩缘之外的砂轮。
- ▶ 防护必须牢固地装在电动工具上，且放置得最具安全性，只有最小的砂轮部分暴露在操作人面前。护罩帮助操作者免于受到爆裂砂轮片和偶然触及砂轮的危险。
- ▶ 砂轮只用作推荐的用途。例如：不要用切割砂轮的侧面进行磨削。施加到砂轮侧面的力可能会使其碎裂。
- ▶ 始终为所选砂轮选用未损坏的，有恰当规格和形状的砂轮法兰盘。合适的砂轮法兰盘支承砂轮可以减小砂轮破裂的可能性。切割砂轮的法兰盘可以不同于砂轮法兰盘。
- ▶ 不要使用从大规格电动工具上用剩的磨损砂轮。用于大规格电动工具上的砂轮不适于较小规格工具的高速工况并可能会爆裂。

对砂轮切割操作的附加专用安全警告

- ▶ 不要“夹”住切割砂轮或施加过大的压力。不要试图做过深的切割。给砂轮施加过应力增加了砂轮在切割时的负载，容易缠绕或卡住，增加了反弹或砂轮爆裂的可能性。
- ▶ 身体不要对着旋转砂轮，也不要站在其后。当把砂轮从操作者身边的操作点移开时，可能的反弹会使旋转砂轮和电动工具朝你推来。
- ▶ 当砂轮被卡住或无论任何原因而中断切割时，关掉电动工具并握住工具不要动，直到砂轮完全停止。决不要试图当砂轮仍然旋转时使切割砂轮脱离切割，否则会发生反弹。调查并采取校正措施以消除砂轮卡住的原因。
- ▶ 不能在工件上重新启动切割操作。让砂轮达到全速后再小心地重新进入切割。如果电动工具在工件上重新启动，砂轮可能会卡住、爬出或反弹。
- ▶ 支撑住板材或超大工件可使得砂轮卡住和反弹的危险降到最低限度。大工件凭借自重而下垂。必须在工件靠近切割线处和砂轮两侧近工件边缘处放置支撑。
- ▶ 当进行“盲切割”进入墙体或其他盲区时要格外小心。伸出的砂轮可能会割到煤气管或水管，电线或由此引起反弹的物体。

砂光操作的专用安全警告

- ▶ **当砂光时，不要使用超大砂盘纸。选用砂盘纸时应按照制造商的推荐。超出砂光垫盘的大砂盘纸有撕裂的危险并且会引起缠绕、砂盘的撕裂或反弹。**

钢丝刷操作的专用安全警告

- ▶ **要意识到即使正常操作时钢丝线也会从刷子甩出。不要对钢丝刷施加过大的负荷而使得钢丝线承受过大应力。钢丝线可能会轻易刺入薄的衣服和 / 或皮肤内。**
- ▶ **如果建议钢丝刷使用护罩，则不允许该护罩对钢丝轮或钢丝刷有任何干扰。钢丝轮或钢丝刷在工作负荷和离心力作用下直径会变大。**

其它的警告事项**请佩戴护目镜。**

- ▶ **使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。接触电线可能引起火灾并让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。凿穿水管不仅会造成严重的财物损失，也可能导致触电。**
- ▶ **如果电源突然中断，例如停电或不小心拔出插头，得马上解除起停开关的锁定并把它设定在关闭的位置。这样可以避免机器突然起动。**
- ▶ **在研磨/割片尚未冷却之前，切勿持握研磨/割片。工作时切割片会变得非常炙热。**
- ▶ **固定好工件。使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。**

产品和功率描述

阅读所有的警告提示和指示。如未确实遵循警告提示和指示，可能导致电击，火灾并且 / 或其他的严重伤害。

按照规定使用机器

本电动工具适合在金属和石材上进行切割，粗磨以及使用钢丝刷研磨。操作机器时不需要用水冲刷。使用结合的磨具切割时，必须安装特殊的切割防护罩。切割石材时，必须安装合适的吸尘装置。安装了经过许可的磨具后，也可以使用本电动工具进行砂纸研磨。

插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- 1 主轴锁定键
- 2 起停开关
- 3 设定转速的指拨轮 (GWS 900-100 S / GWS 900-115 S / GWS 900-125 S)
- 4 辅助手柄（绝缘握柄）
- 5 针对 M 14 主轴的通用扳手 *
- 6 针对 M 10 主轴的通用扳手 *
- 7 主轴
- 8 针对研磨时使用的防护罩
- 9 防护罩的固定螺丝
- 10 含 O 形环的固定法兰
- 11 磨片 *
- 12 夹紧螺母
- 13 快速螺母 SDS-clic *
- 14 超合金杯碟 *
- 15 针对切割时使用的防护罩 *
- 16 切割片 *
- 17 护手片 *
- 18 橡胶磨盘 *
- 19 砂纸 *
- 20 圆螺母 *
- 21 杯形钢丝刷 *
- 22 手柄（绝缘握柄）

*图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围内。
本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。

技术数据

角磨机	GWS...	900-100	900-115	900-125	900-100 S	900-115 S	900-125 S
物品代码	0 601 ...	396 0 ..	396 0 ..	396 0 ..	396 1 ..	396 1 ..	396 1 ..
额定输入功率	瓦	900	900	900	900	900	900
输出功率	瓦	450	450	450	450	450	450
额定转速	次 / 分	11000	11000	11000	11000	11000	11000
转速设定范围	次 / 分	-	-	-	2800 - 11000	2800 - 11000	2800 - 11000
最大砂轮直径	毫米	100	115	125	100	115	125
主轴螺纹		M 10	M 14	M 14	M 10	M 14	M 14

本说明书提供的参数是以 230 V 为依据，于低电压地区，此数据有可能不同。

中文 | 47

角磨机	GWS...	900-100	900-115	900-125	900-100 S	900-115 S	900-125 S
研磨轴上的最大螺纹长度	毫米	22	22	22	22	22	22
设定转速		-	-	-	●	●	●
回击 - 关闭功能		-	-	-	-	-	-
防止再起动装置		-	-	-	●	●	●
起动电流限制装置		-	-	-	●	●	●
重量符合 EPTA-Procedure							
01.2014							
- 使用减震的辅助手柄	公斤	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- 使用标准的辅助手柄	公斤	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
绝缘等级		□/II	□/II	□/II	□/II	□/II	□/II

本说明书提供的参数是以 230 V 为依据,于低电压地区,此数据有可能不同。

安装

安装保护装备

- ▶ 维修电动工具或换装零、配件之前,务必从插座上拔出插头。

指示: 如果研磨片在工作中途断裂了,或者防护罩上 / 电动工具上的接头损坏了,务必即刻将电动工具交给顾客服务处修理。地址可以参考“顾客服务处和顾客咨询中心”。

研磨时使用的防护罩

把防护罩 8 放在主轴颈上。根据工作需要调整好防护罩 8 的位置。接着要锁牢防护罩 8, 此时要拧紧固定螺丝 9, 拧紧时使用通用扳手 5/6。

- ▶ 适度地调整防护罩 8, 避免让工作时产生的火花喷向操作者。

指示: 防护罩 8 上有特殊突起,如此可以避免在电动工具上安装了不合适的防护罩。

切割时使用的防护罩

- ▶ 使用结合的磨具切割时,务必安装针对切割的防护罩 15。
- ▶ 在石材上进行切割时,必须安装合适的吸尘装置。以安装研磨防护罩 8 的方式安装切割防护罩 15。

助手柄

- ▶ 操作电动工具时务必使用助手柄 4。

根据工作要求,把助手柄 4 安装在机头的右侧或左侧。

护手片

- ▶ 使用橡胶磨盘 18, 杯形钢丝刷, 轮刷和千叶砂磨轮工作时, 务必在机器上加装护手片 17。

使用助手柄 4 夹住护手片 17。

安装磨具

- ▶ 维修电动工具或换装零、配件之前,务必从插座上拔出插头。

- ▶ 在研磨/割片尚未冷却之前,切勿持握研磨/割片。工作时切割片会变得非常炙热。

清洁主轴 7 和所有即将安装的零件。

安装及拆卸磨具时,必须先使用主轴锁定键 1 固定主轴。

- ▶ 待主轴完全静止后,才可以使用主轴锁定键。否则可能会损坏电动工具。

研磨 / 切割片


注意磨具的规格。磨具上的孔直径必须和固定法兰完全吻合。不可以使用转接头或异径管。

使用金刚石切割片时,金刚石切割片上的箭头方向,必须和机器的转向一致(参考机头上的转向箭头)。

安装过程请参考插图。

转入夹紧螺母 12 以便固定研磨 / 切割片。接着再使用通用扳手 5/6 拧紧夹紧螺母,请参考“快速螺母”。

- ▶ 在安装好磨具且尚未开动机器之前,必须检查磨具是否正确地装牢了,磨具能否自由无阻地旋转。务必确定磨具转动时不会和防护罩或其它的机件产生磨擦。

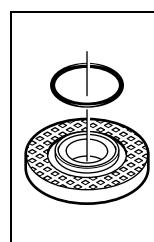

针对 M 14 主轴的固定法兰: 在固定法兰 10 的定心轴环上有一个塑料零件(O 形环)。如果缺少 O 形环或 O 形环损坏了,务必在继续使用之前更换固定法兰 10。

针对 M 10 主轴的固定法兰: 这个固定法兰是双面都可以使用的。

千叶砂磨轮

- ▶ 使用千叶砂磨轮工作时务必在机器上加装护手片 17。

48 | 中文

橡胶磨盘

- 使用橡胶磨盘 18 工作时务必在机器上加装护手片 17。

安装过程请参考插图。

转入圆螺母 20 并使用通用扳手 5/6 拧紧螺母。

杯形钢丝刷 / 轮刷

- 使用杯形钢丝刷或轮刷工作时务必在机器上加装护手片 17。

安装过程请参考插图。

把杯形钢丝刷 / 轮刷装入主轴中，上述磨具必须紧靠在主轴螺纹末端的法兰上。使用开口扳手拧紧杯形钢丝刷 / 轮刷装。


快速螺母 SDS-clic

可以使用快速螺母 13 代替夹紧螺母 12。如此可以简化更换磨具的工作，无须借助任何工具。


- 快速螺母 13 只能安装在砂轮或切割片上。

只能使用完好，未受损的快速螺母 13。

安装快速螺母 13 时请注意，标示字母的一面不可以朝向砂轮；箭头必须指着记号 23。

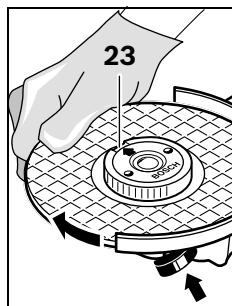

使用主轴锁定键 1 固定主轴。然后朝著顺时针的方向用力地转动砂轮，以便拧紧快速螺母。

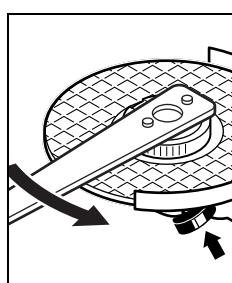

如果安装正确，而且快速螺母未损坏的话，一般可以用手朝著逆时针的转向拧松快速螺母。
如果无法用手取出快速螺母，则要使用通用扳手拧松螺母，千万不可以使用钳子强行转开螺母。请参考插图安装通用扳手 5/6。

机器适用的磨具

您可以使用本说明书中提到的所有磨具。


选用磨具的许可转速 [次 / 分] 或圆周转速 [米 / 秒]，必须和以下表格中的数据一致。

因此必须认清磨具标签上的许可 转速 / 圆周速度。

		最大 [毫米] [毫米]		[次 / 分] [米 / 秒]	
D	b	d			
b	100	7	16,0	11000	80
	115	7	22,2	11000	80
	125	7	22,2	11000	80
D	100	-	-	11000	80
	115	-	-	11000	80
	125	-	-	11000	80
b	70	30	M 10	11000	45
	75	30	M 14	11000	45

旋转机头

- 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。

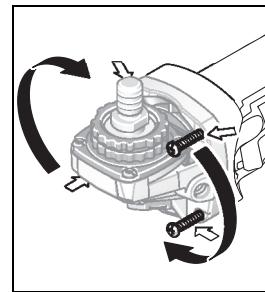

机器操作者可根据需要分段式转动机头，每一段的旋转角度为 90 度。此功能的优点是能够在特殊的工作状态下，把起停开关移动到比较容易操作的位置，例如针对左撇子。

先转出 4 个螺丝。小心地把机头旋转到需要的位置上，无须从机壳上拆下机头。装回 4 个螺丝并将其拧紧。

吸锯尘 / 吸锯屑

- 含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。

某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 尽可能使用适合物料的吸尘装置。
- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴 P2 滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

- 避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。

操作

操作机器

- ▶ 注意电源的电压！电源的电压必须和电动工具铭牌上标示的电压一致。
- ▶ 机器上的附件可能割断隐藏着的电线或机器本身的电源线，所以一定要握着绝缘手柄 22 和辅助手柄 4 操作机器。电动工具的附件如果接触了带电的线路，机器上的金属零件会导电，可能造成操作者触电。

如果把电动工具连接在行动的发电装置上（例如发电机），由於上述装置的备用功率不足，而且也没有合适的电压调节器（例如未配备起动电流加强装置），可能在开动机器时发生功率不足或其它不寻常的反应。

操作机器时必须把机器连接在合适的电源上，并且要使用正确的电压和电频率。

开动 / 关闭

开动电动工具时，必须向前推移起停开关 2。

按下起停开关 2 的前端并让开关卡在这个位置，便可以 **固定** 起停开关 2。

设定转速 (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

使用转速调整轮 3，即使在机器运作当中也可以设定须要的转速。

以下表格中的数据只供参考。

工件物料	用途	使用的工具	指拨轮的位置
金属	去除颜料	砂纸	2 – 3
金属	刷磨，除锈	杯型钢丝刷，砂纸	3
金属, 石材	研磨	砂轮	4 – 6
金属	粗磨	砂轮	6
金属	切割	切割片	6

有关操作方式的指点

- ▶ 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。
- ▶ 在支撑墙上开缝时必须特别小心，参考“有关静力学的注意事项”。
- ▶ 固定好站立不稳的工件。
- ▶ 勿让电动工具因为过载而停止转动。
- ▶ 强烈过载之后必须让电动工具在无载的状况下运转数分钟，这样能够帮助电动工具冷却。
- ▶ 在研磨/割片尚未冷却之前，切勿持握研磨/割片。工作时切割片会变得非常炙热。
- ▶ 不可以把电动工具安装在切割研磨架上操作。

粗磨

- ▶ 勿使用切割片进行粗磨作业。

放开起停开关 2 即可 **关闭** 电动工具。如果开关被固定了，可以先按下起停开关 2 的后端并随即放开。

- ▶ **开机前，先检查是否已经正确地安装好磨具，观察磨具转动时会不会产生磨擦，并且要进行至少 1 分钟的无负载试机。切勿使用损坏、变形或转动时会震动的磨具。** 损坏的磨具可能断裂并造成伤害。

为了节约能源，只在当您要使用机器时，才开动电动工具。

防止再起动装置 (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

防止再起动装置，能够防止突然停电之后，机器意外地再度起动。

再度开动，先关闭起停开关 2，然后再重新开动机器。

起动电流限制装置 (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

电子控制的起动电流限制装置，能够适当地节制电动工具开机时的功率，因此只需要安装 16 A 的保险丝。

粗磨时如果砂轮和研磨表面成 30 或 40 度角，则能够达到最好的粗磨效果。操作时只须轻压并来回地移动机器，如此加工物料才不会变热，不会变色，并且物件表面不会出现凹陷的痕迹。

千叶砂磨轮

使用千叶砂磨轮（附件）可以在隆起的表面和型材上研磨。


千叶砂磨轮的使用寿命，会比一般砂轮的使用寿命长。而且它的工作噪音和研磨温度也比较低。

切割金属

- ▶ 使用结合的磨具切割时，务必安装针对切割的防护罩 15。

切割时必须施力均匀，得根据工件的物料来决定推动的力道。操作机器时勿重压机器，勿倾斜，勿摇晃。不可以使用侧压的方式来制止仍继续转动的切割片。

50 | 中文

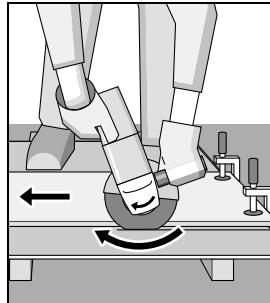

必须逆著机器的转向
推动电动工具，否则
容易 **失控**，并导致
电动工具从切线中滑出。

切割型材和四角钢管时，必须从直径最小处开始切割。

切割石材

- ▶ 在石材上进行切割时，必须安装合适的吸尘装置。
- ▶ 请佩戴防尘面具。
- ▶ 本电动工具只能进行干式切割和干式研磨。

切割石材时最好使用金刚石切割片。

切割高硬度的工件时，例如碎石含量很高的水泥，可能因为金刚石切割片过热而导致切割片损坏。如果切割工件过硬，操作机器时金刚石切割片的周围会出现火花。

此时必须停下工作，让切割片在空载的状况下以最高转速运作片刻，如此可以帮助降低切割片的温度。

如果切割片的切割效率明显降低，而且进行切割时会出现火花环，则表示金刚石切割片已经变钝。如果发生上述状况，可以把切割片在研磨材料上（例如石灰砂石）来回刷磨数次，这样切割片又会锋利如初。

有关静力学的注意事项

關於在支撑墙上开缝时应该注意的事项，请参考 DIN 1053 第一部上的规定，或各有关的法规。
务必确实遵循相关的法令规定。正式动工以前，先向负责的静力学者，工程师或工程负责人请教有关细节。

维修和服务

维修和清洁

- ▶ 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。
- ▶ 电动工具和通风间隙都必须保持清洁，这样才能够提高工作品质和安全性。
- ▶ 在某些极端的操作环境下，如果可能的话一定要使用吸尘装备。吹除通气孔中的污垢并且要使用故障电流保护开关（PRCD）。加工金属时可能在电动工具的内部堆积会导电的废尘。这样可能会影响电动工具的安全绝缘性能。

小心地保存和使用附件。

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给博世或者经授权的博世电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。

顾客服务处和顾客咨询中心

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理，维护和备件的问题。以下的网页中有爆炸图和备件的资料：

www.bosch-pt.com

博世顾客咨询团队非常乐意为您解答有关本公司产品及附件的问题。

如需查询和订购备件，请务必提供产品型号铭牌上的 10 位数货号。

有关保证，维修或更换零件事宜，请向合格的经销商查询。

中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司

中国 浙江省 杭州市

滨江区滨康路 567 号

邮政编码：310052

免费服务热线：4008268484

传真：(0571) 87774502

电邮：contact.ptcn@cn.bosch.com

www.bosch-pt.com.cn

罗伯特·博世有限公司

香港北角英皇道 625 號 21 樓

客户服务热线：+852 2101 0235

传真：+852 2590 9762

电邮：info@hk.bosch.com

网站：www.bosch-pt.com.hk

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

罗伯特·博世电动工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯图加特 / 德国

处理废弃物

必须以符合环保的方式，回收再利用损坏的机器、附件和废弃的包装材料。



不可以把电动工具丢入家庭垃圾中！

保留修改权。

中文

安全規章

電動工具通用安全警告

警告 閱讀所有警告和所有說明。不遵照以下警告和說明會導致電擊、著火和 / 或嚴重傷害。

保存所有警告和說明書以備查閱。

在所有下列的警告中術語“電動工具”指市電驅動（有線）電動工具或電池驅動（無線）電動工具。

工作場地的安全

- ▶ 保持工作場地清潔和明亮。混亂和黑暗的場地會引發事故。
- ▶ 不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- ▶ 讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。注意力不集中會使你失去對工具的控制。

電氣安全

- ▶ 電動工具插頭必須與插座相配。絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危險。
- ▶ 避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。如果你身體接地會增加電擊危險。
- ▶ 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。水進入電動工具將增加電擊危險。
- ▶ 不得濫用電線。絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。使電線遠離熱源、油、銳邊或運動部件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。
- ▶ 當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的外接軟線。適合戶外使用的軟線，將減少電擊危險。
- ▶ 如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用剩餘電流動作保護器（RCD）。使用 RCD 可減小電擊危險。

人身安全

- ▶ 保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。當你感到疲倦，或在有藥物、酒精或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。
- ▶ 使用個人防護裝置。始終佩戴護目鏡。安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。
- ▶ 防止意外起動。確保開關在連接電源和 / 或電池盒、拿起或搬運工具時處於關斷位置。手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。

- ▶ 在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
- ▶ 手不要伸展得太長。時刻注意立足點和身體平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
- ▶ 著裝適當。不要穿寬鬆衣服或佩戴飾品。讓你的衣服、手套和頭髮遠離運動部件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入運動部件中。
- ▶ 如果提供了與排屑、集塵設備連接用的裝置，要確保他們連接完好且使用得當。使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。

電動工具使用和注意事項

- ▶ 不要濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。選用適當設計的電動工具會使你工作更有效、更安全。
- ▶ 如果開關不能接通或關斷工具電源，則不能使用該電動工具。不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
- ▶ 在進行任何調節、更換附件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭和 / 或使電池盒與工具脫開。這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ 將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不瞭解的人操作電動工具。電動工具在未經培訓的用戶手中是危險的。
- ▶ 保養電動工具。檢查運動件是否調整到位或卡住，檢查零件破損情況和影響電動工具運行的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理好。許多事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ 保持切削刀具鋒利和清潔。保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、附件和工具的刀頭等。將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。

檢修

- ▶ 將你的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。這樣將確保所維修的電動工具的安全性。

針對角磨機的安全規章

砂磨、砂光、鋼絲砂光或砂磨切割操作的通用安全警告

- ▶ 該電動工具是用于實現砂輪機、砂光機、鋼絲刷或切斷工具功能的。閱讀隨該電動工具提供的所有安全警告、說明、圖解和規定。不了解以下所列所有說明將導致電擊、著火和 / 或嚴重傷害。
- ▶ 不推薦用該電動工具進行拋光。電動工具不按指定的功能去操作，可能發生危險和引起人身傷害。

- ▶ 不使用非工具制造商推薦和專門設計的附件。否則該附件可能被裝到你的電動工具上，而它不能保證安全操作。
- ▶ 附件的額定速度必須至少等於電動工具上標出的最大速度。附件以比其額定速度大的速度運動會發生爆裂和飛濺。
- ▶ 附件的外徑和厚度必須在電動工具額定能力範圍之內。不正確的附件尺寸不能得到充分防護或控制。
- ▶ 安裝件如果配備了螺紋插柄，插柄上的螺紋必須和主軸上的螺紋準確接合。安裝時必須借助法蘭的安裝件，該安裝件上的孔直徑必須和法蘭的接頭直徑吻合。如果無法將安裝件準確地固定在電動工具上，不僅安裝件無法均勻旋轉，旋轉時會強烈震動並且會造成操作失控。
- ▶ 不要使用損壞的附件。在每次使用前要檢查附件，例如砂輪是否有碎片和裂縫，靠背墊是否有裂縫，撕裂或過度磨損，鋼絲刷是否松動或金屬絲是否斷裂。如果電動工具或附件跌落了，檢查是否有損壞或安裝沒有損壞的附件。檢查和安裝附件後，讓自己和旁觀者的位置遠離旋轉附件的平面，並以電動工具最大空載速度運行 1 分鐘。損壞的附件通常在該試驗時會碎裂。
- ▶ 戴上防護用品。根據適用情況，使用面罩，安全護目鏡或安全眼鏡。適用時，戴上防塵面具，聽力保護器，手套和能擋小磨料或工件碎片的工作圍裙。眼防護罩必須擋住各種操作產生的飛屑。防塵面具或口罩必須能夠過濾操作產生的顆粒。長期暴露在高強度噪音中會引起失聰。
- ▶ 讓旁觀者與工作區域保持一安全距離。任何進入工作區域的人必須戴上防護用品。工件或破損附件的碎片可能會飛出並引起緊靠著操作區域的旁觀者的傷害。切割附件觸及帶電導線會使電動工具外露的金屬零件帶電，並使操作者觸電。
- ▶ 當在切割附件有可能切割到暗線或自身電線的場所進行操作時，只能通過絕緣握持面來握住電動工具。切割附件碰到一根帶電導線會使電動工具外露的金屬零件帶電並使操作者發生電擊危險。
- ▶ 使軟線遠離旋轉的附件。如果控制不當，軟線可能被切斷或纏繞，並使得你的手或手臂可能被卷入旋轉附件中。
- ▶ 直到附件完全停止運動才放下電動工具。並且不得使用任何外力迫使金剛石切割片停轉。旋轉的附件可能會抓住表面並拉動電動工具而讓你失去對工具的控制。
- ▶ 當攜帶電動工具時不要開動它。意外地觸及旋轉附件可能會纏繞你的衣服而使附件傷害身體。
- ▶ 經常清理電動工具的通風口。電動機風扇會將灰塵吸進機殼，過多的金屬粉末沉積會導致電氣危險。
- ▶ 不要在易燃材料附近操作電動工具。火星可能會點燃這些材料。

- ▶ 不要使用需用冷卻液的附件。用水或其他冷卻液可能導致電腐蝕或電擊。

反彈和相關警告

- ▶ 反彈是因卡住或纏繞住的旋轉砂輪，靠背墊，鋼絲刷或其他附件而產生的突然反作用力。卡住或纏繞會引起旋轉附件的迅速堵轉，隨之使失控的電動工具在卡住點產生與附件旋轉方向相反的運動。例如，如果砂輪被工件纏繞或卡住了，伸入卡住點的砂輪邊緣可能會進入材料表面而引起砂輪爬出或反彈。砂輪可能飛向或飛離操作者，這取決于砂輪在卡住點的運動方向。在此條件下砂輪也可能碎裂。反彈是電動工具誤用和／或不正確操作工序或條件的結果。可以通過採取以下給出的適當預防措施得以避免。
- ▶ 保持緊握電動工具，使你的身體和手臂處於正確狀態以抵抗反彈力。如有輔助手柄，則要一直使用，以便最大限度控制住起動時的反彈力或反力矩。如採取合適的預防措施，操作者就可以控制反力矩或反彈力。
- ▶ 絶不能將手靠近旋轉附件。附件可能會反彈碰到手。
- ▶ 不要站在發生反彈時電動工具可能移動到的地方。反彈將在纏繞點驅使工具逆砂輪運動方向運動。
- ▶ 當在尖角，銳邊等處作業時要特別小心。避免附件的彈跳和纏繞。尖角，銳邊和彈跳具有纏繞旋轉附件的趨勢並引起反彈的失控。
- ▶ 不要附裝上鋸鏈，木雕刀片或帶齒鋸片。這些鋸片會產生頻繁的反彈和失控。

對磨削和砂磨切割操作的專用安全警告

- ▶ 只使用所推薦的砂輪型號和為選用砂輪專門設計的護罩。不是為電動工具設計的砂輪不能充分得到防護，是不安全的。
- ▶ 安裝彎曲的砂輪時，砂輪的研磨面不可以突出於防護罩緣之外。防護罩無法遮蔽因為安裝不當而突出於防護罩緣之外的砂輪。
- ▶ 防護罩必須牢固地裝在電動工具上，並且被調整在最in安全性的位置，只能有最小部分的砂輪暴露在操作人前面。防護罩能夠保護操作者免受到爆裂砂輪碎片割傷，避免操作者偶然觸及砂輪以及火花點燃衣物等的危險。
- ▶ 砂輪只用作推薦的用途。例如：不要用切割砂輪的側面進行磨削。施加到砂輪側面的力可能會使其碎裂。
- ▶ 始終為所選砂輪選用未損壞的，有恰當規格和形狀的砂輪法蘭盤。合適的砂輪法蘭盤支承砂輪可以減小砂輪破裂的可能性。切割砂輪的法蘭盤可以不同于砂輪法蘭盤。
- ▶ 不要使用從大規格電動工具上用剩的磨損砂輪。用于大規格電動工具上的砂輪不適於較小規格工具的高速工況並可能會爆裂。

對砂輪切割操作的附加專用安全警告

- ▶ 不要“夾”住切割砂輪或施加過大的壓力。不要試圖做過深的切割。給砂輪施加過應力增加了砂輪在切割時的負載，容易纏繞或卡住，增加了反彈或砂輪爆裂的可能性。
- ▶ 身體不要對著旋轉砂輪，也不要站在其後。當把砂輪從操作者身邊的操作點移開時，可能的反彈會使旋轉砂輪和電動工具朝你推來。
- ▶ 當砂輪被卡住或無論任何原因而中斷切割時，關掉電動工具並握住工具不要動，直到砂輪完全停止。決不要試圖當砂輪仍然運轉時使切割砂輪脫離切割，否則會發生反彈。調查並採取校正措施以消除砂輪卡住的原因。
- ▶ 不得在切割片與工件接觸的情況下啟動切割機，不能在工件上重新起動切割操作。讓砂輪達到全速後再小心地重新進入切割。如果電動工具在工件上重新起動，砂輪可能會卡住，爬出或反彈。
- ▶ 支撐住板材或超大工件可使得砂輪卡住和反彈的危險降到最低限度。大工件憑借自重而下垂。必須在工件靠近切割線處和砂輪兩側近工件邊緣處放置支承。
- ▶ 當進行“盲切割”進入牆體或其他盲區時要格外小心。伸出的砂輪可能會割到煤氣管或水管，電線或由此引起反彈的物體。

砂光操作的專用安全警告

- ▶ 當砂光時，不要使用超大砂盤紙。選用砂盤紙時應按照制造商的推薦。超出砂光墊盤的大砂盤紙有撕裂的危險並且會引起纏繞、砂盤的撕裂或反彈。

鋼絲刷操作的專用安全警告

- ▶ 要意識到即使正常操作時鋼絲線也會從刷子甩出。不要對鋼絲刷施加過大的負荷而使得鋼絲線承受過應力。鋼絲線可能會輕易刺入薄的衣服和／或皮膚內。
- ▶ 如果建議鋼絲刷使用護罩，則不允許該護罩對鋼絲輪或鋼絲刷有任何干擾。鋼絲輪或鋼絲刷在工作負荷和離心力作用下直徑會變大。

其它的警告事項

請佩戴護目鏡。



- ▶ 使用合適的偵測裝置偵察隱藏的電線，或者向當地的相關單位尋求支援。接觸電線可能引起火災並讓操作者觸電。損壞了瓦斯管會引起爆炸。鑿穿水管不僅會造成嚴重的財物損失，也可能導致觸電。
- ▶ 如果電源突然中斷，例如停電或不小心拔出插頭，得馬上解除起停開關的鎖定，並把它設定在關閉的位置。這樣可以避免機器突然再起動而造成失控。

- ▶ 在研磨/割片尚未冷卻之前，切勿持握研磨/割片。工作時切割片會變得非常炙熱。

- ▶ 固定好工件。使用固定裝置或老虎鉗固定工件，會比用手持握工件更牢固。

產品和功率描述

閱讀所有的警告提示和指示。如未確實遵循警告提示和指示，可能導致電擊、火災並且／或其他的嚴重傷害。

按照規定使用機器

本電動工具適合在金屬和石材上進行切割，粗磨以及使用鋼絲刷研磨。操作機器時不需要用水衝刷。使用結合的磨具切割時，必須安裝特殊的切割防護罩。

切割石材時，必須安裝合適的吸塵裝置。安裝了經過許可的磨具後，也可以使用本電動工具進行砂紙研磨。

插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- 1 主軸鎖定鍵
- 2 起停開關
- 3 設定轉速的指撥輪 (GWS 900-100 S / GWS 900-115 S / GWS 900-125 S)
- 4 輔助手柄（絕緣握手柄）
- 5 針對 M 14 主軸的通用扳手 *
- 6 針對 M 10 主軸的通用扳手 *
- 7 主軸
- 8 針對研磨時使用的防護罩
- 9 防護罩的固定螺絲
- 10 含 O 形環的固定法蘭
- 11 磨片 *
- 12 灰緊螺母
- 13 快速螺母 SDS-clic *
- 14 超合金杯碟 *
- 15 針對切割時使用的防護罩 *
- 16 切割片 *
- 17 護手片 *
- 18 橡膠磨盤 *
- 19 砂紙 *
- 20 圓螺母 *
- 21 杯形鋼絲刷 *
- 22 手柄（絕緣握手柄）

*圖表或說明上提到的附件，並不包含在基本的供貨範圍中。本公司的附件清單中有完整的附件供應項目。

技術性數據

角磨機	GWS...	900-100	900-115	900-125	900-100 S	900-115 S	900-125 S
物品代碼	0 601 ...	396 0..	396 0..	396 0..	396 1..	396 1..	396 1..
額定輸入功率	瓦	900	900	900	900	900	900
輸出功率	瓦	450	450	450	450	450	450
額定轉速	次 / 分	11000	11000	11000	11000	11000	11000
轉速設定範圍	次 / 分	-	-	-	2800 - 11000	2800 - 11000	2800 - 11000
最大砂輪直徑	毫米	100	115	125	100	115	125
主軸螺紋		M 10	M 14	M 14	M 10	M 14	M 14
研磨軸上的最大螺紋長度	毫米	22	22	22	22	22	22
設定轉速		-	-	-	●	●	●
回擊 - 關閉功能		-	-	-	-	-	-
防止再起動裝置		-	-	-	●	●	●
起動電流限制裝置		-	-	-	●	●	●
重量符合 EPTA-Procedure							
01.2014							
- 使用減震的輔助手柄	公斤	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- 使用標準的輔助手柄	公斤	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
絕緣等級		□/II	□/II	□/II	□/II	□/II	□/II

本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

安裝

安裝保護裝備

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

指示：如果研磨片在工作中途斷裂了，或者防護罩上／電動工具上的接頭損壞了，務必即刻將電動工具交給顧客服務處修理。地址可以參考“顧客服務處和顧客諮詢中心”。

研磨時使用的防護罩

把防護罩 8 放在主軸頸上。根據工作需要調整好防護罩 8 的位置。接著要鎖牢防護罩 8，此時要擰緊固定螺絲 9，擰緊時使用通用扳手 5/6。

- 適度地調整防護罩 8，避免讓工作時產生的火花噴向操作者。

指示：防護罩 8 上有特殊突起，如此可以避免在電動工具上安裝了不合適的防護罩。

切割時使用的防護罩

- 使用結合的磨具切割時，務必安裝針對切割的防護罩 15。

► 在石材上進行切割時，必須安裝合適的吸塵裝置。
以安裝研磨防護罩 8 的方式安裝切割防護罩 15。

輔助手柄

- 操作電動工具時務必使用輔助手柄 4。

根據工作要求，把輔助手柄 4 安裝在機頭的右側或左側。

護手片

- 使用橡膠磨盤 18，杯形鋼絲刷，輪刷和千葉砂磨輪工作時，務必在機器上加裝護手片 17。

使用輔助手柄 4 夾住護手片 17。

安裝磨具

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

► 在研磨／割片尚未冷卻之前，切勿持握研磨／割片。
工作時切割片會變得非常炙熱。

清潔主軸 7 和所有即將安裝的零件。

安裝及拆卸磨具時，必須先使用主軸鎖定鍵 1 固定主軸。

- 待主軸完全靜止後，才可以使用主軸鎖定鍵。否則可能會損壞電動工具。

研磨／切割片


注意磨具的規格。磨具上的孔直徑必須和固定法蘭完全吻合。不可以使用轉接頭或異徑管。

使用金剛石切割片時，金剛石切割片上的箭頭方向，必須和機器的轉向一致（參考機頭上的轉向箭頭）。

安裝過程請參考插圖。

轉入夾緊螺母 12 以便固定研磨／切割片。接著再使用通用扳手 5/6 擰緊夾緊螺母，請參考“快速螺母”。

► 在安裝好磨具且尚未開動機器之前，必須檢查磨具是否正確地裝牢了，磨具能否自由無阻地旋轉。務必確定磨具轉動時不會和防護罩或其它的機件產生磨擦。

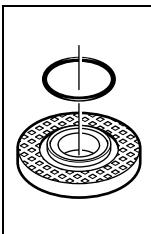

針對 M 14 主軸的固定法蘭：在固定法蘭 10 的定心軸環上有一個塑料零件（O 形環）。如果缺少 O 形環或 O 形環損壞了，務必在繼續使用之前更換固定法蘭 10。
針對 M 10 主軸的固定法蘭：這個固定法蘭是雙面都可以使用的。

千葉砂磨輪

► 使用千葉砂磨輪工作時務必在機器上加裝護手片 17。

橡膠磨盤

► 使用橡膠磨盤 18 工作時務必在機器上加裝護手片 17。

安裝過程請參考插圖。

轉入圓螺母 20 並使用通用扳手 5/6 摧緊螺母。

杯形鋼絲刷 / 輪刷

► 使用杯形鋼絲刷或輪刷工作時務必在機器上加裝護手片 17。

安裝過程請參考插圖。

把杯形鋼絲刷 / 輪刷裝入主軸中，上述磨具必須緊靠在主軸螺紋末端的法蘭上。使用開口扳手擰緊杯形鋼絲刷 / 輪刷裝。


快速螺母 SDS-click

可以使用快速螺母 13 代替夾緊螺母 12。如此可以簡化更換磨具的工作，無須借助任何工具。


► 快速螺母 13 只能安裝在砂輪或切割片上。

只能使用完好，未受損的快速螺母 13。

安裝快速螺母 13 時請注意，標示字母的這一面不可以朝向砂輪；箭頭必須指着記號 23。

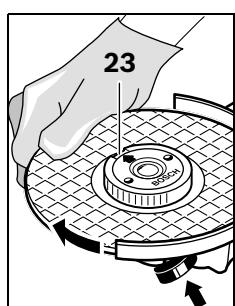

使用主軸鎖定鍵 1 固定主軸。然後朝著順時針的方向用力地轉動砂輪，以便擰緊快速螺母。

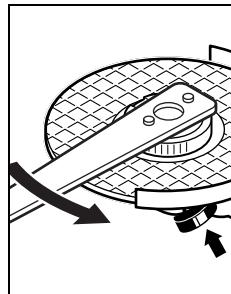

如果安裝正確，而且快速螺母未損壞的話，一般可以用手朝著逆時針的轉向擰松快速螺母。

如果無法用手取出快速螺母，則要使用通用扳手擰松螺母，千萬不可以使用鉗子強行轉開螺母。請參考插圖安裝通用扳手 5/6。

機器適用的磨具

您可以使用本說明書中提到的所有磨具。


選用磨具的許可轉速 [次 / 分] 或圓周轉速 [米 / 秒]，必須和以下表格中的數據一致。

因此必須認清磨具標簽上的許可轉速 / 圓周速度。

	最大		[毫米]	[毫米]	[次 / 分]	[米 / 秒]
	D	b	d			
d	100	7	16,0	11000	80	
	115	7	22,2	11000	80	
b	125	7	22,2	11000	80	
	100	-	-	11000	80	
D	115	-	-	11000	80	
	125	-	-	11000	80	
D	100	-	-	11000	80	
	115	-	-	11000	80	
b	125	-	-	11000	80	
	70	30	M 10	11000	45	
d	75	30	M 14	11000	45	
	70	30	M 10	11000	45	
b	75	30	M 14	11000	45	
	70	30	M 10	11000	45	

旋轉機頭

► 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

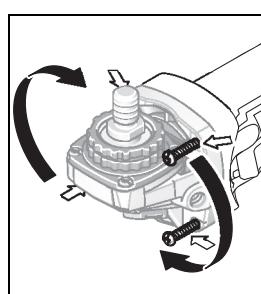

機器操作者可根據需要分段式轉動機頭，每一段的旋轉角度為 90 度。此功能的優點是能夠在特殊的工作狀況下，把起停開關移動到比較容易操作的位置，例如針對左撇子。

先轉出 4 個螺絲。小心地把機頭旋轉到需要的位置上，無須從機殼上拆下機頭。裝回 4 個螺絲並將其擰緊。

吸鋸塵 / 吸鋸屑

- ▶ 含鉛的顏料以及某些木材、礦物和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或者工地附近的人如果接觸、吸入這些廢塵，可能會有過敏反應或者感染呼吸道疾病。
- 某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫟的廢塵）可能致癌，特別是和處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）結合之後。只有經過專業訓練的人才能夠加工含石棉的物料。
 - 尽可能使用適合物料的吸塵裝置。
 - 工作場所要保持空氣流通。
 - 最好佩戴 P2 濾網等級的口罩。
- 請留意並遵守貴國和加工物料有關的法規。
- ▶ 避免讓工作場所堆積過多的塵垢。塵埃容易被點燃。

操作

操作機器

- ▶ 注意電源的電壓！電源的電壓必須和電動工具銘牌上標示的電壓一致。
- ▶ 機器上的附件可能割斷隱藏著的電線或機器本身的電源線，所以一定要握著絕緣手柄 22 和輔助手柄 4 操作機器。電動工具的附件如果接觸了帶電的線路，機器上的金屬零件會導電，可能造成操作者觸電。

如果把電動工具連接在行動的發電裝置上（例如發電機），由於上述裝置的備用功率不足，而且也沒有合適的電壓調節器（例如未配備起動電流加強裝置），可能在開動機器時發生功率不足或其它不尋常的反應。

操作機器時必須把機器連接在合適的電源上，並且要使用正確的電壓和電頻率。

開動 / 關閉

開動電動工具時，必須向前推移起停開關 2。

按下起停開關 2 的前端並讓開關卡在這個位置，便可以固定 起停開關 2。

放開起停開關 2 即可 關閉 電動工具。如果開關被固定了，可以先按下起停開關 2 的後端並隨即放開。

▶ 開機前，先檢查是否已經正確地安裝好磨具，觀察磨具轉動時會不會產生磨擦，並且要進行至少 1 分鐘的無負載試機。切勿使用損壞、變形或轉動時會震動的磨具。損壞的磨具可能斷裂並造成傷害。

為了節約能源，只在當您要使用機器時，才開動電動工具。

防止再起動裝置 (GWS 900–100 S / GWS 900–115 S / GWS 900–125 S)

防止再起動裝置，能夠防止突然停電之後，機器意外地再度起動。

再度開動，先關閉起停開關 2，然後再重新開動機器。

起動電流限制裝置 (GWS 900–100 S / GWS 900–115 S / GWS 900–125 S)

電子控制的起動電流限制裝置，能夠適當地節制電動工具開機時的功率，因此只需要安裝 16 A 的保險絲。

設定轉速 (GWS 900–100 S / GWS 900–115 S / GWS 900–125 S)

使用轉速調整輪 3，即使在機器運作當中也可以設定須要的轉速。

以下表格中的數據只供參考。

工件物料	用途	使用的工具	指撥輪的位置
金屬	去除顏料	砂紙	2 – 3
金屬	刷磨，除锈	杯型鋼絲刷，砂紙	3
金屬，石材	研磨	砂輪	4 – 6
金屬	粗磨	砂輪	6
金屬	切割	切割片	6

有關操作方式的指點

- ▶ 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。
- ▶ 在支撐牆上開鑽時必須特別小心，參考“有關靜力學的注意事項”。
- ▶ 固定好站立不穩的工作。
- ▶ 勿讓電動工具因為過載而停止轉動。
- ▶ 強烈過載之後必須讓電動工具在無載的狀況下運轉數分鐘，這樣能夠幫助電動工具冷卻。
- ▶ 在研磨/割片尚未冷卻之前，切勿持握研磨/割片。工作時切割片會變得非常炙熱。
- ▶ 不可以把電動工具安裝在切割研磨架上操作。

粗磨

- ▶ 勿使用切割片進行粗磨作業。

粗磨時如果砂輪和研磨表面成 30 或 40 度角，則能夠達到最好的粗磨效果。操作時只須輕壓並來回地移動機器，如此加工物料才不會變熱，不會變色，並且物件表面不會出現凹陷的痕跡。

千葉砂磨輪


使用千葉砂磨輪（附件）可以在隆起的表面和型材上研磨。

千葉砂磨輪的使用壽命，會比一般砂輪的使用壽命長。而且它的工作噪音和研磨溫度也比較低。

切割金屬

► **使用結合的磨具切割時，務必安裝針對切割的防護罩 15。**

切割時必須施力均勻，得根據工件的物料來決定推動的力量。操作機器時勿重壓機器，勿傾斜，勿搖晃。不可以使用側壓的方式來制止仍繼續轉動的切割片。

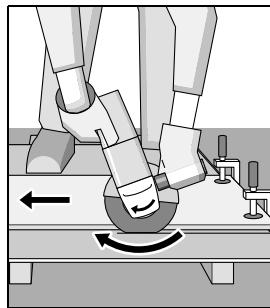

必須逆著機器的轉向推動電動工具，否則容易 **失控**，並導致電動工具從切線中滑出。

切割型材和四角鋼管時，必須從直徑最小處開始切割。

切割石材

- 在石材上進行切割時，必須安裝合適的吸塵裝置。
- 請佩戴防塵面罩。
- 本電動工具只能夠進行乾式切割和乾式研磨。

切割石材時最好使用金剛石切割片。

切割高硬度的工件時，例如碎石含量很高的水泥，可能因為金剛石切割片過熱而導致切割片損壞。如果切割工件過硬，操作機器時金剛石切割片的周圍會出現火花。

此時必須停下工作，讓切割片在空載的狀況下以最高轉速運作片刻，如此可以幫助降低切割片的溫度。

如果切割片的切割效率明顯降低，而且進行切割時會出現火花環，則表示金剛石切割片已經變鈍。如果發生上述狀況，可以把切割片在研磨材料上（例如石灰砂石）來回刷磨數次，這樣切割片又會鋒利如初。

有關靜力學的注意事項

關於在支撐牆上開縫時應該注意的事項，請參考 DIN 1053 第一部上的規定，或各國有關的法規。

務必確實遵循相關的法令規定。正式動工以前，先向負責的靜力學者、工程師或工程負責人請教有關細節。

維修和服務

維修和清潔

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。
- 電動工具和通風間隙都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。
- 在某些極端的操作環境下，如果可能的話一定要使用吸塵裝備。時常將通氣孔上累積的塵垢噴吹乾淨，並在前側加設漏電斷路器（PRCD）。加工金屬時可能在電動工具的內部堆積會導電的廢塵。這樣可能會影響電動工具的安全絕緣性能。

小心地保存和使用附件。

如果必須更換連接線，務必把這項工作交給博世或者經授權的博世電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的修理、維護和備件的問題。以下的網頁中有爆炸圖和備件的資料：

www.bosch-pt.com

博世顧客諮詢團隊非常樂意為您解答有關本公司產品及附件的問題。

當您需要諮詢或訂購備用零組件時，請務必提供本產品型號銘牌上的 10 位項目編號。

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司

建國北路一段 90 號 6 樓

台北市 10491

電話：(02) 2515 5388

傳真：(02) 2516 1176

www.bosch-pt.com.tw

製造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH


羅伯特·博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯圖加特 / 德國

處理廢棄物

必須以符合環保的方式，回收再利用損壞的機器、附件和廢棄的包裝材料。

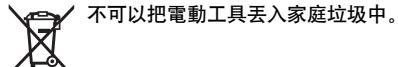

保留修改權。

한국어

안전 수칙

전동공구용 일반 안전수칙

경고 모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 충상을 입을 수 있습니다.

앞으로의 참고를 위해 이 안전수칙과 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

다음에서 사용되는 “전동공구”라는 개념은 전원에 연결하여 사용하는 전동 기기(전선이 있는)나 배터리를 사용하는 전동 기기(전선이 없는)를 의미합니다.

작업장 안전

- ▶ 작업장을 항상 깨끗이 하고 조명을 밝게 하십시오. 작업장 환경이 어수선하거나 어두우면 사고를 초래할 수 있습니다.
- ▶ 가연성 유체, 가스 또는 분진이 있어 폭발 위험이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구는 분진이나 증기에 점화하는 스파크를 일으킬 수 있습니다.
- ▶ 전동공구를 사용할 때 구경꾼이나 어린이 혹은 다른 사람이 작업장에 접근하지 못하게 하십시오. 다른 사람이 주의를 산만하게 하면 기기에 대한 통제를 잃기 쉽습니다.

전기애 관한 안전

- ▶ 전동공구의 전원 플러그가 전원 콘센트에 잘 맞아야 합니다. 플러그를 조금이라도 변경시켜서는 안됩니다. 접지된 전동공구를 사용할 때 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. 변형되지 않은 플러그와 잘 맞는 콘센트를 사용하면 감전의 위험을 감소할 수 있습니다.
- ▶ 파이프 관, 라디에이터, 레인지, 냉장고와 같은 접지 표면에 물이 닿지 않도록 하십시오. 물에 닿을 경우 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ 전동공구를 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두지 마십시오. 전동공구에 물이 들어가면 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ 전원 코드를 잡고 전동공구를 운반하거나 걸어 놓아서는 안되며, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때 전원 코드를 잡아 당겨서는 절대로 안됩니다. 전원 코드가 열과 오일에 접촉하는 것을 피하고, 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의하십시오. 손상되거나 엉킨 전원 코드는 감전을 유발할 수 있습니다.
- ▶ 실외에서 전동공구로 작업할 때는 실외용으로 적당한 연장 전원 코드만을 사용하십시오. 실외용 연장 전원 코드를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.

- ▶ 전동공구를 습기 찬 곳에서 사용해야 할 경우에는 누전 차단기를 사용하십시오. 누전 차단기를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

사용자 안전

- ▶ 신중하게 작업하십시오. 작업을 할 때 주의를 하며, 전동공구를 사용할 때 경솔하게 행동하지 마십시오. 피로한 상태이거나 약물 복용 및 음주한 후에는 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용할 때 잠시라도 주의가 산만해지면 중상을 입을 수 있습니다.
- ▶ 작업자 안전을 위한 장치를 사용하십시오. 항상 보안경을 착용하십시오. 전동공구의 종류와 사용에 따라 먼지 보호 마스크, 미끄러지지 않는 안전한 신발, 안전모 또는 귀마개 등의 안전한 복장을 하면 상해의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ 실수로 기기가 작동되지 않도록 주의하십시오. 전동공구를 전원에 연결하거나 배터리를 끼우기 전에, 혹은 기기를 들거나 운반하기 전에, 전원 스위치가 꺼져 있는지 다시 확인하십시오. 전동공구를 운반할 때 전원 스위치에 손가락을 대거나 전원 스위치가 켜진 상태에서 전원을 연결하면 사고 위험이 높습니다.
- ▶ 전동공구를 사용하기 전에 조절하는 틀이나 나사 키 등을 빼 놓으십시오. 회전하는 부위에 있는 틀이나 나사 키로 인해 상처를 입을 수 있습니다.
- ▶ 자신을 과신하지 마십시오. 불안정한 자세를 피하고 항상 평형을 이룬 상태로 작업하십시오. 안정된 자세와 평형한 상태로 작업해야만이 의외의 상황에서도 전동공구를 안전하게 사용할 수 있습니다.
- ▶ 알맞은 작업복을 입으십시오. 헐렁한 복장을 하거나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리나 옷 또는 장갑이 가능하는 기기 부위에 가까이 닿지 않도록 주의하십시오. 헐렁한 복장, 장신구 혹은 긴 머리는 가동 부위에 말려 사고를 초래할 수 있습니다.
- ▶ 분진 추출장치나 수거장치의 조립이 가능한 경우, 이 장치가 연결되어 있는지, 제대로 작동이 되는지 확인하십시오. 이러한 분진 추출장치를 사용하면 분진으로 인한 사고 위험을 줄일 수 있습니다.

전동공구의 올바른 사용과 취급

- ▶ 기기를 과부하 상태에서 사용하지 마십시오. 작업할 때 이에 적당한 전동공구를 사용하십시오. 알맞은 전동공구를 사용하면 지정된 성능 한도 내에서 더 효율적으로 안전하게 작업할 수 있습니다.
- ▶ 전원 스위치가 고장 난 전동공구를 사용하지 마십시오. 전원 스위치가 작동되지 않는 전동공구는 위험하므로, 반드시 수리를 해야 합니다.
- ▶ 기기에 세팅을 하거나 액세서리 부품을 교환하거나 혹은 기기를 보관할 때, 항상 전원 콘센트에서 플러그를 미리 빼어 놓으십시오. 이러한 조치는 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 예방합니다.
- ▶ 사용하지 않는 전동공구는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동공구 사용에 익숙지 않거나 이 사용 설명서를 읽지 않은 사람은 기기를 사용해서는 안

됩니다. 경험이 없는 사람이 전동공구를 사용하면 위험합니다.

- ▶ 전동공구를 조심스럽게 관리하십시오. 가동 부위가 하지 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 있는지, 혹은 전동공구의 기능에 중요한 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 기기의 부품은 전동공구를 다시 사용하기 전에 반드시 수리를 맡기십시오. 제대로 관리하지 않은 전동공구의 경우 많은 사고를 유발합니다.
- ▶ 절단 공구를 날카롭고 깨끗하게 관리하십시오. 날카로운 절단면이 있고 잘 관리된 절단공구는 걸리는 경우 드물고 조절하기도 쉽습니다.
- ▶ 전동공구, 액세서리, 장착하는 공구 등을 사용할 때, 이 지시 사항과 특별히 기종 별로 나와있는 사용 방법을 준수하십시오. 이때 작업 조건과 실시하려는 작업 내용을 고려하십시오. 원래 사용 분야가 아닌 다른 작업에 전동공구를 사용할 경우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

서비스

- ▶ 전동공구 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 보쉬 순정 부품만을 사용하십시오. 그렇게 함으로써 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.

앵글 그라인더용 안전 수칙

연마작업, 샌딩작업, 와이어 브러싱작업 및 절단작업 시 일반 안전 경고 사항

- ▶ 이 전동공구는 연마기, 샌딩 그라인더, 와이어 브러시 그리고 절단기로 사용할 수 있습니다. 전동공구와 함께 공급되는 모든 안전 경고 사항, 지시 사항, 도면과 사양서를 읽으십시오. 다음의 지시 사항을 준수하지 않으면 감전 그리고 혹은 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- ▶ 이 전동공구는 풀리싱작업을 하는 데 적당하지 않습니다. 전동공구의 사용 분야가 아닌 경우 사용하면 위험하며 상해를 입을 수 있습니다.
- ▶ 본 전동공구를 위해 제조사가 특별히 생산하고 추천하는 액세서리만을 사용해야 합니다. 액세서리가 전동공구에 고정될 수 있다고 해서 안전한 사용을 보장하는 것은 아닙니다.
- ▶ 허용되는 RPM이 적어도 전동공구에 나와있는 최고 무부하 속도보다 높은 연마석을 사용해야 합니다. 허용치 이상으로 빨리 회전하는 액세서리는 깨지거나 날아갈 수 있습니다.
- ▶ 연마석의 외경과 두께는 전동공구의 크기에 맞는 것어야 합니다. 크기가 맞지 않는 연마석은 충분히 커버할 수 없거나 통제하기가 어려워집니다.
- ▶ 나사산이 있는 액세서리는 연삭 스피드에 정확히 맞아야 합니다. 플랜지를 사용하여 조립하는 액세서리의 경우 액세서리의 구멍 직경이 플랜지의 직경에 맞는 것이어야 합니다. 전동공구에 정확히 고정되지 않는 액세서리는 불규칙적으로 회전하고 심하게 진동하여 제어가 불가능할 수 있습니다.

▶ 손상된 연마석을 사용하지 마십시오. 기기를 사용하기 전에 항상 연마석에 금이 가거나 파손되거나 마모 상태가 심하지 않은지, 혹은 와이어 브러시 디스크의 경우 와이어가 느슨하거나 부러지지 않았는지 확인하십시오. 전동공구나 연마석이 떨어졌을 때 손상되지 않았는지 확인하고 손상된 경우 새로운 연마석을 사용하십시오. 연마공구를 점검하고 삽입한 경우 주위에 있는 사람이나 작업자가 회전하는 연마석 쪽에서 멀리 떨어져 있도록 하고, 전동공구를 1분간 최고 속도로 작동하십시오. 손상된 연마석은 대부분 이 시험 단계에서 부러집니다.

▶ 작업자는 보호장비를 착용해야 합니다. 작업에 따라 안면 마스크나 보안경을 사용하십시오. 필요한 경우 분진 마스크, 귀마개, 보호장갑을 사용하고 연마로 인한 미세한 소재 분자에 접하게 되는 것을 방지하는 특수 작업용 애프런을 착용하십시오. 다양한 작업을 할 때 생겨 공중에 떠다니는 이물질로부터 눈을 보호해야 합니다. 분진 마스크나 호흡 마스크로 기기 사용 시 발생하는 분진을 여과해야 합니다. 작업자가 장기간 강한 소음 환경에서 작업하면 청력을 상실할 수도 있습니다.

▶ 다른 사람이 작업장에서 안전 거리를 유지하도록 해야 합니다. 작업장에 들어오는 사람은 누구나 반드시 보호장비를 착용해야 합니다. 작업물의 파편이나 깨진 연마석이 날아가 작업대 이외의 곳에서도 상처를 입을 수 있습니다.

▶ 작업할 때 절단공구로 보이지 않는 전선이나 기기 자체의 코드에 닿을 위험이 있으면 전동공구의 절연된 손잡이 면만을 잡으십시오. 전류가 흐르는 전선에 접하게 되면 기기의 금속 부위에 전기가 통해 감전될 위험이 있습니다.

▶ 전원 코드를 회전하는 연마석에서 멀리 하십시오. 전동공구에 대한 통제를 잃게되면 전원 코드가 절려나가거나 말려들 수 있고, 또한 손이나 팔이 회전하는 연마석 쪽으로 빨려 들어갈 수 있습니다.

▶ 전동공구를 내려놓기 전에 연마석이 완전히 멈추었는지 확인하십시오. 회전하는 연마석이 작업대 표면에 닿게 되면 전동공구에 대한 통제가 불가능할 수 있습니다.

▶ 항상 스위치를 끈 상태로 전동공구를 운반하십시오. 작업자의 웃이 실수로 회전하는 연마공구에 말려 들어 연마석이 신체 부위를 찌를 수 있습니다.

▶ 전동공구의 통풍구를 정기적으로 깨끗이 닦으십시오. 모터 팬이 하우징 안으로 분진을 끌어 들이며, 금속 분진이 많이 쌓이면 전기적인 위험을 야기할 수 있습니다.

▶ 전동공구를 가연성 물질 가까이에서 사용하지 마십시오. 스파크가 이 물질을 점화할 수 있습니다.

▶ 액체 냉각제가 필요한 연마공구를 사용하지 마십시오. 물이나 기타 액체 냉각제를 사용하면 감전될 수 있습니다.

60 | 한국어

반동과 이에 따른 안전 경고 사항

▶ 반동은 회전하는 전동공구의 연마석, 고무판, 와이어 브러시 디스크 등의 연마공구가 걸리거나 차단된 경우 갑자기 나타나는 작용입니다. 걸림이나 차단 상태가 되면 회전하는 연마공구가 갑자기 정지하게 됩니다. 그로 인해 통제가 안 되는 전동공구가 걸린 부위에서 연마공구 회전방향 반대쪽으로 반동이 생깁니다.

예를 들어 연마석이 작업물에 박히거나 걸리면 연마석 모서리가 작업을 안으로 들어가 걸릴 수 있습니다. 그로 인해 연마석이 부러지거나 반동을 유발할 수 있습니다. 그러면 연마석이 걸린 부위의 연마석 회전 방향에 따라 작업자 쪽으로 혹은 그 반대 쪽으로 움직입니다. 이때 연마석이 부러질 수도 있습니다.

반동은 전동공구를 잘못 사용하여 생기는 결과입니다. 이는 다음에 기술한 적당한 예방 조치를 통해 방지할 수 있습니다.

- ▶ 전동공구를 꽉 잡고, 몸과 팔은 반동력을 저지할 수 있는 자세를 취하십시오. 보조 손잡이가 있으면, 고속 작동 시 반동력이나 반작용 모멘트를 최대로 제어하기 위해 항상 보조 손잡이를 사용하십시오. 작업자는 적당한 예방 조치를 통해 반동력과 반작용력을 억제할 수 있습니다.
- ▶ 절대로 회전하는 연마석에 손을 가까이 대지 마십시오. 연마석의 반동으로 인해 손을 다칠 수 있습니다.
- ▶ 반동이 생길 때 전동공구가 움직일 수 있는 곳에 있지 마십시오. 반동으로 인해 전동공구가 걸린 부위에 있는 연마석 방향 반대쪽으로 움직입니다.
- ▶ 특히 모서리나 날카로운 가장자리 등에 작업할 때 주의하십시오. 연마석이 작업물에서 되튀어 나가거나 걸리지 않도록 하십시오. 가장자리와 날카로운 모서리에 작업할 경우 또는 연마석이 틱겨 나가는 경우, 회전하는 연마석이 걸리는 경향이 있습니다. 이로 인해 기기의 통제가 어려워지거나 반동이 생깁니다.
- ▶ 우드카빙이나 이가 있는 톱날이 부착된 연마공구를 사용하지 마십시오. 이러한 연마공구는 자주 반동을 유발시키고 전동공구에 대한 통제를 잃게 합니다.

연마작업 및 절단작업 시 특별 안전 경고 사항

- ▶ 반드시 귀하의 전동공구용으로 허용된 연마석과 이에 해당하는 안전반만을 사용하십시오. 전동공구용이 아닌 연마석은 충분히 커버하기 어려울 수 있으며 안전하지 않습니다.
- ▶ 오프셋 연마석은 그 연마면이 안전반 밖으로 나오지 않도록 조립해야 합니다. 안전반 밖으로 잘못 조립된 연마석은 충분히 커버될 수 없습니다.
- ▶ 안전반을 전동공구에 확실히 고정하고, 최대한 안전하게 맞추어야 합니다. 즉 가능한 한 연마석의 최소 부분이 작업자쪽으로 향해 있어야 합니다. 안전반은 작업자가 파편에 다치거나 혹은 실수로 연마석이나 스파크에 접하게 되어 옷에 불이 붙는 것을 방지해 줍니다.

▶ 연마석은 추천하는 사용 분야에만 사용해야 합니다. 예를 들어 절단석의 옆면으로 연마해서는 절대로 안 됩니다. 절단석은 그 모서리로 소재를 깎아 내는데 사용해야 합니다. 이러한 절단석에 측면에서 힘을 가하게 되면 깨질 수 있습니다.

- ▶ 항상 사용하려는 연마석에 맞는 적당한 크기와 모양의 손상되지 않은 고정 플랜지를 사용해야 합니다. 적당한 플랜지를 사용하면 연마석을 받쳐 주어 연마석이 파손될 위험이 줄어듭니다. 절단석용 플랜지는 연마석용 플랜지와 상이할 수 있습니다.
- ▶ 크기가 큰 전동공구에 사용하여 마모된 연마석을 사용하면 안됩니다. 대형 전동공구용 연마석은 소형 전동공구의 고속 작업에 맞게 설계되어 있지 않으므로 파손될 위험이 있습니다.

절단작업 시 기타 특별 안전 경고 사항

- ▶ 절단석을 걸리게 하거나 과도한 힘으로 누르지 마십시오. 절단작업 시 지나치게 깊게 절단하지 마십시오. 절단석의 과부하로 인해 부하가 증가되고 걸리거나 박히기 쉬워져, 그 결과 반동이 생기거나 절단석이 파손될 위험이 높아집니다.
- ▶ 회전하는 절단석의 앞이나 뒤풀에 있지 마십시오. 절단석을 작업물에서 작업자 신체 반대 방향으로 움직일 때, 반동이 생기는 경우 전동공구가 회전하는 디스크와 함께 작업자 쪽으로 직접 퉁길 수 있습니다.
- ▶ 절단석이 걸려 움직이지 않거나 작업을 중단하고자 할 경우, 전동공구의 스위치를 끄고 디스크가 완전히 정지될 때까지 가만히 들고 계십시오. 절대로 회전하고 있는 절단석을 작업물에서 잡아 당기려고 하지 마십시오. 반동이 생길 위험이 있기 때문입니다. 걸린 원인을 찾아 해결하십시오.

- ▶ 전동공구가 작업물에 있는 상태에서 다시 스위치를 켜지 마십시오. 먼저 절단석이 최고 속도가 될 때까지 기다린 후에 절단작업을 조심스럽게 계속하십시오. 그렇게 하지 않으면 디스크가 걸리거나 작업물에서 퉁겨 나오거나 반동이 생길 수 있습니다.
- ▶ 절단석이 박혀 반동이 생기는 위험을 줄이기 위해 판이나 대형 작업물을 받쳐 주십시오. 대형 작업물은 그 자체의 중량으로 인해 훨씬 더 무겁습니다. 작업물 절단 부위 가까이와 모서리 부위에 양쪽으로 받침대를 대어 주어야 합니다.

- ▶ 특히 벽이나 기타 보이지 않는 부위에 “포켓 절단 작업”을 할 때 조심하십시오. 가스관이나 수도관, 전선 혹은 기타 물체에 절단작업을 할 때 안으로 들어간 절단석이 반동을 유발할 수 있습니다.

샌딩작업 시 특별 안전 경고 사항

- ▶ 지나치게 큰 샌딩 페이퍼를 사용하지 말고 샌딩 페이퍼 크기에 관한 제조사의 추천 내용을 준수하십시오. 고무판보다 큰 샌딩 페이퍼는 작업자에게 상해를 입힐 수 있고, 샌딩 페이퍼가 걸리거나 파손되며 반동이 생길 수 있습니다.

와이어 브러시 디스크로 작업할 때 특별 안전 경고 사항

- ▶ 일반적으로 사용할 때도 와이어 브러시 디스크의 와이어가 빠질 수 있다는 것에 주의하십시오. 와이어에 지나치게 압력을 가하여 과부하하지 마십시오. 빠져 날아가는 와이어가 얇은 옷이나 피부에 쉽게 침투할 수 있습니다.
- ▶ 안전반 사용을 추천할 경우, 안전반과 와이어 브러시가 서로 닿지 않도록 하십시오. 와이어 휠이나 컵 브러시는 누르는 압력과 원심력으로 인해 그 직경이 확장될 수 있습니다.

추가 안전 경고 사항

보안경을 착용하십시오.



- ▶ 보이지 않는 배관 설비를 확인하려면 적당한 탐지기 를 사용하거나 담당 에너지 공급회사에 문의하십시오. 전선에 접하게 되면 화재나 전기 충격을 야기할 수 있습니다. 가스관을 손상시키면 폭발 위험이 있습니다. 수도관을 파손하게 되면 재산 피해를 유발하거나 전기 충격을 야기할 수 있습니다.
- ▶ 전기가 나가거나 전원 플러그를 빼어 전원 공급이 중단된 경우 전원 스위치를 끄고 오프 위치에 놓으십시오. 이렇게 하면 실수로 기기가 다시 작동하는 것을 방지할 수 있습니다.
- ▶ 완전히 식을 때까지 연마석이나 절단석을 만지지 마십시오. 작업 시 매우 뜨거워지기 때문입니다.
- ▶ 작업물을 잘 고정하십시오. 고정장치나 기계 바이스에 끼워서 작업하면 손으로 잡는 것보다 더 안전합니다.

제품 및 성능 소개



모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

제품 사양

앵글 그라인더	GWS...	900-100	900-115	900-125	900-100 S	900-115 S	900-125 S
제품 번호	0 601 ...	396 0..	396 0..	396 0..	396 1..	396 1..	396 1..
소비 전력	W	900	900	900	900	900	900
출력	W	450	450	450	450	450	450
정격 속도	rpm	11000	11000	11000	11000	11000	11000
속도 설정 범위	rpm	-	-	-	2800	2800	2800
					-11000	-11000	-11000
연마석 직경, 최대	mm	100	115	125	100	115	125

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 낮거나 각국의 특수한 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

62 | 한국어

앵글 그라인더	GWS...	900-100	900-115	900-125	900-100 S	900-115 S	900-125 S
연삭 스피드 나사		M 10	M 14	M 14	M 10	M 14	M 14
연삭 스피드의 최대 나사							
길이	mm	22	22	22	22	22	22
속도 설정		-	-	-	●	●	●
급반동 멈춤 기능		-	-	-	-	-	-
재작동 보호장치		-	-	-	●	●	●
시동 전류 제한장치		-	-	-	●	●	●
EPTA 공정 01:2014에 따른 종량							
- 진동 감소용 보조 손잡이	kg	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
- 표준 보조 손잡이	kg	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
안전 등급		□/II	□/II	□/II	□/II	□/II	□/II

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 낮거나 각국의 특수한 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

조립

안전장치 조립하기

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

주의: 기기가 작동 중에 연마석이 깨지거나 안전반이나 전동공구에 있는 훌더 장치가 손상된 경우 전동공구를 즉시 고객 서비스 센터에 보내야 합니다 (주소는 “보쉬 AS 및 고객 상담” 참조).

연마작업용 안전반

안전반 8을 스피드 넥에 끼웁니다. 필요한 작업 과정에 따라 안전반 8의 위치를 맞추십시오. 콤비 스패너 5나 6로 잠금 나사 9를 조여 안전반 8을 고정하십시오.

- ▶ 안전반 8를 작업자에게 스파크가 튀지 않도록 맞춥니다.

주의: 안전반 8에 있는 눈금치에 따라 전동공구 모델에 맞는 안전반만을 조립할 수 있게 되어 있습니다.

절단작업용 안전반

- ▶ 절단석을 이용한 절단 시에는 항상 절단작업용 안전반 15를 사용해야 합니다.
- ▶ 석재 절단 시에는 분진 추출장치가 설치되어 있어야 합니다.

절단작업용 안전반 15의 조립은 연마작업용 안전반 8를 조립하는 것과 같습니다.

보조 손잡이

- ▶ 반드시 보조 손잡이 4를 장착하여 전동공구를 사용하십시오.

보조 손잡이 4는 작업 방법에 따라 기어 헤드의 오른쪽이나 왼쪽에 장착할 수 있습니다.

손 보호대

- ▶ 고무판 18이나 컵 브러시 / 디스크 브러시 / 팬 그레이딩 디스크를 사용하여 작업할 경우 항상 손 보호대 17을 조립하여 사용해야 합니다.

손 보호대 17을 보조 손잡이 4와 함께 고정시킵니다.

연마공구 조립하기

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

- ▶ 완전히 식을 때까지 연마석이나 절단석을 만지지 마십시오. 작업 시 매우 뜨거워지기 때문입니다.

연삭 스피드 7의 기타 조립할 부품을 모두 깨끗이 닦습니다.

연마공구를 조이거나 풀려면, 스피드 잠금 버튼 1을 눌러 연삭 스피드를 잠금니다.

- ▶ 스피드를 잠금 버튼은 연삭 스피드들이 완전히 정지된 상태에서만 작동하십시오. 그렇게 하지 않으면 전동공구가 손상될 수 있습니다.

연마석 / 절단석


연마공구의 치수를 확인하십시오. 구멍의 지름은 수용 플랜지에 정확히 맞아야 합니다. 변형 조각이나 어댑터를 사용해서는 안됩니다.

다이아몬드 절단석을 사용할 경우, 다이아몬드 절단석의 회전 방향 화살표와 전동공구의 회전 방향이 일치해야 하는 것에 주의하십시오 (기어 헤드의 회전 방향 화살표 참조).

조립 순서는 도면에 나와있습니다.

연마석 / 절단석을 고정하려면 클램핑 너트 12를 끼우고 나서 콤비 스패너 5나 6으로 고정하십시오, “순간 교환 너트” 내용 참조 .

- ▶ 연마석을 조립하고 나서 전원 스위치를 켜기 전에 연마석이 제대로 조립되어 있는지 장애없이 잘 돌아가는지 확인하십시오. 연마석이 안전반이나 다른 부위에 닿지 않도록 해야 합니다.

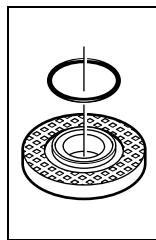

연삭 스판들 M 14용 플랜지:
수용 플랜지 10의 중심 루트 면에
플라스틱 부품(O 링)이 끼워져 있
습니다. O 링이 분실되었거나 손상
된 경우, 계속 사용하기 전에 수용
플랜지 10을 반드시 교환해야 합니
다.

연삭 스판들 M 10용 플랜지:
수용 플랜지는 양면으로 사용할 수
있습니다.

팬 그라인딩 디스크

- ▶ 팬 그라인딩 디스크를 사용하여 작업할 경우 반드시 손 보호대 17을 조립해야 합니다.

센딩 페이퍼용 고무판

- ▶ 고무판 18을 사용하여 작업할 경우 반드시 손 보호
대 17을 조립해야 합니다.

조립 순서는 도면에 나와 있습니다.

원형 너트 20을 끼운 후, 콤비 스파너 5나 6으로 고정하십시오.

컵 브러시 / 디스크 브러시

- ▶ 컵 브러시나 디스크 브러시를 사용하여 작업할 경우 반드시 손 보호대 17을 조립해야 합니다.

조립 순서는 도면에 나와 있습니다.

컵 브러시 / 디스크 브러시는 연삭 스판들 나사산 끝에 있는 연삭 스판들 플랜지에 바짝 달도록 연삭 스판들에 꽉 조여야 합니다. 컵 브러시와 디스크 브러시는 양구 스파너로 조입니다.


순간 교환 너트 SDS-clic

다른 공구를 사용하지 않고 손쉽게 연마공구를 교환하려면 일반 클램핑 너트 12 대신에 순간 교환 너트 13을 사용할 수 있습니다.


- ▶ 순간 교환 너트 13은 연마석이나 절단석으로 작업할 때만 사용해야 합니다.

아무런 손상이 없는 순간 교환 너트 13만을 사용해야 합니다.

나사를 끼울 때 순간 교환 너트 13의 레벨 면이 연마석을 향해 있지 않도록 주의하십시오. 화살표 23은 그림에 나와있는 곳을 가리켜야 합니다.

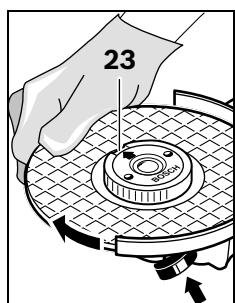

연삭 스판들을 잠그려면
스핀들 잠금 버튼 1을 누릅니다. 순간 교환 너트를
조이려면 연마석을 시계 방향으로 힘껏 돌리십시오.

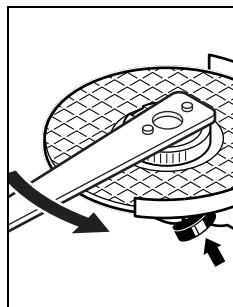

제대로 고정된 손상되지 않은 순간 교환 너트는 넬드 링을 시계 반대방향으로 돌려 손으로 풀 수 있습니다.

꽉 끼워진 순간 교환 너트의 경우 절대로 플라이어를 사용하지 말고 항상 콤비 스파너로 풀어주십시오. 그럼에 나온 대로 콤비 스파너 5나 6을 사용하십시오.

허용 연마공구

이 사용 설명서에 나와 있는 모든 연마공구를 사용할 수 있습니다.


사용된 연마공구의 허용 속도 [min^{-1}] 와 원주 속도 [m/s]는 적어도 다음의 표에 나와 있는 수치와 일치해야 합니다.

그러므로 항상 사용하는 연마공구의 레벨에 나와 있는 허용 속도와 원주 속도를 확인하십시오.

	max. [mm]	[mm]			
	D	b	d	[min ⁻¹]	[m/s]
	100	7	16.0	11000	80
	115	7	22.2	11000	80
	125	7	22.2	11000	80
	100	—	—	11000	80
	115	—	—	11000	80
	125	—	—	11000	80
	70	30	M 10	11000	45
	75	30	M 14	11000	45

기어 헤드 돌리기

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

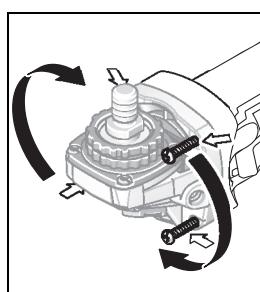

기기의 헤드는 90° 각도로 돌릴 수 있습니다. 이렇게 함으로서 특수한 작업을 할 경우 전원 스위치를 기기 조작이 수월한 위치로 움직일 수 있습니다. 예를 들면 원손잡이 작업자에게 유리합니다.

4개의 나사를 완전히 풀어 줍니다. 기어의 헤드를 조심스럽게 하

우징에서 빼지 않은 상태에서 새로운 위치로 돌립니다.
4개의 나사를 다시 조입니다.

64 | 한국어

분진 및 톱밥 추출장치

- ▶ 납 성분을 포함한 페인트나 몇몇 나무 종류, 또는 광물 성분 그리고 철과 같은 재료의 분진은 건강을 해칠 수 있습니다. 이 분진을 만지거나 호흡할 경우, 사용자나 주변 사람들은 알레르기 반응이나 호흡기장애를 일으킬 수 있습니다.
떡갈나무나 너도밤나무와 같은 특정한 분진은 암을 유발시키며, 특히 목재 처리용으로 사용되는 부가 원료 (크로마트, 목재 보호제) 와 혼합되면 암을 유발시키게 됩니다. 석면 성분을 포함한 재료는 오직 전문가가 작업을 해야 합니다.
 - 가능하면 작업물 소재에 적당한 분진 추출장치를 사용하십시오.
 - 작업장의 통풍이 잘 되도록 하십시오.
 - 필터등급 P2 가 장착된 호흡 마스크를 사용하십시오.
 작업용 재료에 관해 국가가 지정한 규정을 고려 하십시오.
- ▶ **작업장에 분진이 쌓이지 않도록 하십시오.** 분진이 쉽게 발화할 수 있습니다.

작동

기계 시동

- ▶ 공공 배전 전압에 주의! 공급되는 전원의 전압은 전동공구의 명판에 표기된 전압과 동일해야 합니다.
- ▶ 작업할 때 보이지 않는 전선이나 기기 자체의 코드에 연마석이 닿을 수 있으므로 반드시 절연된 손잡이 면 22 와 보조 손잡이 4 만 잡으십시오. 전류가 흐르는 전선에 접하게 되면 기기의 금속 부위에도 전기가 통해 감전될 위험이 있습니다.

전동공구를 이동 발전기에 연결하여 작동할 경우 이 장치의 예비 출력이 충분하지 않거나 적당한 시동 전류 증폭 기능이 있는 전압 제어장치가 없으면 성능이 감소

속도 설정 (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

속도 조절 다이얼 3 으로 작업 중에도 필요한 속도를 선택할 수 있습니다.

다음의 도표에 나온 자료는 권장 수치입니다.

소재	사용 분야	연마공구	다이얼 위치
금속	페인트 제거	샌딩 페이퍼	2 – 3
금속	브러싱작업, 녹제거 작업	컵 브러시, 샌딩 페이퍼	3
금속, 석재	연마작업	연마석	4 – 6
금속	연마작업	연마석	6
금속	절단작업	절단 디스크	6

사용방법

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.
- ▶ 건물 벽면에 훔을 내는 작업을 할 때 주의하십시오 (“구조에 관한 정보” 참조).

하거나 스위치를 켜 때 이상한 현상이 나타날 수 있습니다.

특히 사용하는 발전기의 전원 전압과 주파수 등이 적당한 것인지 확인해 보십시오.

전원 스위치 작동

전동공구를 **작동하려면** 전원 스위치 2 를 앞쪽으로 밀니다.

전원 스위치 2 를 **잠금 상태로 유지하려면** 전원 스위치 2 의 앞쪽을 걸리는 소리가 날 때까지 아래로 누릅니다.

전동공구의 **스위치를 끄려면** 전원 스위치 2 를 놓거나 잠금 상태인 경우에는 전원 스위치 2 를 뒷쪽을 잠깐 아래로 눌렀다가 다시 놓습니다.

▶ **기기를 사용하기 전에 연마공구가 제대로 조립되었는지 또는 아무런 장애없이 잘 돌아가는지 확인하십시오.** 최소한 1 분간 무부하 상태로 시험 가동을 실시하십시오. 손상되었거나 원형이 아닌 진동하는 연마공구는 사용하지 마십시오. 손상된 연마공구는 파손되어 이로 인해 상해를 입을 수 있습니다.

에너지를 절약하기 위해 전동공구를 사용할 경우에만 스위치를 켜십시오.

제작동 보호장치 (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

제작동 보호 장치는 전원 공급이 중단되었다가 다시 들어올 때 전동공구가 실수로 시동되는 것을 방지해 줍니다.

제시동을 하려면 전원 스위치 2 를 깼다가 전동공구의 스위치를 다시 켜면 됩니다.

시동 전류 제한장치 (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

전자식 시동 전류 제한장치는 전동공구의 스위치를 켰 때 그 성능을 제한하여, 16 A 퓨즈를 사용하면 충분합니다.

- ▶ 완전히 식을 때까지 연마석이나 절단석을 만지지 마십시오 . 작업 시 매우 뜨거워지기 때문입니다 .
- ▶ 전동공구를 그라인더 스탠드와 함께 사용하지 마십시오 .

연마작업

- ▶ 절대로 절단석을 연마용으로 사용해서는 안됩니다 .

연마작업 시 접근 각도를 30°에서 40°로 하면 작업 결과가 아주 좋습니다 . 전동공구를 적당한 힘으로 앞뒤로 움직여야만 작업물이 과열되지 않고 탈색되지 않으며 패임이 생기지 않습니다 .

팬 그라인딩 디스크

팬 그라인딩 디스크 (별매 액세서리) 를 사용하면 또한 곡면이나 측면에도 작업할 수 있습니다 .


팬 그라인딩 디스크는 기존의 연마석에 비해 훨씬 수명이 길고 소음이 적으며 연마 온도도 낮습니다 .

금속 절단작업

- ▶ 절단석을 이용한 절단 시에는 항상 절단작업용 안전 반 15 를 사용해야 합니다 .

절단작업을 할 때 작업하려는 소재에 맞게 적당한 힘으로 앞으로 밀어 작업하십시오 . 절단석에 무리하게 힘을 가하지 말고 비스듬히 기울이거나 진동해서는 안됩니다 .

잔여 회전을 하고 있는 절단석을 측면에서 압력을 가해 정지해서는 안됩니다 .

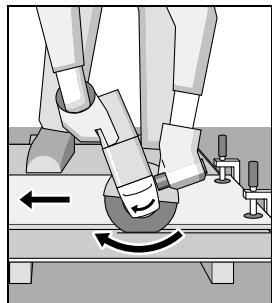

전동공구는 항상 회전 반대 방향으로 작업해야 합니다 . 그렇지 않으면 절단선에서 저절로 벗어날 위험이 있습니다 .

측면과 사각강을 절단할 때 가장 작은 모서리에서 시작하는게 가장 좋습니다 .

석재 절단작업

- ▶ 석재 절단 시에는 분진 추출장치가 설치되어 있어야 합니다 .
- ▶ 분진 마스크를 착용하십시오 .
- ▶ 이 전동공구는 건식 절단 / 건식 연마를 하는 데에만 사용해야 합니다 .

석재를 절단할 경우 다이아몬드 절단석을 사용하는 것이 좋습니다 .

자갈이 많이 들어있는 콘크리트 등 특히 경도가 높은 작업 소재에 절단작업을 할 때 다이아몬드 절단석이 과열되어 손상될 수 있습니다 . 이때 다이아몬드 절단석이 회전하며 스파크가 생깁니다 .

이러한 경우 절단작업을 중지하고 다이아몬드 절단석을 무부하 상태로 최고 속도로 잠시 공회전 시키며 냉각시킵니다 .

작업 속도가 현저하게 늦어지고 회전하는 스파크가 생기면 다이아몬드 절단석이 무디어진 것을 의미합니다 . 이 경우 석회질 사암 등의 연마제에 잠깐 갈아주면 다시 날카로워집니다 .

구조에 관한 정보

들보 벽에 훔을 파는 작업을 할 때 DIN 규격 1053/1 항이나 각국의 규정에 맞게 작업해야 합니다 . 이 규정은 반드시 준수해야 합니다 . 작업을 시작하기 전에 담당 건축가나 건설 책임자와 상의하십시오 .

보수 정비 및 서비스

보수 정비 및 유지

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오 .
- ▶ 안전하고 올바른 작동을 위하여 전동공구와 전동공구의 통풍구를 항상 깨끗이 하십시오 .
- ▶ 열악한 환경에서 작업할 경우 가능한 한 추출장치를 항상 사용하도록 하십시오 . 통풍구를 자주 청소하고 누전 차단기(PRCD) 에 연결하십시오 . 금속 소재에 작업할 경우 전도성 분진이 전동공구 안에 쌓이게 되면 전동공구의 보호 절연장치 기능에 장애가 생길 수 있습니다 .

액세서리를 조심스럽게 취급하고 보관하십시오 .

연결 코드를 교환해야 할 경우 안전을 기하기 위해 보쉬나 보쉬 지정 전동공구 서비스 센터에 맡겨야 합니다 .

보쉬 AS 및 고객 상담

보쉬는 귀하의 제품 및 수리에 관한 문의를 받고 있습니다 .

AS 센터 정보 및 제품에 대한 고객 상담은 하기 고객 센터 및 이메일 상담을 이용해주시기 바랍니다 .

고객 콜센터 : 080-955-0909

이메일 상담 :

Bosch-pt.hotline@kr.bosch.com

문의나 대체 부품 주문 시에는 반드시 제품 네임 플레이트에 있는 10 자리의 부품번호를 알려 주십시오 .

Bosch Korea, RBKR
Mechanics and Electronics Ltd.

PT/SAX-ASA

298 Bojeong-dong Giheung-gu
Yongin-si, Gyeonggi-do, 446-913

080-955-0909

66 | ภาษาไทย

처리

기기와 액세서리 및 포장 등은 친환경적인 방법으로 재 활용할 수 있도록 분류하십시오.



전동공구를 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시오!

위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

ภาษาไทย

กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนทั่วไปเพื่อความปลอดภัย ในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

⚠️ คำเตือน ต้องร่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งห้ามด การไม่มีปฏิสัตติตามคำเตือน และคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าช็อก เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำสั่งห้ามดสำหรับเปิดอ่านในภายหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้าของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ต่อจากเด้าเสียง (มีสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- ▶ **รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟส่องสว่างดี** สถานที่ที่มีดหรือกรุงรุงรังน้ำมารีบัดเต็จ
- ▶ **อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่เลี่ยงต่อ การติดระเบิดได้ เช่น ในที่ที่มีของเหลว แก๊ส หรือฝุ่นที่ติดไฟได้ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่งอาจจุดสูญหรืออิ่มถูกเย็นไฟได้**
- ▶ **ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเด็กและผู้อื่นดูให้ออกห่าง การหันเหความสนใจอาจทำให้ท่านขาดการควบคุมเครื่องได้**

ความปลอดภัยที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

- ▶ **ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องมีขนาดพอติดกับเด้าเสียง อย่าดัดแปลงหรือแก้ไขตัวปลั๊กอย่างเด็ดขาด อย่าต่อปลั๊กต่อๆ เข้ากันเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายดิน ปลั๊กที่ไม่ตัดแบล็งและเด้าเสียงที่เข้ากันช่วยลดความเสี่ยงจาก การถูกไฟฟ้าช็อก**
- ▶ **หลีกเลี่ยงไม่ให้วางสายสัมผัสกับพื้นผิวของลิ้งของที่ต่อสายดินไว เช่น ห้อ เครื่องท่าความร้อน เตา และสุกี้ยน จะเลี้ยงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อกมากขึ้นหาก กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายของท่านลงดิน**
- ▶ **อย่าวางเครื่องมือไฟฟ้าตากฝนหรือทิ้งไว้ในที่ชื้นและหากน้ำเข้าในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อก**
- ▶ **อย่าใช้สายไฟฟ้าอย่างผิดๆ อย่าถือเครื่องมือไฟฟ้าที่สายอย่าใช้สายแขวนเครื่อง หรืออย่าดึงสายไฟฟ้า**

เพื่อคอมปักต์ของจากเด้าเสียง กันสาขไฟฟ้าออกห่างจากความร้อน น้ำมัน ของเหลว หรือส่วนของเครื่องที่กำลังเคลื่อนไหว สายไฟฟ้าที่ชำรุดหรือพันกันยุ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อก

▶ **เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟต่อที่ได้รับการรับรองให้ใช้ต่อในที่กลางแจ้งท่ามั้น การใช้สายไฟต่อที่เหมือนลำหัวรับงานกลางแจ้งช่วยลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อก**

▶ **หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่ปียกชื่นได้ ให้ใช้สวิตช์ตัดวงจรเมื่อเกิดการร้าวไฟฟ้าจากสายดิน การใช้สวิตช์ตัดวงจรเมื่อเกิดการร้าวไฟฟ้าจะลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อก**

ความปลอดภัยของบุคคล

▶ **ห้ามต้องอยู่ในสภาพเดเรียนหรือร้อน ระมัดระวังในสิ่งที่กำลังทabor และมีสติชลามให้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานอย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าขณะที่ห่านกำลังเหนื่อย หรืออยู่ภายใต้การครอบงำของฤทธิ์ของยาเสพติด แลลกอชื่อส์ และฯ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ในช่วงนาทีที่ท่านขาดความอาใจเลื่อจ่าทำให้บุคคลบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้**

▶ **ใช้อุปกรณ์ป้องร่างกาย สวมแพร่ตามบ้องกันเสมอ อุปกรณ์ป้องปืน เช่น หน้ากากันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวก แจ็คเก็ตป้องกันเสียงดัง ที่เลือกใช้ตามความเหมาะสม กับสภาพการทำงาน สามารถลดอันตรายต่อบุคคลได้**

▶ **ป้องกันการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ต้องดูให้แน่ใจว่า สวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเสียบปลั๊กไฟเข้าในเด้าเสียง และ/หรือใส่เทปแบบดูดตัวรี ยกชื่นหรือถือเครื่องมือ การถือเครื่องโดยใช้มือวิ่งที่ต้องห้าม หรือเสียงบลั๊งไฟฟ้าจะนะสวิตช์เปิดอยู่ อาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้**

▶ **อาเครื่องมือปั้บันแต่งหรือประบากดายออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนปิดสวิตช์ เครื่องมือหรือประบากดายที่วางอยู่กับล้วนของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้บุคคลบาดเจ็บได้**

▶ **หลีกเลี่ยงการดึงหัวที่พิสดรปกติ ดึงหัวยืนที่มั่นคงและวางแผนหัวให้สมดลลตลดเวลา ในลักษณะนี้ท่านสามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีกว่า**

▶ **ใส่สือที่หัวที่เหมาะสม อย่าใส่สือหัวลรวมหรือสวน เครื่องประดับ เอามัน เสือหัว และลุ่งเมื่อออกห่างส่วนของเครื่องที่กำลังหมุน เสือหัวลรวม เครื่องประดับ และพยายามจากเข้าไปติดในส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนได้**

▶ **หากต้องต่อเครื่องมือไฟฟ้าเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นหรือเครื่องเก็บผง อย่าให้เงินใจว่าการเชื่อมต่อและการใช้งาน เป็นไปอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นได้**

การใช้และ การดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

▶ **อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าอย่างหักโคน ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องตามลักษณะงาน เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องจะทำงานได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าในระดับสมรรถภาพที่ออกแบบไว้**

- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่สวิทช์เปิดบิดเสีย เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดบิดด้วยสวิทช์ได้ เป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องลงชื่อขอเชม
 - ▶ ก่อนมีรับแต่งเครื่อง เปลี่ยนแปลงการณ์ประกอบ หรือเก็บเครื่องเข้าห้องที่ ต้องกดคลิกไฟออกจากเด็กสีเงิน และ/หรือกดแต่งเบบเด็กเรื่องของการเครื่องมือไฟฟ้า มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
 - ▶ เมื่อเลือกใช้เครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่เด็กรหิบในเด็ก และ ไม่อนุญาตให้ยกเครื่องที่ไม่คุ้นเคย กับเครื่องหรือบล็อกเครื่องที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำให้เชริ่ง เครื่องมือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากถูกอยู่ในมือของผู้ใช้ที่ไม่ได้วิจารณ์กิฟฟัน
 - ▶ เอาใจใส่เด็กและรักษาเครื่อง ตรวจหาส่วนที่เคลื่อนไหว ได้ของเครื่องว่าทางอยู่ตรงแนวหรือติดขัดหรือไม่ ตรวจหาการแตกหักของชิ้นส่วนและสภาพอื่นใดที่อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุด ต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าซ้อมแซมก่อนใช้งาน อุบัติเหตุ หลายอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากดูแลรักษาเครื่องไม่ดีพอ
 - ▶ รักษาเครื่องมือตัดให้คุมและสะอาด หากบ่ำรุ้งรักษาเครื่องมือที่ปิดตัดแคมคอมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัดได้ลึกลึกลดขัดและควบคุมได้ยั่งยืน
 - ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อย่างรอบคอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ให้ตรงตามคำแนะนำ และในลักษณะ ตามที่เครื่องมือไฟฟ้าประทับหนึ้น ก้าวนดไว้ โดยต้องคำนึงถึงเงื่อนไขการทํางานและงานที่จะห้าด้วย การใช้เครื่องมือไฟฟ้าทํางานที่ต้องใบประกาศุบลประสงค์การใช้งานของเครื่อง อาจนำใบสั่งการมาใช้ที่เป็นอันตรายได้

การบริการ

- ▶ ส่งเครื่องมือไฟฟ้าให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและใช้อะไหล่เปลี่ยนของแท้เท่านั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องขัดมม

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่ใช้ร่วมกันสำหรับ
การขัด การขัดด้วยกระดาษทราย การแปรงด้วย
ลวด และการตัดออก

- ▶ เครื่องมือไฟฟ้านี้ผลิตขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องขัด เครื่องขัดด้วยกระดาษทราย เครื่องเจาะด้วยลวด หรือ เครื่องตัดด้วยกรรูปอาณานิคมน้ำเพื่อความปลอดภัย คำสั่ง ภาพประจักษ์ และรายละเอียดทั้งหมดที่จัดส่งมา พร้อมกับเครื่องมือไฟฟ้านี้ การลงทะเบียนไปรษณีย์ตามคำสั่ง ทั้งหมดที่ระบุด้านล่างนี้อาจ ทำให้ถูกไฟฟาระดูก ก็ได ไฟไหม้ และ/หรือบาดเจ็บสาหัสได
 - ▶ เครื่องมือไฟฟ้านี้ไม่เหมาะสมสำหรับใช้ชั่วเวลา หากใช้ เครื่องทำงานที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับงานนั้นๆ อาจ ทำให้เกิดอันตรายและบาดเจ็บได
 - ▶ อย่าใช้อุปกรณ์ประจักษ์ที่ผู้ผลิตได้แนะนำให้ใช้ และ นิยมต้องออกแบบไว้ให้ใช้เฉพาะกับเครื่องมือไฟฟ้านี้ ด้วยเหตุพิเศษเฉพาะท่านสามารถประกอบประจักษ์ของเครื่องมือไฟฟ้าของท่านได้ คุณไม่ได้เป็นการรับรองว่าท่านจะ ปฏิบัติตามได้อย่างปลอดภัย

68 | ภาษาไทย

อย่างอ้างเสียงวุกพื้นและกระซากเครื่องมือไฟฟ้าออกจาก การควบคุมของท่าน

- ▶ อย่างเปิดเครื่องมือไฟฟ้าทำงานขณะที่อีกดีเครื่องไว้ข้างตัว เลือกผ้าของท่านอาจเกี่ยวพันกับอุปกรณ์ประกอบที่กำลัง หมุนโดยไม่ตั้งใจ และฉุดอุปกรณ์ประกอบเข้าหากาจ ของท่านได้
- ▶ ห้ามงานสะอาดด้วยระบบยาจากเศษของเครื่องมือไฟฟ้า อย่างสม่ำเสมอ พัดลมของมอเตอร์จะดูดฝุ่นเข้าในมือ ครอบ และลงให้เหลือที่พอกลางลงกันมากๆ อาจทำให้เกิด อันตรายจากไฟฟ้าได้
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานใกล้ลักษณะไฟได้ ประกาย ไฟสามารถถูกดูดกลืนได้
- ▶ อย่าใช้อุปกรณ์ประกอบที่ต้องใช้สารหล่อเย็นที่เมินของ เหลว การใช้น้ำหรือสารหล่อเย็นอื่นๆ ที่เมินของเหลว อาจ ทำให้กระแทกไฟฟ้าผ่านเข้าด้วยกันเสียชีวิตหรือถูกไฟฟ้า กระดูกได้

การตักลับและคำเตือนเกี่ยวนี้

- ▶ การตักลับด้วยแรงสะท้อนกันหันทันที่เกิดจากงานขัด แห้งหนาน แห้ง และอุปกรณ์ประกอบอื่นได้เกิดบิดหรืออุก เนื้อยังรังแคทำให้ล้มลง การบิดหรือการเหยี่ยวทั้งที่ อยู่บ่อมีแรงกระแทกที่ทำให้ล้มลงหนูดูดกันได้ แต่ที่นี่ เครื่องมือไฟฟ้าที่ขาดการควบคุมเจิงถูกหลักไปในทิศทาง ตรงกันข้ามกับการหมุนของอุปกรณ์ประกอบ ณ จุดที่เกิด การติดขัด ตัวอย่าง เช่น หากจานขัดถูกเครื่อที่เยี่ยวที่บิดโดยทิ้งงาน ของงานขัดที่เมินอยู่ในจุดบิดอาจชุดเข้าในพื้นผิวของ วัสดุงาน ทำให้จานขัดเมินออกมาระหว่างตักลับ จานขัดอาจ กระโดดเข้าหากาจหรือกระโดดออกจากกาจได้เครื่องทึบ ทึบนี้ ขันอยู่กับตัวทามคลื่นที่ของงานขัด ณ จุดบิด ใน สถานการณ์เมินนี้จานขัดดักด้วยแรงดักหักได้ด้วย การตักลับเมินผลจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้าอย่างผิดวิธี และ/หรือมีกระบวนการหรืออุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง แล้วสามารถถูกเลี้ยงได้ด้วยการบังกันไว้ก่อน อย่างถูกต้อง ดังคำแนะนำด้านล่างนี้
- ▶ จับเครื่องมือไฟฟ้าให้แน่น และดึงดันและแน่นใน ตำแหน่งด้านบนแรงตักลับ หากมีความจำเพื่ ต้องใช้ ตัวนั้นจับเพื่ร่วมด้วยแรงเดื่อ เพื่อควบคุมการตักลับหรือ กำลังสหด้านบนแรงบิดขณะสหดเครื่องให้ได้ ดีที่สุด ผู้ใช้เครื่องสามารถควบคุมกำลังสหดหักจาก แรงบิดหรือการตักลับ หากได้รับมีความรังสรรค์ หักหัก ก็หักหักได้ตามที่ต้องการ
- ▶ อย่าขึ้นเมื่อเข้าใกล้อุปกรณ์ประกอบที่กำลังหมุน อุปกรณ์ ประกอบอาจตักลับมาที่เมินของท่านได้
- ▶ อย่าให้ร่างกายของท่านอยู่ในบริเวณที่เครื่องมือไฟฟ้า จะเคลื่อนเข้าหากาจมีการตักลับ การตักลับจะผลัก เครื่องมือไฟฟ้าไปยังทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ ของงานขัด ณ จุดหนึ่งที่รัง
- ▶ ใช้ความระมัดระวังเมินพิเศษเมื่อใช้เครื่องทำงาน บริเวณบุน ของแหลมคม ฯลฯ หลิกเลี้ยงไม่ให้อุปกรณ์ ประกอบกระแทกและเห็นที่เยี่ยวทั้งกับชิ้นงาน บุน ของ แหลมคม และการกระแทกมักจะเห็นที่เยี่ยวทั้งอุปกรณ์ประกอบ ที่กำลังหมุน และทำให้ขาดการควบคุมหรือทำให้เกิดการ ตักลับ

▶ อย่าประกอบในเลื่อยโซ่สำหรับเชิงไม้หรือเลื่อยมีหิน ไม่เลื่อยเหล่านี้ทำให้เกิดการตักลับและสูญเสียการควบคุม บ่อยครั้ง

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเฉพาะสำหรับการขัด และการตัดหัก

- ▶ งานที่ใช้ต้องมีฐานมีแรงกดดันที่แน่นให้ใช้กับ เครื่องมือไฟฟ้าอย่างทัน และให้ใช้กรอบแข็งเฉพาะที่ ออกแบบไว้สำหรับใช้ร่วมกับงานที่เลือกใช้หักหัก งาน ที่ไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าจะได้รับ การบังบีบไม่พึงพอใจและไม่ปลอดภัย
- ▶ ต้องติดตั้งล้อติกนี่เจ็บศูนย์ยั่นในลักษณะที่พื้นผิว เจ็บจะต้องไม่เมินออกมานอกขนาดของหัวกระบัง ป้องกันอันตราย ล้อที่ติดตั้งอย่างไม่ถูกต้องที่เมินออกมานอกขนาดของหัวกระบังป้องกันอันตรายไม่ได้รับ การบังบีบอย่างเพียงพอ
- ▶ ต้องประกับกระบังข้ามกับเครื่องมือไฟฟ้าให้แน่นหนา และบังบันด้วยแรงให้ได้ความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้งาน ไม่หลุดหักหักได้ ใช้เครื่องน้อยที่สุด กระบังข้ามเมินกันผู้ใช้ เครื่องจากขันล็วนจานที่แตก การล้มผิดกับจานโดยไม่ ดังใจ และประกายไฟที่อาจจุดเสื้อผ้าให้ลุกไหม้ได้
- ▶ ต้องใช้จานตามประวัติงานใช้งานที่แน่นหักหัก ตัวข้าง เขียน อย่าใช้ด้านข้างของจานตัดสำหรับขัด รัสต์ จานตัดผลิตไว้เพื่อให้ใช้ตรงขอบนอกของจานขัด รัสต์ แรงดันตัวที่หักหักบันแผ่นงานอาจทำให้จาน แตกจะเสียหายได้
- ▶ ใช้น็อตรองงานที่ไม่ชำรุดที่มีขนาดและรูทรงถูกต้อง สำหรับงานที่หักหักให้ใช้ น็อตรองงานที่ถูกต้องจะหมุน งาน และด้วยเหตุนี้จึงลดการแตกหักของจาน น็อตรอง สำหรับงานตัดอาจมีลักษณะต่างๆ กันน็อตรองสำหรับ งานขัด
- ▶ อย่าใช้จานที่สึกหรือมีรอยขีดข่วน เนื่องจากเครื่องมือไฟฟ้าขนาดใหญ่ งานที่ลิดใต้ล้ำหัวเครื่องมือไฟฟ้าขนาดใหญ่ กว่าไม่เท่าจะนำมายังเครื่องมือไฟฟ้าขนาดเล็กที่มี ความเร็วสูงกว่า และอาจแตกกระเบิดได้

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเฉพาะสำหรับ การตัดหัก

- ▶ หลิกเลี้ยงไม่ให้จานตัด "ติดขัด" หรืออย่างจานแรง เกินไป อย่างพยายามตัดให้ได้ร่องลึกกินไป การกดจาน ลงมากเกินไปเพิ่มภาระแก่จานและทำให้จานบิดหรือ ติดขัดในร่องตัดได้ง่ายขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงการตักลับ หรือทำให้จานแตกหักได้
- ▶ อย่าให้ร่างกายของท่านอยู่ในบริเวณด้านหน้าหัวเรือ ด้านหลังของจานที่กำลังหมุน ขณะที่จานในร่องงาน เคลื่อนจากร่างกายของท่านออกไป การตักลับที่อาจ เกิดขึ้นได้จะตันจานที่กำลังหมุนรวมทั้งเครื่องมือไฟฟ้า กลับเข้าหากาจร่างกายของท่านได้โดยตรง
- ▶ เมื่อจานติดขัดหัวเรือเมื่อจานตัดหยุดชะงักด้วยเหตุใด ก็ตามให้ปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าและถือเครื่องมือไฟฟ้าไว้อย่าได้เคลื่อนไหวหากว่าจานจะหยุดนิ่งอยู่ กับที่ อย่าพยายามกดจานตัดออกจากกรงห้องตัดขณะที่ จานยังหมุนอยู่ มีฉันจานอาจเกิดการตักลับได้ ตรวจสอบ และแก้ไขเพื่อชุดล่างเดิมที่ทำให้จานติดขัด

ภาษาไทย | 69

▶ อ่ายเป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่งานอีกครั้งขณะที่งานขังค่าอยู่ในชิ้นงาน ปล่อยให้งานหมุนที่ความเร็วของสูงสุดแล้วจึงตัดต่อไปอ่างระดับร่วง งานอาจดีดขึ้น gerade โดยขึ้น หรือตักลับ หากเปิดเครื่องมือไฟฟ้าที่งานอีกครั้งในชิ้นงาน

▶ หันแผ่นกระดาษหรือชิ้นงานใดๆ ที่มีขนาดใหญ่เกินไป เพื่อลดความเสี่ยงการบิดงอและการตีกลับของงานชิ้นงานยุนดาใหญ่มากจะห้อยหย่อนตามความถ่วงน้ำหนักของตัวชิ้นงานเอง ต้องลดดอแพนหนุนใต้ชิ้นงานทั้งสองด้าน ทั้งไกลเลนต์และไกร่องของชิ้นงาน

▶ ใช้ความระมัดระวังเมื่อพิเศษเมื่อ "ตัดรูปทรงกระเบื้อง" เข้าไปบนหันหือในบริเวณอื่นที่ไม่สามารถมองเห็นได้ งานที่ยื่นออกมาจากตัดเข้าในท่อนท่อหรือท่อน้ำ สายไฟฟ้าหรือวัสดุอื่นๆ อาจทำให้เกิดการตักลับได้

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเฉพาะสำหรับการขัดด้วยกระดาษทราย

▶ เมื่อขัดด้วยกระดาษทราย อ่ายใช้แผ่นกระดาษทรายที่มีขนาดใหญ่เกินไป ให้ภูมิทัศน์ตามค่าน้ำหนักของบริษัทผู้ผลิตเมื่อเลือกกระดาษทราย กระดาษทรายที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ยื่นยาวออกจะแผ่นรองขัดอาจทำให้ทำงานเด้ง และกระดาษทรายอาจถูกหนี้หัวรั่ว ฉีกขาด หรือทำให้เกิดการตักลับได้

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเฉพาะสำหรับการขัดด้วยแปรงลวด

▶ พึงค้นว่า ขณะใช้แปรงขัดตามปกติ ชนแปรงลวดจะหลุดจากแปรงไปเอง อย่างเด็นลวดลงหนังเกินไปโดยใช้ที่คล้องยึดหัวลงบนแม่ร่าง ชนแปรงลวดสามารถแตกหักง่ายๆ และ/หรือตัวหันหือได้อย่างง่ายดาย

▶ เมื่อต้องการแปรง หากมีการแนะนำให้ใช้กระบังร่วมด้วยตัวหันหือในที่น้ำหันหือแปรงลวดจะนานออกและมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างขึ้นเนื่องจากแรงกดและแรงเหวี่ยงจากจุดศูนย์กลาง

คำสั่งเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

สามแวนดามปองกันอันตราย



- ▶ ใช้เครื่องตรวจสอบที่เหมาะสมตรวจหาห่อ สายไฟฟ้า หรือสายโทรศัพท์ ที่อาจซ่อนอยู่ในบริเวณที่ท่านหันหือ หรือขอความช่วยเหลือจากบริษัทสาธารณูปโภคในห้องถัง การล้มลังกันสายไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรืออุบัติไฟฟ้าดูด การทำให้หอน้ำท่อแก้ไขเสียหายอาจทำให้เกิดระเบิด การเจาะห์ในท่อน้ำท่อให้หัวพย์สินเสียหาย หรืออาจเป็นเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูดได้
- ▶ ปลดสวิทช์ปิด-ปิดและสัมสวิทช์ปิปที่ตัวแทนน้ำปิดเมื่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าหยุดชะงัก ต. ย. เช่น ในกรณีที่ไฟดับหรือลักษณะไฟฟ้าลักกอกดึงออก ในลักษณะนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องตัดล้วนหักอีกครั้งอย่างควบคุมไม่ได้
- ▶ อ่ายแตะด้วยงานตัดและงานขัดจนกว่าจะเย็นลง ขณะทำงาน งานจะร้อนมาก

▶ ขัดชิ้นงานให้แน่น การขัดชิ้นงานด้วยเครื่องหนีบหรือแท่นจับจะมั่นคงกว่าการขัดด้วยมือ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ

ต้องอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งหันห้อด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

เครื่องนี้ใช้สำหรับตัด กัดหอย และบูรณะวัสดุที่เป็นโลหะและหินโดยไม่ขี้น ร้า สำหรับการตัดด้วยอุปกรณ์ที่จากวัสดุขัดคุณภาพที่ใช้ตัวประสาน (bonded abrasives) ต้องใช้แผ่นนาการตัดพิเศษ (อุปกรณ์ประกอบ)

เมื่อตัดในคน ต้องจัดเตรียมให้มีการดูดฝุ่นออกอย่างพอเพียง เมื่อใช้เครื่องนี้เมื่อขัดที่ผ่านการรับรอง ท่านสามารถใช้เครื่องนี้สำหรับการตัดด้วยกระดาษทราย

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- 1 ปุ่มตัดออก
- 2 สวิตช์ปิด-ปิด
- 3 ปุ่มตัดความเร็วของหันห้อ (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)
- 4 ด้ามจับเพิ่ม (พื้นผิวจับหุ้มดูบ)
- 5 ประแจรวมสำหรับแกนเครื่อง M 14*
- 6 ประแจรวมสำหรับแกนเครื่อง M 10*
- 7 แกนเครื่อง
- 8 กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด
- 9 ลักษณะสำหรับกระบังป้องกันอันตราย
- 10 นัดรองงานพัฒน์ ไอ-ริง
- 11 งานขัด*
- 12 นัดดีด
- 13 น็อกเกลียวแบบบันเร้า SDS-*c/i**^{*}
- 14 หัวตัดคาร์บีด*
- 15 กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด*
- 16 งานตัด*
- 17 การบังป้องกันมือ*
- 18 แผ่นยางหุ้ม*
- 19 กระดาษทราย*
- 20 นัดกลม*
- 21 แปรงขัดรูปถ้วย*
- 22 ด้ามจับ (พื้นผิวจับหุ้มดูบ)

*อุปกรณ์ประจำกอนที่แสดงหรือรับไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐานของเรารุณรู้อุปกรณ์ประจำกอนที่หันห้อด้วยในรายการแสดงอุปกรณ์ประจำกอนของเรา

70 | ภาษาไทย

ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องขัดมุน	GWS...	900-100	900-115	900-125	900-100 S	900-115 S	900-125 S
หมายเลขอค่า	0 601 ...	396 0..	396 0..	396 0..	396 1..	396 1..	396 1..
กำลังไฟเข้ากำหนด	วัตต์	900	900	900	900	900	900
กำลังไฟออก	วัตต์	450	450	450	450	450	450
ความเร็วของกำหนด	รอบ/นาที	11000	11000	11000	11000	11000	11000
การปรับส่วนควบคุมความ	รอบ/นาที	-	-	-	2800	2800	2800
เร็วรอบ					-11000	-11000	-11000
เส้นผ่าศูนย์กลางจานขัด สูงสุด	มม.	100	115	125	100	115	125
เกลียวบนแกนเครื่อง		M 10	M 14	M 14	M 10	M 14	M 14
ความยาวเกลียว (สูงสุด)							
ของแกนเครื่อง	มม.	22	22	22	22	22	22
การตั้งความเร็วตามส่วน		-	-	-	●	●	●
การบันยึดการติดล้ม		-	-	-	-	-	-
การป้องกันการสตาร์ทอัตโนมัติ		-	-	-	●	●	●
การจำกัดกระแสไฟฟ้าเมื่อสต๊าฟเครื่อง		-	-	-	●	●	●
นำหน้ามาตรฐานการ-EPTA-Procedure 01:2014							
- มีตัวนับเพิ่มลดการสั่นสะเทือน	กก.	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
- มีตัวนับเพิ่มมาตรฐาน	กก.	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
ระดับความปลดล็อก		□/II	□/II	□/II	□/II	□/II	□/II
ค่าที่ให้ไว้ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าระบุ [U] 230 โวลต์ ค่าเหล่านี้อาจมีผลแตกไปส่วนหัวและด้านไฟฟ้าเมื่อต่างกัน							

การประกอบ

การประกอบอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

- ▶ ตึงล็อกไฟออกจากตัวเสียงก่อนปรับแต่งเครื่อง
- หมายเหตุ: หากจะนัดแคดกากซะปฐบดึงงาน หรือ อุปกรณ์เจ็บยืดบนกรอบบังป้องกันอันตราย/เครื่องมือไฟฟ้า เกิดชำรุดต้องส่งเครื่องไปซ่อมบำรุงที่ศูนย์บริการหลังการขายในทันที (สำหรับที่อยู่อุบลฯ)
- "การบริการหลังการขายและคำแนะนำในการใช้งาน"

กระบวนการป้องกันอันตรายสำหรับการขัด

สมควรบังป้องกันอันตราย 8 เข้ามันแบบหัวดัดแกนเครื่อง ปรับทำแห่งกรอบบังป้องกันอันตราย 8 ให้เข้ากันแน่ดอน กาวทำางที่ต้องการ ล็อกกรอบบังป้องกันอันตราย 8 โดยขันสกรูล็อก 9 เข้าให้แน่นด้วยประแจรวม 5/6

- ▶ บังป้องกันอันตราย 8 ในลักษณะป้องกันไม่ให้ประกายไฟແلاءงข้าหาดว่าใช้เครื่อง

ข้อสังเกต: กรณีที่ผลิตมาเข้ากับรุ่นของเครื่องเท่านั้นจะ ประกับเข้ากับเครื่องได้ โดยมีลิมล็อคตัวแห่งนั้นจะบังป้องกันอันตราย 8 เป็นตัวกำหนด

กระบวนการป้องกันอันตรายสำหรับการตัด

- ▶ สำหรับการตัดด้วยอุปกรณ์ที่มาจากวัสดุขัดกูชนิดที่ใช้ตัวระสำาน (bonded abrasives) ต้องใช้กรอบบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด 15 เสนอ
- ▶ ต้องจัดเตรียมให้มีการดูดฝุ่นออกอย่างพอเพียงเมื่อตัดพิน

ประกอบกรอบบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด 15 เข้าในลักษณะเดียวกับกรอบบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด 8

ตัวนับเพิ่ม

- ▶ ให้เข้าเครื่องมือไฟฟ้าพร้อมกับตัวนับเพิ่ม 4 เสนอ ขันตัวนับเพิ่ม 4 เข้าบนตัวนับข่ายหรือตัวนับของหัวเครื่อง ตามลักษณะงาน

การต่อป้องกันมือ

- ▶ เมื่อใช้แผ่นยางทัน 18 หรือแปรรูปด้วย/ แปรรูป/ justification ต้องประกอบการต่อป้องกัน มือ 17 เข้าเสนอ

การต่อป้องกันมือ 17 จะประกอบเข้ากับตัวนับเพิ่ม 4

การประกอบเครื่องมือขัด

- ▶ ตึงล็อกไฟออกจากตัวเสียงก่อนปรับแต่งเครื่อง
- ▶ อย่าแตะต้องจานตัดและจานขัดจนกว่าจะเบนลง ขณะทำงาน งานจะร้อนมาก
- ▶ ทำความสะอาดแกนเครื่องขัด 7 และทุกชิ้นส่วนที่จะประกอบเข้า
- ▶ เมื่อต้องการหนีนและคลายเครื่องมือขัด ให้รีบคอกแกนเครื่องขัด ด้วยบลูล็อคแกน 1
- ▶ กดปุ่มล็อกแกนเมื่อเครื่องขัดหยุดนิ่งอยู่กับที่เห่านั้น มีฉะนั้น เครื่องอาจชำรุดได้


งานตัด/ขัด

เอาไฟจุดุกนาดของเครื่องมือขัด รุข่องเครื่องมือขัดต้องมีขนาดเดียวกับดิบบันด์ของตัวรองจากน้ำยาที่ใช้ขัดหรือข้อรับข่านด

เมื่อใส่จานตัดเพชร ต้องดูให้ทิศทางหมุนของลูกศรบนจานตัด เพชรตรงกับทิศทางหมุนของเครื่อง (ดูทิศทางหมุนของลูกศรบนหัวเครื่อง)

สำหรับขั้นตอนการประกอบ ดูหน้าแสดงภาพประกอบ
สำหรับการยืดจานตัด/ขัด ให้ขับน็อตยึด 12 เข้า และบีดให้แน่นด้วยประแจรวม 5/6 (ดูท่า "น็อตเกลียวแบบขันเร็ว")

- ▶ เมื่อประแจเครื่องมือขัดเข้าแล้ว ก่อนปิดสวิตช์ทำงานให้ตรวจสอบว่าได้ใส่เครื่องมือขัดเข้าอย่างถูกต้องแล้ว และเครื่องมือสามารถหมุนได้ต่อต้านได้
- ▶ ว่าเครื่องมือขัดไม่ครุภักดีบังบังกันอันตรายหรือส่วนอื่นๆ

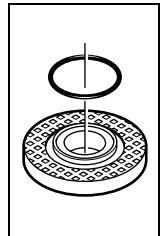

น็อตรองจากสำหรับแกนขัด M 14:
ชิ้นพลาสติก (ไอ-ริง) จะติดตั้งอยู่รอบ
บาร์คงกระวางของน็อตรองจาก 10 หาด
ไอ-ริง หายหรือชำรุด ต้องเปลี่ยน
น็อตรองจาก 10 ใหม่ก่อนเริ่มใช้งาน
เครื่องต่อไป

น็อตรองจากสำหรับแกนขัด M 10:
สามารถใช้น็อตรอง
จากได้ทั้งสองด้าน

งานขัดรุปพัด

- ▶ เมื่อทำงานด้วยงานขัดรุปพัด ให้ประกอบการดันบ้องกัน
มือ 17 เข้าเสมอ

แผ่นยางหุ้น

- ▶ เมื่อทำงานด้วยแผ่นยางหุ้น 18 ให้ประกอบการด
ันบ้องกันมือ 17 เข้าเสมอ

สำหรับขั้นตอนการประกอบ ดูหน้าแสดงภาพประกอบ
ขั้นบ้องกลม 20 เข้า และบีดให้แน่นด้วยประแจรวม 5/6

แปรงรูปถ้วย/แปรงแผ่น

- ▶ เมื่อทำงานด้วยแปรงรูปถ้วย/แปรงแผ่น ให้ประกอบ
การดันบ้องกันมือ 17 เข้าเสมอ

สำหรับขั้นตอนการประกอบ ดูหน้าแสดงภาพประกอบ
ต้องขันแปรงรูปถ้วย/แปรงแผ่นเข้าบนแกนเครื่องขัดจน
สุดเกลียว โดยเครื่องมือขัดต้องทางานนิพกับจานแกนเครื่อง
ที่ปลายเกลียว ยืดแปรงรูปถ้วย/แปรงแผ่นให้แน่นด้วยประแจ
ปากตาย


น็อตเกลียวแบบขันเร็ว SDS-cl/c

เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเครื่องมือขัดโดยไม่ต้อง
ใช้เครื่องมืออื่นช่วย ให้ใช้น็อตเกลียวแบบขันเร็ว 13 แทน
น็อตยึด 12


- ▶ ใช้น็อตเกลียวแบบขันเร็ว 13 ได้เฉพาะกับจานตัดและ
จานขัดเท่านั้น

ใช้เฉพาะน็อตเกลียวแบบขันเร็ว 13 ที่ไม่มีตัวหนินและ
ชาร์ดเสียหายเท่านั้น

เมื่อขันเข้า ระมัดระวังอย่าประกับด้านที่มีตัวพิมพ์ของ
น็อตเกลียวแบบขันเร็ว 13 เข้ากับจานขัด; ลูกศรต้องชี้
ไปที่เครื่องหมายด้านนี้ 23

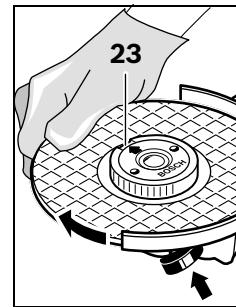

ล็อกแกนเครื่องด้วยปุ่ม
ล็อกแกน 1 ลากหัวการยืด
น็อตเกลียวแบบขันเร็ว
ให้แน่น ให้ใช้กำลังหมุน
จานขัดไปในทิศตามเข็ม
นาฬิกา

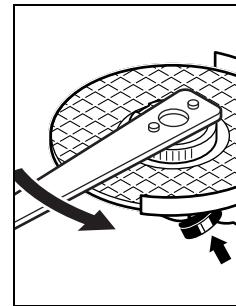

คลายน็อตเกลียวแบบขันเร็ว
ที่ไม่ชำรุดและขันไว้อย่าง
ถูกต้องออกได้โดยใช้มือทวน
วงแหวนที่มีลักษณะเป็นลันไป
ในทิศทางเข็มนาฬิกา
อย่าใช้คีมเพื่อคลายน็อต
เกลียวแบบขันเร็วที่ติดแน่น
ออกอย่างเด็ดขาด ต้องใช้
ประแจรวมเสมอ ใช้ประแจ
รวม 5/6 ดังแสดงในภาพ
ประกอบ

เครื่องมือขัดผ่านการรับรอง

เครื่องมือขัดทั้งหมดที่ระบุในที่มีการปฏิบัติงานเล่มนี้สามารถ
นำมายังงานได้

ความเร็วของหมุน [รอบ/นาที] หรือความเร็วของวง
[เมตร/วินาที] ของเครื่องมือขัดที่อนุญาตให้ใช้ได้ อย่างน้อย
จะต้องเท่ากับค่าที่กำหนดไว้ในตารางนี้
ดังนั้น ให้ลังเกดดู ความเร็วของหมุน/รอบวง บนฉลากของ
เครื่องมือขัดเสมอ

	สูงสุด		[เมตร/ วินาที]	
	[มม.]	[มม.]		
D	b	d	[รอบ/นาที]	
D	100	7	16.0	11000
	115	7	22.2	11000
	125	7	22.2	11000
b	100	—	—	11000
	115	—	—	11000
	125	—	—	11000
d	70	30	M 10	11000
	75	30	M 14	11000
	—	—	—	45

72 | ภาษาไทย

การหมุนหัวเครื่อง

- ▶ ดึงลักษ์ไฟออกจากเต้าเสียงก่อนปั้มน้ำด้วยเครื่อง



หมุนหัวเครื่องไป逆时针方向 โดยไม่กดดันจากตัวถัง ขันลกรูทั้งลักษ์เข้าไปและยืดให้แน่น

การดูดฝุ่น/ชี้เสีย

- ▶ ผู้ที่ได้จากวัสดุ เช่น เคลือบผ้าที่มีสารระคาย ไม่บางประภาก หรือร้าว และโลหะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การล้มผ้า หรือการหายใจอาจฟุ้งเข้าไปในร่างกายทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ฟุ้ง และ/หรือน้ำมันเชื้อโรคติดเชื้อร้ายทรายใจแก้ผู้ใช้เครื่อง หรือผู้ที่เชื่อมโยงใกล้เคียง ผู้ที่มีประเพณี เช่น ผู้ไม่โอลิ หรือไม่มีชัย นับเป็นสารที่ทำให้เกิดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผสมกับสารเคมีต่าง เพื่อบำบัดไข้ (ครีเมต ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้) สำหรับวัสดุ ที่มีผลเสบสพอตต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทำงานเท่านั้น
- ใช้ระบบดูดฝุ่นของกับในหมายล้มกับประภาวัสดุ มาก เท่าที่จะทำได้
 - จัดสถานที่ทำงานให้มีการระบายอากาศที่ดี
 - ขอแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อที่มี ระดับ-1 ได้กรอง P2
- ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุชั้นงาน ที่บังคับใช้ในประเทศไทยของท่าน
- ▶ มีองค์การสาธารณสุขในสถานที่ทำงาน ผู้สามารถดูแลให้มีอย่างง่ายดาย

การปฏิบัติงาน

เริ่มต้นปฏิบัติงาน

- ▶ ให้สังเกตแรงดันไฟฟ้า! แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าต้องมีค่าตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายพิกัดเครื่อง

การตั้งความเร็วของล่วงหน้า (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

ความเร็วอุปกรณ์ที่ต้องการสามารถตั้งล่วงหน้า 3 (ตั้งได้แม้ขณะเครื่องกำลังเดินอยู่)
ด้วยขีดในตารางต่อไปนี้เป็นค่าที่เราระบุ

ลักษณะ	การใช้งาน	เครื่องมือ	ตำแหน่งปุ่มหมุน
โลหะ	ขัดลอก	จานขัดกระดาษทราย	2–3
โลหะ, งานก่ออิฐ	แปรง, ขัดลอกมอค	แปรงขัดรูปถ้วย, จานขัดกระดาษทราย	3
โลหะ, งานก่ออิฐ	ขัดออกด้วยทราย	จานขัดกระดาษทราย	4–6
โลหะ	กัดผิวทราย	จานขัดกระดาษทราย	6
โลหะ	ตัดออก	จานตัด	6

ข้อแนะนำในการทำงาน

- ▶ ดึงปลักไฟออกจากเด้าเสียงก่อนปั้นแต่งเครื่อง
 - ▶ ใช้ความระมัดระวังเมื่อเจาะรูในฝาหนังที่รับสัญญาณ;
คุณหู "ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง"
 - ▶ ยืดชิ้นงานให้แน่น หากรีบงานไม่หนักพอที่จะถ่วง
ตัวเองให้นิ่งยุบกันที่ได้
 - ▶ อายาใช้งานเครื่องหักเกินไปจนเครื่องหมดฤทธิ์ทำงาน
 - ▶ หลังใช้เครื่องหักงานอย่างหักหน่วง ต้องปล่อยเครื่อง
ไว้ดูแลตัวต่อเบี้ยแผลนานหลายนาทีเพื่อให้เครื่องเมื่อ
ตัด/ขัดเย็นลง
 - ▶ อายาแตะต้องจานตัดและจานขัดจนกว่าจะเย็นลง ขณะ
ทำงาน จานจะร้อนมาก
 - ▶ อายาใช้เครื่องมือไฟฟ้าร่วมกันแทนตัดอook

การก่อผิวหาย

- ▶ ห้ามนำจานตัดมาใช้สำหรับกัดผักหวานของร่างเด็ขาด การกัดผักหวานให้ได้ถึงที่สุดทำให้โดยการดังงูมุขด้วยร่างหัวงา 30° และ 40° เกลื่อนเครื่องไปไม่พร้อมกับกลดลงของร่าง ทำการทำงานในลักษณะนี้จะไม่ทำให้ชิ้นงานร้อนเกินไป เมื่อเลื่อนลีชิ้นงาน และไม่ทำให้เป็นลัน


งานขั้นรุปพืด

จานขัดรูปพัด (อุปกรณ์ประกอบ) สามารถใช้ขัดผิวน้ำหน้าชิงงานที่มีร่องโกรังนและเส้นขอบรอบนอก

จันทร์รุ่ปทัพมีอักษรการใช้งานนานกว่า ให้สืบสิ่งรบกวนน้อยกว่า และมีอุปกรณ์ที่เกิดจากการขัดต่ำกว่าการระดายทรัพยาบดังเดิมเป็นอย่างมาก

การตัดโลหะ

- ▶ สำหรับการตัดด้วยอุปกรณ์ที่มาจากวัสดุขัดดูดชนิดนี้ใช้ตัวประสาน (*bonded abrasives*) ต้องใช้กระเบื้องป้องกันอันตรายสำหรับการตัด 15 เสนอ เมื่อทำงานตัด ให้เปลี่ยนเครื่องไปข้างหน้าด้วยความเร็วพอประมาณที่เหมาะสมกับวัสดุขันงานที่กำลังตัดอยู่ อย่าออกแรงกดลงบนงานตัด อย่าดึงแคงหรือส่ายเครื่อง อย่าหยุดงานตัดที่กำลังหมุนด้วยความเร็วลดลงโดยยกด้านท้ายลง

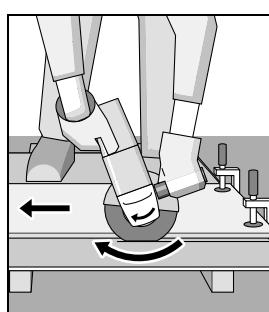

เครื่องต้องทำงานใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับ
การหมุนเลื่อน มีฉะนั้น
จะเกิดอันตรายจาก
การที่เครื่องถูกดันออก
จากร่องตัดโดย
ควบคุณไปได้

เมื่อต้องการตัดเล็บรอบนอกและท่อสีเหลี่ยม ขอแนะนำให้เริ่มตั้งใจที่มีหน้าตัดที่เล็กที่สุด

การตัดหิน

- ▶ ต้องจัดเตรียมให้มีการคุ้มครองอย่างพอดีเพียงเมื่อตัดพิ�
 - ▶ สามารถหากากิบังกันสุ่น
 - ▶ ต้องใช้เครื่องน้ำสำหรับการขัดและตัดแพ้งเพ่านั้นสำหรับการตัดพิน ทางที่ติดไว้ชานตัดเพชร เมื่อตัดวัสดุที่เรียบเป็นพิเศษ ด.ย. เช่น คอนกรีตที่มีกรวดผสมอยู่มาก งานตัดเพชรจะร้อนเกินไป และด้วยเหตุที่จะชำรุดได้เร็ว จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวงานประกายไฟที่หมุนไม่พร้อมๆ กับงานตัดเพชร ในกรณีนี้ ให้หยุดการตัด และทำให้งานตัดเพชรเย็นลงโดยปล่อยให้เครื่องดึงดันตัวปลาทิคความเร็วของสูบสูบลักษณะนี้ การทำงานได้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด และจะประกายไฟหมุนช้าๆให้นานว่า งานตัดเพชรกลა้งจะท่อ การตัดวัสดุขั้นต่อก่อน (ด.ย. เช่น อิฐจากหรายาผลปูนขาว) เพียงเล็กน้อย จะทำให้งานกลับมาอีกครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง

การเจาะร่องในแผ่นกาวที่รับน้ำหนักอยู่ภายใต้การควบคุมของ มาตรฐาน DIN 1053 ตอน 1 หรือภาระเบี่ยงเฉพาะในแต่ละ ประการ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ในทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการเจาะร่องในส่วนใดๆ ก็ตาม ที่ต้องเจาะร่อง ให้บริการวิศวกรรมโครงสร้าง สถาปัตย์ หรือหัวน้ำก่อสร้างที่ รับผิดชอบ

การนำร่องรักษาและการบริการ

การนำร่องรักษาและการทำความสะอาด

- ▶ ดึงกล้ามไฟออกจากเด้าเสียงก่อนปรับแต่งเครื่อง
 - ▶ เพื่อให้ท่าทางได้ออกช่างถูกต้องและปลดล็อกภัย ต้องรักษา เครื่องและช่องระบบอากาศให้สะอาดดอยู่เสมอ
 - ▶ หากใช้เครื่องท่องเที่ยวงานหนัก ให้ใช้อุปกรณ์คุดฟันออก เท่าที่จะทำได้เสมอ เป้าช่องระบบอากาศบ่อยๆ และ ติดตั้งอุปกรณ์ตัดควางจะเมื่อกิจกรรมร้าวไหลของไฟฟ้า ลงต้น แบบพกพา (PRCD) เมื่อทำงานกับโคม ผู้เชิงมี ความสนใจที่น้ำความร้อนและการแสไฟฟ้าอาจละลายอยู่ ข้างในเครื่องมือไฟฟ้า ฉันวนป้องกันทั้งหมดของเครื่องมือ ไฟฟ้าควรได้รับแหล่งเสียง

กรุณาทิ้งรักษาแหล่งจับต่ออุปกรณ์ฟาร์มของคุณอย่างระมัดระวัง
เมื่อเจ้าเป็นตัวของเปลี่ยนลายไฟฟ้า ให้ส่องเครื่องไฟหัวเรือทั้ง
มือขอหรือสูบมุกบริการรถค้าลำหรับเครื่องมือไฟฟ้า มือขอ ที่ได้รับ¹
มอบหมายทำการเปลี่ยนไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายด้าน²
ความปลอดภัย

การเริ่มต้นการท่องเที่ยวและคำแนะนำในการใช้งาน

ศูนย์บริการทางการขายของเรอินดีต้องคำนึงเกี่ยวกับ
การนำจุลทรรศน์และการซ้อมเชิงเพลิดทั้งที่ของท่าน รวมทั้ง
ขั้นส่วนองค์ประกอบ ภาพแยกชิ้นประภกบและชื่อนมูลเกี่ยวกับ
ขั้นส่วนองค์ประกอบยังสามารถได้ใน:

www.bosch-pt.com

ทีมงานให้คำแนะนำในการใช้งานของ บอช ยินดีตอบคำถาม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและอปกรณ์ประกอบของผลิตภัณฑ์

74 | Bahasa Indonesia

เมื่อต้องการลอกหัวและล็อกหัวของไอล์ กรุณาแจ้ง
หมายเลขสินค้า 10 หลักบนแผ่นป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง¹
ในการซื้อประกัน ข้อมูลนี้ หรือชื่อชิ้นส่วนมาเมื่อสั่น
กรุณาติดต่อ ผู้ขายที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น

ไทย

บริษัท โรบีร์ต บ็อบช์ จำกัด
ชั้น 11 ตึกลิเบอร์ตี้ สแควร์
287 ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 6393111
โทรสาร 02 2384783
บริษัท โรบีร์ต บ็อบช์ จำกัด ตู้ บ. 2054
กรุงเทพฯ 10501 ประเทศไทย
www.bosch.co.th

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม บ็อบช์
อาคาร ลากชาลาเวอเร่ ชั้น G ห้องเลขที่ 2
บ้านเลขที่ 10/11 หมู่ 16
ถนนรัตนคินทร์
ตำบลบางแก้ว อ่าเภอบางแพ
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02 7587555
โทรสาร 02 7587525

การกำจัดขยะ:

เครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ และที่ห่อ ต้องนำไปแยกประเภท
วัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม
อย่าทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าลงในขยะบ้าน!



ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดย ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Bahasa Indonesia

Petunjuk-Petunjuk untuk Keselamatan Kerja

Petunjuk-Petunjuk Umum untuk Perkakas Listrik

PERHATIKANLAH Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaranและ/or luka-luka yang berat.

Simpanlah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk lainnya untuk penggunaan di masa depan.

Kata „perkakas listrik“ yang disebutkan di dalam petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja adalah sebutan untuk perkakas listrik pakai listrik jaringan (dengan kabel) dan untuk perkakas listrik tenaga baterai (tanpa kabel listrik).

Keselamatan kerja di tempat kerja

- ▶ **Jagalah supaya tempat kerja selalu bersih dan terang.** Tempat kerja yang tidak rapi atau tidak terang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
- ▶ **Janganlah menggunakan perkakas listrik di tempat di mana dapat terjadi ledakan, di mana ada cairan, gas atau debu yang mudah terbakar.** Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang lalu mengakibatkan debu atau uap terbakar.
- ▶ **Selama menggunakan perkakas listrik, jauhkan anak-anak dan orang-orang lain dari tempat kerja.** Jika konsentrasi terganggu, bisa jadi Anda tidak bisa mengendalikan perkakas listrik tersebut.

Keamanan listrik

- ▶ **Steker dari perkakas listrik harus cocok pada stopkontak.** Janganlah sekali-kali merubah steker. Janganlah menggunakan steker perantara bersama dengan perkakas listrik yang mempunyai hubungan arde. Steker yang tidak dirubah dan stopkontak yang cocok mengurangi bahaya terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Jagalah supaya badan Anda tidak bersentuhan dengan permukaan yang mempunyai hubungan arde, misalnya pipa-pipa, radiator pemanas ruangan, kompor listrik dan lemari es.** Ada risiko besar terjadi kontak listrik, jika badan Anda mempunyai hubungan arde.
- ▶ **Jagalah supaya perkakas listrik tidak kena hujan atau menjadi basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Janganlah menyalah gunakan kabel listrik untuk mengangkat dan menggantungkan perkakas listrik atau untuk menarik steker dari stopkontak.** Jagalah supaya kabel listrik tidak kena panas, minyak, pinggiran yang tajam atau bagian-bagian perkakas yang bergerak. Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Jika Anda menggunakan perkakas listrik di luar gedung, gunakanlah hanya kabel sambungan yang juga cocok untuk pemakaian di luar gedung.** Penggunaan kabel sambungan yang cocok untuk pemakaian di luar gedung mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Jika penggunaan perkakas listrik di tempat yang basah tidak bisa dihindarkan, gunakanlah sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan.** Penggunaan sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.

Keselamatan kerja

- ▶ **Berhati-hatilah selalu, perhatikanlah apa yang Anda kerjakan dan bekerjalah dengan seksama jika menggunakan perkakas listrik.** Janganlah menggunakan perkakas listrik, jika Anda capai atau berada di bawah pengaruh narkoba, minuman keras atau obat. Jika Anda sekejap mata saja tidak berhati-hati sewaktu menggunakan perkakas listrik, dapat terjadi luka-luka berat.

- ▶ **Pakailah pakaian dan sarana pelindung dan pakailah selalu kaca mata pelindung.** Dengan memakai pakaian dan sarana pelindung, misalnya kedok anti debu (masker), sepatu tertutup yang tidak licin, helm pelindung atau pemanut telinga sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dengan perkakas listrik, bahaya terjadinya luka-luka dapat dikurangi.
- ▶ **Janganlah supaya perkakas listrik tidak dihidupkan secara tidak disengaja.** Perhatikan bahwa perkakas listrik dalam penyetelan mati, jika steker disambungkan pada pengadaan listrik dan/atau baterai, jika perkakas listrik diangkat atau dibawa. Jika selama mengangkat perkakas listrik jari Anda berada pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan atau perkakas listrik yang dalam penyetelan hidup disambungkan pada listrik, dapat terjadi kecelakaan.
- ▶ **Lepaskan semua perkakas-perkakas penyetelan atau kunci-kunci pas sebelum perkakas listrik dihidupkan.** Perkakas atau kunci yang berada di dalam bagian yang berputar dapat mengakibatkan terjadinya luka-luka.
- ▶ **Aturkan badan sedemikian sehingga Anda bisa bekerja dengan aman. Berdirilah secara mantap dan jagalah selalu keseimbangan.** Dengan demikian Anda bisa mengendalikan perkakas listrik dengan lebih baik, jika terjadi sesuatu dengan tiba-tiba.
- ▶ **Pakailah pakaian yang cocok. Janganlah memakai pakaian yang longgar atau perhiaskan. Jagalah supaya rambut, pakaian dan sarung tangan tidak masuk dalam bagian-bagian perkakas yang bergerak.** Pakaian yang longgar, rambut panjang atau perhiaskan dapat tersangkut dalam bagian perkakas yang bergerak.
- ▶ **Jika ada kemungkinan untuk memasangkan sarana penghisapan dan penampungan debu, perhatikan bahwa sarana-sarana ini telah dipasangkan dan digunakan dengan betul.** Penggunaan sarana penghisapan bisa mengurangi bahaya yang disebabkan debu.

Penggunaan dan penanganan perkakas listrik dengan seksama

- ▶ **Janganlah membebankan perkakas listrik terlalu berat.** Gunakan selalu perkakas listrik yang cocok untuk pekerjaan yang dilakukan. Dengan perkakas listrik yang cocok Anda bekerja lebih baik dan lebih aman dalam batas-batas kemampuan yang ditentukan.
- ▶ **Janganlah menggunakan perkakas listrik yang tombolnya rusak.** Perkakas listrik yang tidak bisa dihidupkan atau dimatikan, berbahaya dan harus direparasi.
- ▶ **Tariklah steker dari stopkontak dan/atau keluarkan baterai, sebelum Anda melakukan penyetelan pada perkakas listrik, mengganti alat-alat kerja atau sebelum menyimpan perkakas listrik.** Tindakan keselamatan kerja ini mengurangi bahaya perkakas listrik hidup secara tidak disengaja.

▶ **Simpanlah perkakas listrik yang tidak digunakan di luar jangkauan anak-anak. Janganlah mengizinkan orang-orang yang tidak mengenal perkakas listrik ini atau yang belum membaca petunjuk-petunjuk ini, menggunakan perkakas listrik ini.** Perkakas listrik bisa menjadi berbahaya, jika digunakan oleh orang-orang yang tidak mengenalnya.

▶ **Rawatlah perkakas listrik dengan seksama.** Periksalah, apakah bagian-bagian perkakas listrik yang bergerak berfungsi dengan baik dan tidak tersangkut, apakah ada bagian-bagian yang patah atau rusak sedemikian, sehingga dapat mempengaruhi jalannya perkakas listrik. Biarkan bagian-bagian perkakas yang rusak direparasi, sebelum Anda mulai menggunakan perkakas listrik. Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan seksama.

▶ **Perhatikan supaya alat-alat pemotong selalu tajam dan bersih.** Alat-alat pemotong dengan mata-mata pemotong yang tajam dan dirawat dengan seksama tidak mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.

▶ **Gunakanlah semua perkakas listrik, aksesoris, alat-alat kerja dsb. sesuai dengan petunjuk-petunjuk.** Perhatikan syarat-syarat kerja dan macam pekerjaan yang dilakukan. Penggunaan perkakas listrik untuk macam pekerjaan yang tidak cocok dengan kegunaannya bisa mengakibatkan keadaan yang berbahaya.

Servis

▶ **Biarkan perkakas listrik Anda direparasi hanya oleh orang-orang ahli yang berpengalaman dan hanya dengan menggunakan suku cadang yang asli.** Dengan demikian terjamin keselamatan kerja dengan perkakas listrik ini secara berkesinambungan.

Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja untuk mesin gerinda tangan

Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja yang sama untuk pekerjaan menggerinda, mengampelas dengan kertas pasir, bekerja dengan sikat kawat dan memotong

▶ **Perkakas listrik ini bisa digunakan sebagai mesin gerinda, mesin ampelas dengan kertas pasir, sikat kawat dan sebagai mesin potong.** Perhatikanlah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja, petunjuk-petunjuk untuk penggunaan, gambar-gambar dan data-data yang Anda terima bersama dengan perkakas listrik. Jika Anda tidak menaati petunjuk-petunjuk berikut, bisa terjadi kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka berat.

▶ **Perkakas listrik ini tidak cocok untuk pekerjaan memolis.** Pemakaian perkakas listrik untuk pekerjaan yang tidak cocok dengan tujuannya bisa mengakibatkan keadaan yang membahayakan dan terjadinya luka-luka.

▶ **Gunakanlah hanya aksesoris yang dirancang khusus untuk perkakas listrik ini dan dianjurkan oleh Bosch.** Jika suatu aksesoris bisa dipasangkan pada perkakas listrik milik Anda, ini tidak berarti bahwa penggunaannya yang aman terjamin.

- ▶ **Kecepatan putaran yang diizinkan dari alat kerja harus paling sedikit sebesar kecepatan putaran maksimal yang tercantum pada perkakas listrik.** Aksesoris yang diputar lebih cepat daripada kecepatan putaran yang diizinkan, bisa terpatah dan biterbangun.
- ▶ **Diameter luar dan ketebalan alat kerja harus sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianjurkan bagi perkakas listrik milik Anda.** Alat kerja-alat kerja yang tidak cocok ukurannya tidak bisa dilindungi atau dikendalikan dengan baik.
- ▶ **Alat kerja-alat kerja berulir harus duduk pas pada uliran dari poros kerja.** Pada alat kerja-alat kerja yang dipasangkan dengan flens, diameter lubang dari alat kerja harus cocok pada diameter lubang dari flens. Alat kerja-alat kerja yang tidak dikencangkan dengan baik pada perkakas listrik berputar tidak sempurna karena tidak balans, bervibrasi keras sekali dan bisa membuat perkakas listrik tidak bisa dikendalikan.
- ▶ **Janganlah menggunakan alat kerja-alat kerja yang tidak mulus.** Sebelum digunakan, periksalah selalu alat kerja-alat kerja seperti mata gerinda diperiksa apakah ada bagian yang sembul dan retak, piringan diperiksa apakah retak, aus atau tumpul, sikat kawat diperiksa apakah ada kawat yang terlepas atau putus. Jika perkakas listrik atau alat kerja jatuh, periksalah apakah menjadi rusak atau gunakanlah alat kerja lainnya yang tidak rusak. Jika Anda telah memeriksa alat kerja dan telah memasangkannya, Anda dan orang-orang yang berada di dekat tempat kerja harus menjauh dari lingkungan gerak alat kerja yang memutar dan biarkan perkakas listrik berjalan dengan kecepatan putaran maksimal selama satu menit. Kebanyakan alat kerja-alat kerja yang rusak akan putus selama masa uji coba ini.
- ▶ **Pakailah sarana pelindung bagi diri Anda.** Tergantung dari macam pekerjaan yang dilakukan, pakailah kedok penutup muka, pelindung mata atau kaca mata pelindung. Jika perlu, pakailah kedok anti debu, pemalut telinga, sarung tangan pelindung atau pakaian pelindung khusus yang melindungi Anda dari butir-butir gerinda dan butir-butir bahan (serbuk). Mata harus dilindungi terhadap benda-benda yang biterbangun, yang terjadi pada beberapa macam pemakaian perkakas listrik. Kedok anti debu atau kedok pelindung pernafasan harus mampu menyaring debu yang terjadi selama pemakaian perkakas listrik. Jika Anda mendengar suara bising untuk waktu yang lama, daya pendengaran bisa berkurang.
- ▶ **Perhatikanlah supaya orang-orang lain cukup jauh dari tempat kerja Anda. Semua orang yang mendekati tempat kerja Anda harus memakai sarana pelindung badan.** Pecahan-pecahan dari benda yang dikerjakan atau alat kerja-alat kerja yang patah bisa biterbangun dan mengakibatkan luka-luka, juga di tempat yang agak jauh dari lingkungan gerak mesin.
- ▶ **Peganglah perkakas listrik hanya pada pegangan yang terisolir, jika Anda melakukan pekerjaan di mana alat kerjanya bisa terkena pada saluran listrik yang tidak terlihat atau kabelnya sendiri.** Alat kerja yang bersentuhan dengan kabel yang bertegangan dapat mengakibatkan bagian-bagian logam dari perkakas listrik juga bertegangan dan lalu mengakibatkan kontak listrik.
- ▶ **Jauhkan kabel listrik dari alat kerja-alat kerja yang berputar.** Jika Anda tidak bisa mengendalikan perkakas listrik, kabel listrik bisa terpotong atau tersangkut dan lalu tangan atau lengannya bisa terkena pada alat kerja yang berputar.
- ▶ **Janganlah meletakkan perkakas listrik jika alat kerjanya belum berhenti sama sekali.** Alat kerja yang masih berputar bisa terkena pada permukaan di mana perkakas listrik diletakkan sehingga Anda tidak bisa mengendalikan perkakas listrik.
- ▶ **Janganlah membiarkan perkakas listrik hidup jika Anda sedang mengangkatnya.** Pakaian Anda secara tidak disengaja bisa tersangkut pada alat kerja yang berputar dan alat kerja ini bisa menancap dalam badan Anda.
- ▶ **Bersihkan lubang-lubang ventilasi pada perkakas listrik Anda secara berkala.** Kipas angin motor menarik debu ke dalam rumahan dan debu logam dalam jumlah yang besar dan listrik bisa mengakibatkan bahaya.
- ▶ **Janganlah menggunakan perkakas listrik di dekat bahan-bahan yang mudah terbakar.** Bunga api bisa menyulut bahan-bahan ini.
- ▶ **Janganlah menggunakan alat kerja-alat kerja yang memerlukan cairan pendingin.** Penggunaan air atau cairan pendingin lainnya bisa mengakibatkan kontak listrik.

Bantingan dan petunjuk-petunjuk khusus

- ▶ Bantingan (kickback) adalah reaksi yang terjadi tiba-tiba jika alat kerja yang berputar tersangkut atau memblok, misalnya mata gerinda, piringan, sikat kawat dsb. Jika alat kerja tersangkut atau memblok, alat kerja berhenti memutar secara tiba-tiba. Dengan demikian perkakas listrik yang tidak bisa dikendalikan terpelanting ke arah yang berlawanan dengan arah putaran alat kerja di tempat di mana alat kerja memblok. Jika misalnya satu mata gerinda tersangkut atau memblok dalam benda yang dikerjakan, maka pinggiran mata gerinda yang berada di dalam benda yang dikerjakan tersangssang dan bisa mengakibatkan mata gerinda patah atau bantingan. Dalam hal demikian mata gerinda bergerak mendekati atau menjauhi orang yang menggunakan perkakas listrik, tergantung dari arah putaran mata gerinda di tempat di mana mata gerinda memblok. Dalam hal ini mata gerinda bisa patah. Bantingan adalah akibat dari penggunaan perkakas listrik yang tidak cocok dan tidak betul. Bantingan bisa dihindarkan dengan cara-cara yang diterangkan di bawah ini.

- ▶ **Peganglah perkakas listrik dengan baik dan aturkan badan dan lengan-lengan Anda sedemikian, sehingga Anda bisa mengimbangi jika perkakas listrik membanting.** Gunakan selalu gagang tambahan jika memang ada, sehingga Anda bisa mengendalikan daya bantingan-daya bantingan atau momen reaksi-momen reaksi sebaik-baiknya pada waktu putaran sedang bertambah. Orang yang menggunakan perkakas listrik bisa mengendalikan bantingan atau daya reaksi-daya reaksi jika orang ini menaati petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja.
- ▶ **Janganlah sekali-kali mendekatkan tangan Anda pada alat kerja-alat kerja yang sedang berputar.** Jika perkakas listrik membanting, alat kerja bisa bergerak di atas tangan Anda.
- ▶ **Jauhkan badan Anda dari bidang yang terjangkau oleh perkakas listrik yang membanting.** Perkakas listrik dibanting dalam arah yang berlawanan dengan arah putaran mata gerinda pada tempat di mana mata gerinda memblok.
- ▶ **Bekerjalah dengan sangat hati-hati di sudut-sudut, pinggiran yang tajam dsb. Jagalah supaya alat kerja-alat kerja tidak memantul dari benda yang dikerjakan dan terjepit.** Alat kerja yang berputar cenderung terjepit di sudut-sudut, pinggiran yang tajam atau bisa memantul. Ini mengakibatkan perkakas listrik tidak bisa dikendalikan atau mengakibatkan bantingan.
- ▶ **Janganlah menggunakan mata geraji rantai atau mata geraji yang bergerigi.** Alat kerja-alat kerja demikian sering mengakibatkan bantingan atau membuat perkakas listrik tidak bisa dikendalikan.

Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja khusus untuk menggerinda dan memotong

- ▶ **Gunakanlah selalu hanya alat kerja-alat kerja yang diizinkan untuk perkakas listrik milik Anda dan kap pelindung yang khusus untuk alat kerja-alat kerja ini.** Alat kerja-alat kerja yang tidak khusus untuk perkakas listrik ini tidak bisa ditutupi dan membahayakan.
- ▶ **Mata gerinda terpancung harus dipasangkan sedemikian, sehingga bidang penggerindaan tidak menonjol keluar dari pinggiran kap pelindung.** Mata gerinda yang tidak dipasangkan dengan betul, yang menonjol keluar dari pinggiran kap pelindung, tidak dapat dilindungi dengan baik.
- ▶ **Kap pelindung harus dipasangkan dengan betul pada perkakas listrik dan harus disetelkan sedemikian, sehingga penggunaan perkakas listrik paling aman, artinya bagian alat kerja yang menghadap ke orang yang menggunakan perkakas listrik harus tertutup oleh kap pelindung sebesar mungkin.** Kap pelindung harus melindungi orang yang menggunakan perkakas listrik terhadap bahan yang terpatah, persentuhan yang tidak disengaja dengan alat kerja serta bunga api yang dapat menyulut pakaian.
- ▶ **Alat kerja-alat kerja hanya boleh digunakan untuk macam penggunaan yang disarankan. Misalnya: janganlah sekali-kali menggerinda dengan sisi samping dari mata potong.** Mata potong digunakan untuk mengikis bahan dengan pinggiran dari piringan. Tekanan dari samping pada alat kerja ini bisa mematahkan.
- ▶ **Gunakan selalu flens penjepit-flens penjepit yang mulus dan dalam ukuran dan bentuk yang cocok untuk alat kerja-alat kerja yang Anda pilih.** Flens-flens yang cocok menopang mata gerinda dan dengan demikian menghindarkan mata gerinda patah. Flens-flens untuk mata potong bisa jadi berbeda daripada flens-flens untuk mata gerinda lainnya.
- ▶ **Janganlah menggunakan mata gerinda yang aus dari perkakas listrik yang lebih besar.** Mata gerinda dari perkakas listrik yang lebih besar tidak cocok untuk kecepatan putaran yang lebih tinggi dari perkakas listrik yang lebih kecil dan bisa terpatah karenanya.

Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja lainnya khusus untuk memotong

- ▶ **Perhatikanlah supaya mata potong tidak memblok dan janganlah menekannya terlalu keras. Janganlah membuat pemotongan yang terlalu dalam.** Pembebatan yang terlalu berat pada mata potong meningkatkan pembebanannya dan membuatnya mudah tersangkut atau memblok dan dengan demikian bisa terjadi bantingan atau mata potong patah.
- ▶ **Janganlah mendekati lingkungan di depan atau di belakang mata potong yang sedang berputar.** Jika Anda menggerakkan mata potong dalam benda yang dikerjakan menjauh dari diri Anda, bisa jadi jika terjadi bantingan perkakas listrik terpelanting ke arah Anda dengan mata potong yang masih berputar.
- ▶ **Jika mata potong terjepit atau jika Anda menghentikan sebentar pekerjaan, matikan perkakas listrik dan janganlah menggoyangkannya hingga mata potong berhenti memutar. Janganlah sekali-kali mencoba untuk menarik mata potong yang masih berputar dari jalur pemotongannya, bisa terjadi bantingan.** Periksalah mengapa mata potong terjepit dan betulkan.
- ▶ **Janganlah menghidupkan kembali perkakas listrik, selama perkakas listrik masih berada dalam benda yang dikerjakan. Biarkan mata potong mencapai kecepatan putaran nominal dahulu sebelum Anda melanjutkan pemotongan dengan hati-hati.** Jika tidak, mata potong bisa tersangkut, melompat ke luar dari jalur pemotongan atau mengakibatkan bantingan.
- ▶ **Topangkan pelat-pelat atau benda-benda yang besar yang dikerjakan untuk mengurangi risiko terjadinya bantingan karena mata potong yang terjepit.** Benda-benda yang besar bisa melengkung ke bawah karena beratnya sendiri. Benda yang dikerjakan harus ditopangkan pada kedua sisinya, baik di dekat jalur pemotongan maupun di pinggirannya.

78 | Bahasa Indonesia

- Berhati-hatilah sekali jika melakukan pemotongan „kantung“ di tembok atau tempat-tempat lain yang tidak terlihat bagian dalamnya. Mata potong yang masuk ke dalam bahan dan tanpa disengaja memotong pipa gas atau pipa air, saluran listrik atau benda-benda lainnya, bisa mengakibatkan bantingan.

Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja khusus untuk mengampelas dengan kertas pasir

- Janganlah menggunakan daun ampelas yang terlalu besar, melainkan taatilah petunjuk-petunjuk pabrik tentang ukuran daun ampelas. Daun ampelas yang lebih besar daripada piringan bisa mengakibatkan terjadinya luka-luka, daun ampelas bisa memblok, sobek atau mengakibatkan bantingan.

Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja khusus untuk pekerjaan dengan sikat kawat

- Perhatikanlah bahwa kawat-kawat bisa terlepas dari sikat kawat, juga dalam pemakaian yang biasa. Janganlah membebani kawat-kawat terlalu berat dengan tekanan yang terlalu besar. Kawat-kawat yang berasongan dengan mudahnya bisa menembusi pakaian yang tipis dan/atau kulit kita.
- **Jika penggunaan kap pelindung diajurkan, perhatikanlah supaya kap pelindung dan sikat kawat tidak bersentuhan.** Diameter piringan sikat dan mangkok sikat kawat bisa menjadi lebih besar karena tekanan atau daya sentrifugal.

Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja lainnya
Pakailah kaca mata pelindung.



- **Gunakanlah alat detektor logam yang cocok untuk mencari kabel dan pipa yang tidak terlihat atau hubungi perusahaan pengadaan setempat.** Sentuhan dengan kabel-kabel listrik dapat mengakibatkan api dan kontak listrik. Pipa gas yang dirusak dapat mengakibatkan ledakan. Pipa air yang dirusak mengakibatkan kerusakan barang-barang atau dapat mengakibatkan kontak listrik.
- **Buka penguncian tombol untuk menghidupkan dan mematikan dan setelkan tombol pada penyetelan mati, jika pengadaan listrik terputus, misalnya jika listrik mati atau steker diambil dari stopkontak.** Dengan demikian perkakas listrik tidak hidup kembali secara tidak terkendali.
- **Janganlah memegang mata gerinda dan mata potong, jika masih belum menjadi dingin.** Piringan-piringan ini menjadi sangat panas selama penggunaannya.
- **Usahakan supaya benda yang dikerjakan tidak goyang.** Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau bais lebih mantap daripada benda yang dipegang dengan tangan.

Penjelasan tentang produk dan daya



Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Penggunaan alat

Perkakas listrik ini cocok untuk memotong, mengikis dan menyikat bahan-bahan logam dan batu-batuhan tanpa menggunakan air. Untuk memotong dengan mata gerinda, harus dipasangkan satu kap pelindung untuk memotong yang khusus. Untuk memotong batu-batuhan harus disediakan penghisapan debu yang memadai. Dengan alat kerja-alat kerja yang diizinkan, perkakas listrik ini juga bisa digunakan untuk melakukan pengampelasan dengan kertas pasir.

Bagian-bagian pada gambar

Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.

- 1 Tombol penahan poros kerja
- 2 Tombol untuk menghidupkan dan mematikan
- 3 Roda untuk penyetelan pendahuluan kecepatan putaran (GWS 900-100 S / GWS 900-115 S / GWS 900-125 S)
- 4 Gagang tambahan (genggaman terisolir)
- 5 Kunci kombi untuk poros kerja M 14*
- 6 Kunci kombi untuk poros kerja M 10*
- 7 Poros kerja
- 8 Kap pelindung untuk menggerinda
- 9 Baut pengunci untuk kap pelindung
- 10 Flens untuk poros kerja dengan ring-O
- 11 Mata gerinda*
- 12 Mur untuk poros kerja
- 13 Mur untuk poros kerja yang dibuka dan dikunci dengan tangan SDS-*clic**
- 14 Mata gerinda berbentuk mangkok dengan baja intan*
- 15 Kap pelindung untuk memotong*
- 16 Piringan pemotong*
- 17 Pelindung tangan*
- 18 Piringan karet*
- 19 Daun ampelas*
- 20 Mur untuk poros kerja*
- 21 Mangkok sikat kawat*
- 22 Pegangan (genggaman terisolir)

*Aksesoris yang ada pada gambar atau yang dijelaskan, tidak termasuk pasokan standar. Semua aksesoris yang ada bisa Anda lihat dalam program aksesoris Bosch.

Data teknis

Mesin gerinda tangan	GWS...	900-100	900-115	900-125	900-100 S	900-115 S	900-125 S
Nomor model	0 601 ...	396 0..	396 0..	396 0..	396 1..	396 1..	396 1..
Masukan nominal	W	900	900	900	900	900	900
Daya	W	450	450	450	450	450	450
Kecepatan putaran nominal	min ⁻¹	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Bidang penyetelan kecepatan putaran	min ⁻¹	-	-	-	2 800 - 11 000	2 800 - 11 000	2 800 - 11 000
Diameter mata gerinda, maks.	mm	100	115	125	100	115	125
Ulir poros kerja		M 10	M 14	M 14	M 10	M 14	M 14
Panjang ulir maks. dari poros kerja	mm	22	22	22	22	22	22
Penyetelan pendahuluan kecepatan putaran		-	-	-	●	●	●
Kickback stop (Pengaman terhadap bantingan)		-	-	-	-	-	-
Penghindar hidup ulang		-	-	-	●	●	●
Pembatasan arus listrik pada awalan start		-	-	-	●	●	●
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014							
– dengan gagang tambahan dengan peredam vibrasi	kg	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
– dengan gagang tambahan standar	kg	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Klasifikasi keamanan		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II	□ / II	□ / II

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.

Cara memasang

Memasang alat-alat pelindung

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

Petunjuk: Jika mata gerinda selama penggunaan patah atau jika pemegang-pemegang pada kap pelindung/pada perkakas listrik rusak, perkakas listrik harus segera dikirimkan ke Service Center layanan pasca beli, alamat lihat bab „Layanan pasca beli dan konseling terkait pengoperasian“.

Kap pelindung untuk menggerinda

Pasangkan kap pelindung 8 pada leher poros. Sesuaikan posisi dari kap pelindung 8 dengan pekerjaan yang dilakukan. Kuncikan kap pelindung 8 dengan cara mengencangkan baut pengunci 9 dengan menggunakan kunci kombi 5/6.

- Setelkan kap pelindung 8 sedemikian, sehingga bunga api tidak bisa memancar ke arah orang yang menggunakan perkakas.

Perhatikan: Nok penempatan pada kap pelindung 8 menjamin bahwa hanya kap pelindung yang cocok untuk tipe perkakas listrik yang bisa dipasangkan.

Kap pelindung untuk memotong

- Pada waktu memotong dengan mata gerinda, pasangkan selalu kap pelindung untuk memotong 15.

► Pada waktu memotong bahan batu-batuhan, sediakanlah selalu penghisapan debu yang memadai.

Kap pelindung untuk memotong 15 dipasangkan seperti memasangkan kap pelindung untuk menggerinda 8.

Gagang tambahan

- Gunakanlah perkakas listrik hanya dengan gagang tambahan 4.

Pasangkan gagang tambahan 4 di sebelah kanan atau kiri dari kepala mesin, tergantung dari pekerjaan yang dilakukan.

Pelindung tangan

- Untuk pekerjaan dengan menggunakan piringan karet 18 atau mangkok sikat/kawat/piringan sikat/piringan dengan ampelas yang berlapis-lapis, pasangkan selalu pelindung tangan 17.

Pasangkan pelindung tangan 17 bersama dengan gagang tambahan 4.

Memasang alat kerja-alat kerja

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.
- Janganlah memegang mata gerinda dan mata mata potong, jika masih belum menjadi dingin. Piringan-piringan ini menjadi sangat panas selama penggunaannya.

80 | Bahasa Indonesia

Bersihkan dahulu poros kerja **7** dan semua bagian-bagian yang akan dipasangkan.

Untuk memasang dan melepaskan alat kerja-alat kerja, tekan tombol penahan poros kerja **1** untuk menahan poros kerja.

- **Tombol penahan poros kerja hanya boleh digerakkan jika poros kerja tidak berputar.** Jika tidak demikian, perkakas listrik bisa menjadi rusak.


Mata gerinda/mata potong

Perhatikanlah ukuran dari alat kerja-alat kerja. Diameter lubang harus pas persis pada flens untuk poros kerja. Janganlah menggunakan adapter atau penyambung. Jika digunakan mata potong intan, perhatikanlah bahwa tanda panah arah putaran pada mata potong intan dan arah putaran perkakas listrik (lihat tanda panah arah putaran pada kepala mesin) adalah cocok.

Urutan pemasangannya terlihat pada halaman bergambar.

Untuk memasangkan mata gerinda/mata potong (piringan pemotong), lepaskan mur untuk poros kerja **12** dan kencangkannya dengan menggunakan kunci kombi **5/6**, lihat bab „Mur untuk poros kerja yang dibuka dan dikunci dengan tangan“.

- **Setelah memasang alat kerja-alat kerja dan sebelum menghidupkan perkakas, periksalah apakah alat kerja-alat kerja sudah dipasangkan dengan betul dan dapat berputar secara bebas. Perhatikanlah supaya alat kerja tidak menyenggung kap pelindung atau bagian-bagian lainnya.**

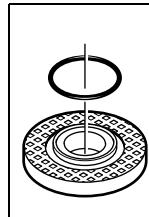

Flens untuk poros kerja M 14: Di dalam flens untuk poros kerja **10** di sekitar tingkat pemasangan ada satu bagian dari bahan sintetik (ring-O). **Jika ring-O tidak ada atau rusak**, flens untuk poros kerja **10** mutlak harus digantikan, sebelum Anda melanjutkan penggunaan perkakas.

Flens untuk poros kerja M 10: Flens untuk poros kerja bisa digunakan pada kedua sisinya.

Piringan dengan ampelas yang berlapis-lapis

- Untuk pekerjaan dengan piringan dengan ampelas yang berlapis-lapis, pasangkan selalu pelindung tangan **17**.

Piringan karet

- Untuk pekerjaan dengan piringan karet **18**, pasangkan selalu pelindung tangan **17**.

Urutan pemasangannya terlihat pada halaman bergambar.

Pasangkan mur untuk poros kerja **20** dan kencangkannya dengan menggunakan kunci kombi **5/6**.

Mangkok sikat kawat/piringan sikat

- Untuk pekerjaan dengan mangkok sikat kawat atau piringan sikat, pasangkan selalu pelindung tangan **17**.

Urutan pemasangannya terlihat pada halaman bergambar.

Mangkok sikat kawat/piringan sikat harus dipasangkan sedemikian rupa pada poros kerja, sehingga uliran pada poros kerja masuk habis padanya dan alat kerja terkena pada flens untuk poros kerja. Kencangkan mangkok sikat kawat/piringan sikat dengan kunci pas.


Mur untuk poros kerja yang dibuka dan dikunci dengan tangan SDS-click

Untuk mengganti alat kerja-alat kerja secara mudah tanpa menggunakan perkakas lainnya, sebagai ganti dari mur untuk poros kerja **12** bisa digunakan mur untuk poros kerja yang dibuka dan dikunci dengan tangan **13**.


- **Mur untuk poros kerja yang dibuka dan dikunci dengan tangan 13 hanya boleh digunakan untuk mata gerinda dan mata potong.**

Gunakanlah hanya mur untuk poros kerja yang dibuka dan dikunci dengan tangan **13** yang mulus dan tidak rusak.

Pada waktu mengulirkan, perhatikanlah supaya sisi dari mur **13** yang ada tulisannya tidak berhadapan dengan mata gerinda; panah harus mengarah pada tanda **23**.

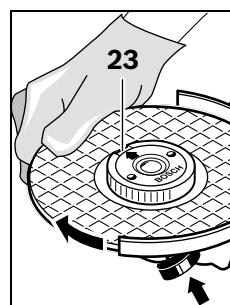

Tekan tombol penahan poros kerja **1** untuk menahan poros kerja. Untuk mengencangkan mur untuk poros kerja yang dibuka dan dikunci dengan tangan, putarkan mata gerinda dalam arah jalannya jarum jam dengan keras.

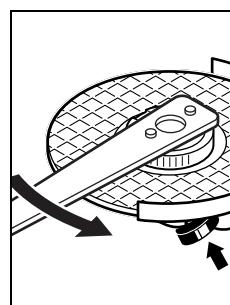

Mur untuk poros kerja yang dibuka dan dikunci dengan tangan yang tidak rusak dan dipasangkan dengan betul, dapat dilepaskan dengan tangan dengan cara memutar ring bergerigi dalam arah yang berlawanan dengan jalannya jarum jam.

Janganlah melepaskan mur untuk poros kerja yang dibuka dan dikunci dengan tangan yang terlalu kencang duduknya dengan tang, melainkan gunakanlah kunci kombi. Pasangkan kunci kombi **5/6** sebagaimana terlihat pada gambar.

Alat kerja-alat kerja yang diizinkan pemakaiannya

Anda bisa menggunakan semua alat kerja-alat kerja yang disebutkan di dalam petunjuk-petunjuk untuk penggunaan ini.


Kecepatan putaran yang diizinkan [min^{-1}] atau kecepatan lingkar [m/s] dari alat kerja-alat kerja yang digunakan paling sedikit harus mencapai angka-angka yang tertera di dalam tabel di bawah ini.

Karena itu perhatikanlah selalu **kecepatan putaran atau kecepatan lingkar** yang diizinkan yang tercantum pada label alat kerja.

	maks. [mm] D	[mm] b	[mm] d	[min^{-1}]	[m/s]
	100	7	16,0	11000	80
	115	7	22,2	11000	80
	125	7	22,2	11000	80
	100	-	-	11000	80
	115	-	-	11000	80
	125	-	-	11000	80
	70	30	M 10	11000	45
	75	30	M 14	11000	45

Memutar kepala mesin

► Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

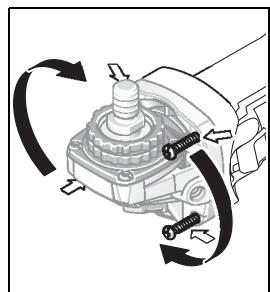

Kepala mesin bisa diputar dalam langkah masing-masing sebesar 90°. Dengan demikian untuk berbagai pekerjaan yang khusus, tombol untuk menghidupkan dan mematikan bisa diganti kedudukannya ke kedudukan yang lebih cocok, supaya pemakaian perkakas listrik lebih nyaman, misalnya untuk orang kidal. Ulirkan ke 4 baut sampai ke luar sama sekali. Putarkan kepala mesin secara hati-hati ke kedudukan yang diperlukan, **tanpa melepaskannya dari rumah motor**. Kencangkan kembali ke 4 baut.

Penghisapan debu/serbuk

► Debu dari bahan-bahan seperti misalnya cat yang mengandung timbel (timah hitam), beberapa jenis kayu, bahan mineral dan logam bisa berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu-debu ini bisa

mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernafasan dari orang yang menggunakan mesin atau orang yang berada di dekatnya.

Beberapa debu tertentu seperti misalnya debu kayu pohon quercus atau pohon fagus silvatica dianggap bisa mengakibatkan penyakit kanker, terutama dalam campuran dengan bahan-bahan tambahan untuk pengolahan kayu (kromat, obat pengawet kayu). Bahan-bahan yang mengandung asbes hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.

- Gunakanlah hanya penghisap debu yang cocok untuk menghisap bahan yang dikerjakan.
- Perhatikanlah supaya ada pertukaran udara di tempat kerja.
- Kami anjurkan supaya Anda memakai kedok anti debu dengan saringan (filter) kelas P2.

Taatiilah peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

► **Hindarkan debu yang banyak terkumpul di tempat kerja.** Debu dapat menyulit dengan mudahnya.

Penggunaan

Cara penggunaan

- Perhatikan tegangan jaringan listrik! Tegangan jaringan listrik harus sesuai dengan tegangan listrik yang tercantum pada label tipe perkakas listrik.
- Pegangkan perkakas listrik hanya pada pegangan yang terisolir 22 dan gagang tambahan 4. Alat kerja yang digunakan dapat terkena pada saluran listrik yang tidak terlihat atau kabunya sendiri. Kontak dengan kabel yang bertegangan dapat mengakibatkan bagian-bagian logam dari perkakas listrik juga bertegangan dan lalu mengakibatkan kontak listrik.

Pada penggunaan perkakas listrik dengan pembangkit listrik yang tidak tetap (generator), yang tidak mempunyai cadangan daya yang cukup atau tidak mempunyai pengatur tegangan dengan penambahan arus listrik pada awalan start yang cocok, pada waktu perkakas listrik dihidupkan, daya bisa berkurang atau perkakas listrik tidak jalan seperti semestinya.

Perhatikanlah supaya pembangkit listrik yang Anda gunakan adalah cocok, terutama dalam hal tegangan dan frekuensi jaringan.

Menghidupkan/mematikan

Untuk **menghidupkan** perkakas listrik, dorongkan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **2** ke depan.

Untuk **mengunci** tombol untuk menghidupkan dan mematikan **2**, tekan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **2** bagian depan ke bawah, sampai mengunci.

Untuk **mematikan** perkakas listrik, lepaskan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **2** atau jika sedang terkunci, tekan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **2** bagian belakang sebentar saja ke bawah dan kemudian lepaskan.

82 | Bahasa Indonesia

► **Periksalah dahulu alat kerja-alat kerja sebelum menggunakanya. Alat kerja harus dipasangkan secara betul dan harus bisa berputar secara bebas. Lakukan uji coba selama paling sedikit 1 menit tanpa pembebahan. Janganlah menggunakan alat kerja-alat kerja yang rusak, sembul atau yang menyebabkan getaran.** Alat kerja-alat kerja yang rusak bisa pecah dan menyebabkan terjadinya luka-luka.

Untuk menghemat energi, hidupkan perkakas listrik hanya jika Anda menggunakannya.

Penghindar hidup ulang (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

Penghindar hidup ulang membuat supaya perkakas listrik tidak hidup kembali secara tidak terkendali setelah arus listrik terputus.

Untuk **menghidupkan kembali** perkakas listrik, tombol untuk menghidupkan dan mematikan **2** disetelkan pada posisi mati dan perkakas listrik dihidupkan kembali.

Pembatasan arus listrik pada awalan start (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

Pembatasan arus listrik pada awalan start secara elektronika membatasi daya pada waktu perkakas listrik dihidupkan sehingga sekering 16 A sudah cukup.

Penyetelan pendahuluan kecepatan putaran (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

Dengan roda untuk penyetelan pendahuluan kecepatan putaran **3** Anda bisa menyetel kecepatan putaran sebelumnya, juga selama penggunaan.

Bilangan-bilangan dalam tabel berikut adalah nilai yang kami anjurkan.

Bahan	Macam pekerjaan	Alat kerja	Posisi roda
Logam	menghilangkan cat	daun ampelas	2 – 3
Logam	menyikat, menghilangkan karat	mangkok sikat kawat, daun ampelas	3
logam, batu	mengampelas	mata gerinda	4 – 6
Logam	mengikis	mata gerinda	6
Logam	memotong	Piringan pemotong	6

Petunjuk-petunjuk untuk pemakaian

- **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**
 - **Berhati-hatilah jika membuat aluran instalasi pada dinding-dinding yang memkul beban, lihat bab „Petunjuk-petunjuk untuk statika“.**
 - **Tahankan benda yang dikerjakan dengan alat pemegang, jika benda tidak mantap karena beratnya sendiri.**
 - **Janganlah membebakan perkakas listrik terlalu berat sehingga berhenti.**
 - **Setelah pembebahan yang berat, biarkan perkakas listrik jalan tanpa pembebahan selama beberapa menit untuk mendenginkan alat kerja yang digunakan.**
 - **Janganlah memegang mata gerinda dan mata mata potong, jika masih belum menjadi dingin. Piringan-piringan ini menjadi sangat panas selama penggunaannya.**
 - **Janganlah menggunakan perkakas listrik dengan pesawat penopang untuk mesin gerinda potong.**
- Mengikis/mengerinda secara kasar**
- **Janganlah sekali-kali menggunakan mata potong untuk mengikis.**

Dengan sudut kerja antara 30° sampai 40° pada waktu mengikis didapatkan hasil pekerjaan yang paling bagus. Goyang-goyangkan perkakas listrik dengan tekanan yang ringan. Dengan demikian benda yang dikerjakan tidak menjadi panas, warna permukaan dari benda yang telah dikerjakan tidak berubah dan penampang menjadi lebih halus.

Piringan dengan ampelas yang berlapis-lapis

Dengan piringan dengan ampelas yang berlapis-lapis (aksesori) dapat dikerjakan permukaan yang melengkung dan profil-profil (asahan untuk membentuk alur-aluran).


Piringan dengan ampelas yang berlapis-lapis tahan lebih lama daripada daun ampelas-daun ampelas biasa, dan nilai kebisingan dan suhu yang terjadi selama penggunaan adalah lebih rendah.

Memotong logam

- **Pada waktu memotong dengan mata gerinda, pasangkan selalu kap pelindung untuk memotong **15**.**

Selama memotong, dorongan perkakas dengan tekanan yang sedang dan yang disesuaikan dengan bahan yang dikerjakan. Janganlah menekan, menjurus senjang atau mengayun-ayunkan mata potong.

Janganlah meremkan mata potong yang belum berhenti memutar dengan cara menekan sisi sampingnya.

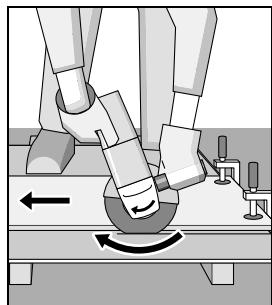

Arah pemotongan harus selalu berlawanan dengan arah gerak dari alat kerja. Jika tidak, ada bahaya perkakas listrik terlompat dengan **tiba-tiba** dari jalur pemotongan.

Profil-profil dan pipa-pipa segiempat dapat dipotong dengan baik, jika diawali pada penampangnya yang paling kecil.

Memotong batu-batuhan

- **Pada waktu memotong bahan batu-batuhan, sediakanlah selalu penghisapan debu yang memadai.**
- **Pakailah masker anti debu.**
- **Perkakas listrik ini hanya boleh digunakan untuk pemotongan/pengikisan tanpa air.**

Untuk memotong batu-batuhan, sebaiknya digunakan mata potong intan.

Selama memotong bahan-bahan yang sangat keras, misalnya beton dengan kadar kerikil yang tinggi, mata potong intan bisa menjadi terlalu panas dan karena itu bisa rusak. Lingkaran bunga api yang berputar bersama dengan mata potong intan adalah tanda untuk hal ini.

Dalam hal ini hentikan pekerjaan memotong dan biarkan mata potong intan berputar sebentar tanpa beban pada kecepatan putaran maksimal untuk mendinginkannya.

Jika pekerjaan akan waktu semakin lama dan terjadi lingkaran bunga api, maka ini adalah tanda bahwa mata potong intan telah menjadi tumpul. Ini bisa diatas dengan cara memotong sedikit-sedikit pada bahan pengikisan, misalnya batu pasir kapur.

Petunjuk-petunjuk untuk statika

Membuat aluran insalasi pada dinding yang memikul beban harus tunduk pada peraturan-peraturan norma DIN 1053 Bagian 1 atau peraturan-peraturan yang berlaku di mancanegara.

Peraturan-peraturan ini mutlak harus ditaati. Sebelum memulai pekerjaan sedemikian, mintalah nasehat dari ahli statika, arsitek atau pengawas bangunan.

Rawatan dan servis

Rawatan dan kebersihan

- **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**
- **Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan supaya perkakas bisa digunakan dengan baik dan aman.**

- **Gunakanlah selalu alat penghisap pada penggunaan tertentu jika memungkinkan. Tiuplah dengan rutin kisi-kisi ventilasi dan nyalakan sisa pemutus arus (PRCD).**
Saat pengeraan bahan logam, debu konduktif dapat disimpan di dalam perkakas listrik. Isolasi keselamatan dari perkakas listrik dapat terganggu.

Simpanlah dan tanganilah aksesoris secara cermat.

Jika kabel listrik harus digantikan, pekerjaan ini harus dilakukan oleh Bosch atau Service Center untuk perkakas listrik Bosch yang resmi, supaya keselamatan kerja selalu terjamin.

Layanan pasca beli dan konseling terkait pengoperasian

Layanan pasca beli Bosch menjawab semua pertanyaan Anda terkait reparasi dan maintenance serta suku cadang produk ini. Gambar tiga dimensi dan informasi terkait suku cadang dapat Anda lihat di:

www.bosch-pt.com

Tim konseling pengoperasian dari Bosch dengan senang hati membantu Anda, jika Anda hendak bertanya tentang produk-produk kami dan aksesorisnya.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, sebutkan selalu nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 10th Floor
Jl. RA Kartini II-S Kaveling 6 Sek II
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
Tel.: (021) 3005 5800
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Cara membuang

Perkakas listrik, aksesoris dan kemasan sebaiknya didaur ulang sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup.

 **Janganlah membuang perkakas listrik dalam sampah rumah tangga!**

Perubahan dapat terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Tiếng Việt

Các Nguyên Tắc An Toàn

Cảnh báo tổng quát cách sử dụng an toàn dụng cụ điện cầm tay

! CẢNH BÁO Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tích nghiêm trọng.

Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.

Thuật ngữ “dụng cụ điện cầm tay” trong phần cảnh báo là đề cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cầm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cầm điện).

Khu vực làm việc an toàn

- ▶ **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- ▶ **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.
- ▶ **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

An toàn về điện

- ▶ **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp hay nối đất.
- ▶ **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén hay bộ phận chuyển động. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng**

ngoài trời. Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.

► **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

An toàn cá nhân

► **Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay được phẩm gây ra. Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.

► **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.** Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt. Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tích cho bản thân.

► **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ.** Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhắc máy lên hay khi mang xách máy. Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.

► **Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.

► **Không rướn người.** Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng. Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.

► **Trang phục thích hợp.** Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức. Giữ tóc, quần áo và gang tay xa khỏi các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.

► **Nếu có các thiết bị đi kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các độc hại liên quan đến bụi gây ra.

Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay

► **Không được ép máy.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn. Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.

- ▶ **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- ▶ **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
- ▶ **Cắt giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.
- ▶ **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.
- ▶ **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
- ▶ **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v. v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.

Bảo dưỡng

- ▶ **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

Cảnh Báo An Toàn cho Máy Mài Hình Góc

Các cảnh báo an toàn dùng chung cho các hoạt động mài, chà nhám, chà bẳng bàn chải kim loại hay cắt bằng đá cắt

- ▶ **Dụng cụ điện cầm tay này được thiết kế để thể hiện chức năng như một máy mài, máy chà nhám, bàn chải kim loại hay máy cắt.** Xin hãy đọc tất cả các cảnh báo an toàn, chỉ dẫn, hình ảnh minh họa và các đặc tính kỹ thuật được cung cấp kèm theo dụng cụ điện cầm tay này. Không tuân thủ các hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến việc bị điện giật, cháy/hoặc bị thương tích nghiêm trọng.

▶ **Dụng cụ điện cầm tay này không nên sử dụng để đánh bóng.** Vận hành theo cách mà dụng cụ điện cầm tay không được thiết kế để sử dụng có thể dẫn đến việc gặp nguy hiểm và gây thương tích cho bản thân.

- ▶ **Không sử dụng loại phụ tùng không được thiết kế chuyên dụng và đã được nhà sản xuất máy khuyến cáo.** Chỉ vì phụ tùng có thể lắp vào được dụng cụ điện của bạn, nó không đảm bảo sự vận hành an toàn.
- ▶ **Tốc độ danh định của phụ tùng phải ít nhất là bằng với tốc độ tối đa được ghi trên dụng cụ điện cầm tay.** Phụ tùng chạy nhanh hơn tốc độ danh định của chúng có thể văng vỡ ra.

▶ **Đường kính ngoài và độ dày phụ tùng của bạn phải nằm trong công suất danh định của dụng cụ điện của bạn.** Không thể bảo vệ hay điều khiển đúng cách được với phụ tùng không đúng kích cỡ.

▶ **Đường ren của phụ kiện gắn vào phải tương xứng với đường ren của trực máy mài.** Đối với các phụ kiện bắt vào bằng bích, lỗ tâm của phụ kiện phải vừa khít với đường kính định vị của bích. Phụ kiện không thích hợp với vòng cù lắp của dụng cụ điện sẽ chạy mất thẳng bẳng, rung dữ dội và có thể gây nên sự mất kiểm soát.

▶ **Không được sử dụng phụ tùng đã bị hư hỏng.** Trước mỗi lần sử dụng, kiểm tra phụ tùng giả dù như là đĩa hạt mài xem có bị sứt mẻ hay rạn nứt, miếng đệm xem có bị rách hay quá mòn, bàn chải kim loại xem râu có bị gãy hay dính không chặt. Nếu dụng cụ điện hay phụ tùng bị rơi xuống, kiểm tra xem có hư hỏng hay lắp phụ tùng còn tốt nguyên vẹo. Sau khi kiểm tra và lắp phụ tùng vào, bố trí bàn thân bạn và những người gần đó ra xa khỏi các điểm tiếp cận được của phụ tùng đang quay và cho dụng cụ điện của bạn chạy với tốc độ không tải tối đa trong một phút. Phụ tùng bị hỏng thường thì sẽ bị văng vỡ ra trong thời điểm kiểm tra này.

▶ **Hãy mang trang bị bảo hộ vào.** Tùy theo loại công việc, sử dụng chắn che mặt, kính chụp mắt hay kính bảo hộ. Để thích hợp, mang mặt nạ chống bụi, đồ dùng bảo hộ tai nghe, găng tay và quần áo bảo hộ có khả năng ngăn bụi đá hay các mảnh vỡ của vật gia công bắn vào. Sự bảo vệ mắt là phải có khả năng ngăn được các mảnh vỡ văng ra từ các ứng dụng khác nhau tạo nên. Mặt nạ chống bụi hay khẩu trang phải có khả năng lọc được các hạt nhỏ phát sinh ra từ chính các hoạt động máy của bạn. Kéo dài thời gian để tai trần tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ mạnh có thể gây điếc.

86 | Tiếng Việt

- ▶ **Bố trí những người đứng xem ở khoảng cách an toàn ra xa khỏi nơi làm việc. Những ai đi vào khu vực làm việc phải có trang bị bảo hộ cá nhân.** Mánchez của vật gia công hay của phụ tùng có khả năng văng ra và gây thương tích bên ngoài khu vực vận hành máy.
- ▶ **Chỉ nắm giữ dụng cụ điện ở phần nắm đã được cách điện, khi vận hành máy ở nơi mà dụng cụ cắt có thể chạm phải dây điện được thiết kế dấu không nhìn thấy được hay chính dây dẫn của máy.** Dụng cụ cắt chạm phải dây "có điện" có thể làm cho các bộ phận kim loại không được bao bọc "có điện" và giật người vận hành máy.
- ▶ **Để dây điện tránh xa phụ tùng đang quay.** Nếu sự kiểm soát dụng cụ điện bị mất, dây điện có thể bị cắt, tay hay cánh tay của bạn có thể bị cuốn lại và bị lôi vào phụ tùng đang quay.
- ▶ **Không bao giờ được đặt dụng cụ điện xuống cho đến khi phụ tùng đã ngừng quay hoàn toàn.** Phụ tùng đang quay có thể ăn vào vào bề mặt vật liệu và kéo dụng cụ điện ra khỏi sự điều khiển của bạn.
- ▶ **Không cho dụng cụ điện hoạt động khi đang mang bên hông.** Vô tình chạm vào phụ tùng đang quay, quần áo bạn có thể bị cuốn vào, kéo phụ tùng xia vào mình bạn.
- ▶ **Thường xuyên làm sạch các khe thông gió của dụng cụ điện.** Quạt gió mô-tơ sẽ kéo bụi bẩn trong vỏ máy ra và sự tích tụ quá nhiều bột kim loại có thể gây nên các nguy hiểm về điện.
- ▶ **Không được vận hành dụng cụ điện gần nơi có các chất dễ cháy.** Tia lửa bắn ra có thể gây cháy các nguyên liệu này.
- ▶ **Không sử dụng phụ tùng loại cần có chất lỏng làm mát.** Sử dụng nước hay các loại chất lỏng làm mát khác có thể dẫn đến việc chết do điện giật hay bị điện giật.

Lực dội ngược và các cảnh báo liên quan

- ▶ **Dội ngược là một phản ứng đột ngột do đĩa đang quay, miếng đệm, chổi chà hay bất cứ phụ tùng nào khác bị kẹt lại hay gấp trở ngại bất ngờ.** Sự cố bị kẹp lại hay gấp trở ngại bất ngờ làm cho phụ tùng đang quay nhanh chóng ngừng ngay hoạt động, hậu quả là làm cho dụng cụ điện cầm tay bị mất điều khiển nên quay ngược lại chiều quay của phụ tùng ngay thời điểm bị kẹp chặc. Ví dụ, nếu một đĩa hạt mài bị vật gia công chèn chặc hay bị kẹp lại, cạnh của đĩa đang tiến vào điểm bị kẹp có thể bập lên bề mặt của vật liệu làm cho đĩa leo ra hay bắt ngược lại. Đĩa có thể nhảy chồm về phía trước hay văng ra khỏi người điều khiển máy, tùy theo hướng chuyển động của đĩa ngay thời điểm bị kẹp. Trong trường hợp này, các đĩa dạng hạt có khả năng bị vỡ.

Sự dội ngược là hậu quả của việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay không đúng chức năng và/hay qui trình thao tác không đúng cách hoặc do điều kiện xấu và có thể tránh được bằng cách tuân theo các cách phòng tránh thích hợp được trình bày dưới đây.

- ▶ **Luôn giữ chắc dụng cụ điện và tạo tư thế thân thể và cánh tay cho phép bạn chịu được lực dội ngược.** Luôn luôn sử dụng tay nắm phụ, nếu có kèm theo máy, để khống chế tối đa các phản ứng dội ngược hay vận xoắn trong thời điểm khởi động. Người vận hành máy có thể kiểm soát được các phản ứng vận xoắn hay lực dội ngược nếu tuân thủ các chỉ dẫn phòng tránh đúng cách.
- ▶ **Không bao giờ được để tay của bạn gần phụ tùng đang quay.** Phụ tùng có thể động ngược lên tay của bạn.
- ▶ **Không để người của bạn phô ra trong phạm vi mà dụng cụ điện sẽ tới được nếu sự dội ngược xảy ra.** Sự dội ngược sẽ làm quay dụng cụ điện về chiều ngược với chiều chuyển động của đĩa tại thời điểm gặp sự cố.
- ▶ **Hãy đặt biệt lưu ý khi gia công các góc cạnh, cạnh bén v.v. Tránh không để phụ tùng bị nảy lên hay bị chèn chặc.** Các góc, cạnh bén hay sự nảy lên có khuynh hướng làm cho phụ tùng đang quay bị trớ ngại và làm mất điều khiển hay bị dội ngược.
- ▶ **Không lắp lưỡi cưa xích, dao khắc gỗ hay lưỡi cưa răng vào.** Những loại lưỡi như vậy thường xuyên tạo ra sự dội ngược và làm mất sự điều khiển dụng cụ điện.

Các hướng dẫn an toàn bổ sung thêm dành cho các hoạt động mài và cắt

- ▶ **Chỉ sử dụng loại đĩa được khuyến cáo dùng cho dụng cụ điện của bạn và chắn bảo vệ được thiết kế dành riêng cho loại đĩa được chọn.** Các đĩa không được thiết kế cho dụng cụ điện cầm tay không thể bảo vệ ta đúng cách và không an toàn.
- ▶ **Bề mặt mài của đĩa có tâm đĩa được nén phải được lắp bên dưới mặt phẳng của cạnh chắn bảo vệ.** Một đĩa được lắp không đúng cách như nhô ra khỏi mặt phẳng của cạnh chắn bảo vệ, không thể bảo vệ thích đáng được.
- ▶ **Chắn bảo vệ phải được gắn chắc chắn vào dụng cụ điện và đặt ở tư thế có độ an toàn tối đa, như thế, phần phô ra của đĩa hướng về người vận hành máy là nhỏ nhất.** Chắn bảo vệ giúp bảo vệ người vận hành máy tránh khỏi các mảnh vỡ của đĩa, sự vô tình chạm phải đĩa và các tia lửa bắn ra có thể gây cháy quần áo.

- ▶ Chỉ được sử dụng đĩa theo đúng khuyến cáo ứng dụng. Ví dụ: không được lấy cạnh của đĩa cắt để mài. Đĩa cắt dạng hạt được cấu tạo dùng chu vi ngoại biên đĩa để mài; Lực đẩy ngang áp vào các đĩa này có thể làm chúng vỡ vụn ra.
 - ▶ Luôn sử dụng bích lắp còn tốt nguyên, đúng kích cỡ và hình dáng cho loại đĩa mà bạn chọn. Bích lắp đúng chủng loại chống đỡ cho đĩa, do đó làm giảm khả năng vỡ đĩa. Bích lắp dùng cho đĩa cắt có thể khác với bích lắp dùng cho đĩa mài.
 - ▶ Không sử dụng đĩa dùng cho dụng cụ điện lớn hơn đã bị mòn nhô lại. Đĩa được cấu tạo cho dụng cụ điện loại lớn không thích hợp với dụng cụ điện cầm tay nhô lại có tốc độ cao hơn và có thể bị vỡ tung.
- Các cảnh báo an toàn cụ thể phụ thêm dành cho các hoạt động cắt bằng chất liệu hạt mài**
- ▶ Không được làm đĩa cắt “bị kẹt” hay dùng sức ép thái quá để đè máy. Không cố cắt sâu quá mức. Tạo lực áp quá đáng lên đĩa làm tăng sức tải và dễ làm đĩa bị xoắn vặn hay bị kẹn chặt trong đường cắt và có khả năng dội ngược hay vỡ đĩa xảy ra.
 - ▶ Không để thân thể bạn ở vị trí cùng hàng hay là nằm sau đĩa đang quay. Ngay thời điểm vận động, khi đĩa đang di chuyển từ chỗ bạn ra ngoài, khả năng bị dội ngược có thể xoay ngược cái đĩa đang quay tới trước và dụng cụ điện hướng thẳng đến người bạn.
 - ▶ Khi đĩa bị kẹt hay động tác cắt bị gián đoạn do bất kỳ lý do gì, tắt ngay dụng cụ điện và giữ nguyên dụng cụ điện cho đến khi đĩa ngừng quay hoàn toàn. Không bao giờ cố nhắc đĩa cắt ra khỏi mạch cắt khi đĩa còn đang chuyển động, nếu không thì sự giựt ngược có thể xảy ra. Kiểm tra và có các hành động thích hợp để loại trừ nguyên nhân gây ra kẹt đĩa.
 - ▶ Không được mở máy lại để cắt khi đĩa còn nằm trong vật gia công. Hãy để cho đĩa chạy hết công suất và cần thận đưa vào mạch cắt lại. Đĩa có thể bị kẹp, leo lên trên hay giựt ngược nếu dụng cụ điện được khởi động lại khi còn ở trong vật gia công.
 - ▶ Kê đỡ các tấm ván hay bất cứ vật gia công quá khổ nào để làm giảm thiểu thấp nhất nguy cơ làm đĩa bị kẹt hay bị dội ngược. Các vật liệu gia công lớn có khuynh hướng võng xuống do chính trọng lượng của chúng. Các vật kê đỡ phải được đặt dưới vật gia công, gần mạch cắt và gần rìa của vật gia công ở hai bên đĩa.
 - ▶ Hãy cẩn trọng hơn khi thực hiện việc “cắt mò” vào các bức tường có sẵn hay các khu vực không nhìn thấy được. Phần nhỏ ra của đĩa có thể cắt phạm vào ống dẫn khí dốt hay nước,

đường điện hay các vật thể khác, sự cố này có thể gây ra sự dội ngược.

Các cảnh báo an toàn cụ thể dành cho các hoạt động chà nhám

- ▶ Khi chà nhám, không được dùng giấy nhám đĩa lớn quá cỡ. Tuân thủ theo khuyến cáo của nhà sản xuất khi chọn giấy nhám. Giấy nhám lớn hơn phủ tràn ra ngoài miếng lót chà nhám bộc lộ nguy cơ bị xé toạc và có thể gây sự cố bất ngờ, làm rách đĩa, hay dội ngược.

Các cảnh báo an toàn cụ thể dành cho các hoạt động đánh ráp bằng bàn chải kim loại

- ▶ Cần nhận biết rằng râu chổi bị bàn chải đẩy văng ra ngay cả khi thao tác thông thường. Đừng đè ép râu bàn chải mạnh quá do bắt bàn chải chịu lực tải quá mức. Râu kim loại có thể dễ dàng đâm thủng quần áo mỏng và/hay da.
- ▶ Nếu như việc sử dụng chắn bảo vệ được khuyến cáo dùng cho việc đánh ráp bằng bàn chải kim loại, không được để cho râu kim loại của đĩa hay bàn chải kim loại chạm vào chắn bảo vệ. Bàn chải đĩa hay bàn chải kim loại có thể nở rộng đường kính ra do chịu lực tải và lực ly tâm.

Các cảnh báo phụ thêm

Hãy mang kính bảo hộ.



- ▶ Dùng thiết bị dò tìm thích hợp để xác định nếu có các công trình công cộng lắp đặt ngầm trong khu vực làm việc hay liên hệ với Cty công trình Công cộng địa phương để nhờ hỗ trợ. Đụng chạm đường dẫn điện có thể gây ra hỏa hoạn và điện giật. Làm hư hại đường dẫn khí ga có thể gây nổ. Làm thủng đường dẫn nước gây hỏng tài sản hay có khả năng gây ra điện giật.

- ▶ Nhả công tắc Tắt/Mở ra và chuyển về vị trí tắt khi nguồn điện cung cấp bị ngắt, ví dụ., như khi bị mất điện hay khi phích cắm bị tuột ra. Cách này để ngăn sự khởi động lại không được kiểm soát.

- ▶ Không được chạm vào đĩa mài hay đĩa cắt trước khi các đĩa này đã nguội. Đĩa có thể trở nên rất nóng trong lúc hoạt động.

- ▶ Kẹp chặt vật gia công. Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay bằng ê-tô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.

88 | Tiếng Việt

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật



Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng.

Dành sử dụng cho

Máy được thiết kế để cắt, chà thô và chải các vật liệu bằng kim loại và đá mà không cần sử dụng nước. Khi cắt bằng chất liệu mài nén kết, cần phải sử dụng loại đường cắt đặc biệt (phụ kiện). Khi cắt đá, tạo đủ hiệu quả cho việc hút bụi. Với dụng cụ mài thích hợp, máy có thể sử dụng để mài bằng đĩa mài.

Biểu trưng của sản phẩm

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- 1 Nút khóa trực
- 2 Công tắc Tắt/Mở
- 3 Núm xoay để chọn trước tốc độ (GWS 900-100 S/ GWS 900-115 S/ GWS 900-125 S)
- 4 Tay nắm phụ (có bề mặt nắm cách điện)

5 Chìa vặn đai ốc kết hợp dành cho trục máy mài M 14*

6 Chìa vặn đai ốc kết hợp dành cho trục máy mài M 10*

7 Trục máy mài

8 Chắn bảo vệ dùng để chà nhám

9 Vít khóa cửa chắn bảo vệ

10 Bích lắp với vòng đệm chữ O

11 Đĩa mài*

12 Đai ốc chặn

13 Đai ốc chặn nhanh SDS-click *

14 Đầu mài hạt cac-bua*

15 Chắn bảo vệ dùng để gia công cắt*

16 Đĩa cắt*

17 Chắn bảo vệ tay*

18 Đĩa chà cao su*

19 Giấy nhám*

20 Đai ốc tròn*

21 Bàn chải kim loại tròn*

22 Tay nắm (bề mặt nắm cách điện)

*Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

Thông số kỹ thuật

Máy mài dạng góc	GWS...	900-100	900-115	900-125	900-100 S	900-115 S	900-125 S
Mã số máy	0 601 ...	396 0..	396 0..	396 0..	396 1..	396 1..	396 1..
Công suất vào danh định	W	900	900	900	900	900	900
Công suất ra	W	450	450	450	450	450	450
Tốc độ danh định	v/p	11000	11000	11000	11000	11000	11000
Điều chỉnh phần kiểm soát tốc độ	v/p	–	–	–	2800	2800	2800
Đường kính đĩa mài, tối đa.	mm	100	115	125	100	115	125
Đường ren của trục máy mài		M 10	M 14	M 14	M 10	M 14	M 14
Chiều dài ren (tối đa) của trục máy mài	mm	22	22	22	22	22	22
Chọn Trước Tốc Độ	–	–	–	●	●	●	●
Chống dội ngược	–	–	–	–	–	–	–
Chống sự khởi động lại	–	–	–	●	●	●	●
Làm giảm cường độ dòng điện khi khởi động	–	–	–	●	●	●	●

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Máy mài dạng góc	GWS...	900-100	900-115	900-125	900-100 S	900-115 S	900-125 S
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 (chuẩn EPTA 01:2014)							
- cùng với tay nắm giảm chấn phụ	kg	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- cùng với tay nắm tiêu chuẩn phụ	kg	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Cấp độ bảo vệ		□/II	□/II	□/II	□/II	□/II	□/II
Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.							

Sự lắp vào

Lắp Các Bộ Phận Bảo Vệ vào

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy,
kéo phích cắm điện nguồn ra.

Ghi Chú: Trong quá trình vận hành mà sau đó đĩa bị vỡ hay các chi tiết dùng lắp ráp nằm trên chắn bảo vệ/dụng cụ điện bị hỏng, máy phải được mang đến ngay đại lý phục vụ hàng sau khi bán để bảo trì, sửa chữa (để biết địa chỉ liên hệ, xin xem Phần "Dịch Vụ Sau Khi Bán và Dịch Vụ Uống Dụng").

Chắn Bảo Vệ Dùng Để Chà Nhám

Đặt chắn bảo vệ 8 lên trên vành trực máy mài. Chính sửa tư thế của chắn bảo vệ 8 để đáp ứng yêu cầu cho công đoạn già công. Khóa cố định chắn bảo vệ 8 bằng cách siết chặt vít khóa 9 bằng chìa vặn dai ốc kết hợp 5/6.

- **Chỉnh đặt chắn bảo vệ 8 theo cách này ngăn
dược tia lửa bắn về hướng về người vận hành
máy.**

Ghi chú: Chữ số mã hóa trên chắn bảo vệ 8 bảo đảm rằng chỉ có chắn bảo vệ đúng với loại máy mới có thể lắp vào được.

Chắn Bảo Vệ Dùng Để Cắt

- **Khi cắt bằng chất liệu mài nén kết, luôn luôn
sử dụng chắn bảo vệ để cắt 15.**
 - **Tạo đủ hiệu quả cho việc hút bụi khi cắt đá.**
- Chắn bảo vệ dùng để cắt 15 được lắp vào giống như cách lắp chắn bảo vệ dùng để chà nhám 8.

Tay nắm phụ

- **Chỉ vận hành máy của bạn khi đã gắn tay nắm
phụ 4.**

Văn tay nắm phụ vào 4 vào trên bên phải hay trái đầu máy tùy theo cách thức thao tác.

Chắn Bảo Vệ Tay

- **Dùng cho việc vận hành với đĩa chà cao su 18
hay với bàn chải kim loại/bàn chải đĩa/đĩa chà
gấp nếp, luôn luôn gắn chắn bảo vệ tay vào 17.**

Chắn bảo vệ tay 17 được bắt chặt cùng với tay nắm phụ 4.

Lắp Dụng Cụ Mài

- **Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy,
kéo phích cắm điện nguồn ra.**
- **Không được chạm vào đĩa mài hay đĩa cắt
trước khi các đĩa này đã nguội.** Đĩa có thể trở
nên rất nóng trong lúc hoạt động.
Làm sạch trực máy mài 7 và tất cả bộ phận sáp được
lắp vào.
Để cặt chặt hay tháo lỏng dụng cụ mài, khóa trực
máy mài bằng nút khóa trực 1.
- **Chỉ cho nút khóa trực hoạt động khi trực máy
mài đã đứng yên.** Nếu không, máy có thể bị làm
hỏng.

Đĩa Mài/Cắt

Hãy lưu ý đến kích cỡ của dụng cụ mài. Đường kính của lỗ lắp dụng cụ phải vừa khít với bích lắp dụng cụ mà không có khe hở. Không được sử dụng bộ phận thu nhỏ hay bộ phận tiếp hợp.


Khi sử dụng đĩa cắt hạt kim cương, hãy lưu ý mũi tên chỉ chiều quay trên đĩa cắt kim cương và chiều quay của máy phải cùng chiều (xem phần mũi tên chỉ
chiều quay in đậm trên đầu máy).

Xem trang hình ảnh để biết các bước lắp ráp.

Để bắt chặt đĩa mài/cắt, vặn dai ốc chặn 12 vào và
siết chặt dai ốc lại bằng chìa vặn dai ốc kết hợp 5/6.
(xem phần "Đai Ốc Khóa Nhanh").

- **Sau khi lắp dụng cụ mài và trước khi mở máy,
kiểm tra xem dụng cụ mài có lắp vào đúng
cách không và có thể quay tự do không. Đảm
bảo dụng cụ mài không chạm vào chắn bảo vệ
hay các bộ phận khác.**

90 | Tiếng Việt

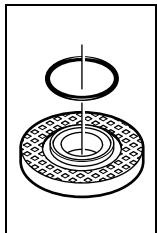

Bích lắp cho trục máy mài có cỡ M 14: Chi tiết bằng nhựa (vòng đệm chữ O) được lắp vào vành định tâm của bích lắp 10. **Nếu vòng đệm chữ O bị mất hay bị hư,** phải thay bích lắp 10 trước khi cho máy hoạt động trở lại.

Bích lắp cho trục máy mài có cỡ M 10: Cả hai mặt của bích lắp đều có thể sử dụng được.

Dĩa chà gấp nếp

- ▶ Để vận hành với dĩa chà gấp nếp, luôn luôn gắn chắn bảo vệ tay 17 vào.

Dĩa Chà Cao Su

- ▶ Để vận hành với dĩa chà để cao su 18, luôn luôn gắn chắn bảo vệ tay 17 vào.

Xem trang hình ảnh để biết các bước lắp ráp.

Vặn dai ốc tròn 20 và siết chặt lại bằng chìa vặn dai ốc kết hợp 5/6.

Bàn Chải kim loại/Bàn Chải Dĩa

- ▶ Để vận hành với bàn chải kim loại/bàn chải dĩa, luôn luôn gắn chắn bảo vệ tay 17 vào.

Xem trang hình ảnh để biết các bước lắp ráp.

Bàn chải kim loại/bàn chải dĩa phải vặn được hết vào tận vòng ren cuối của trục máy mài cho đến khi nắm chắc sát vào bích lắp của trục máy mài. Siết chặt bàn chải kim loại/bàn chải dĩa lại bằng khóa mở miệng hai đầu.


Đai Ốc Khóa Nhanh SDS-clic

Để được tiện lợi trong việc thay dụng cụ mài mà không cần sử dụng đến các dụng cụ hỗ trợ khác, bạn có thể sử dụng dai ốc khóa nhanh 13 thay cho dai ốc khóa thường 12.


- ▶ **Đai ốc khóa nhanh 13 có lẻ chỉ được dùng cho dĩa mài hay dĩa cắt.**

Chỉ sử dụng dai ốc khóa nhanh còn tốt nguyên, không khuyết tật 13.

Khi vặn vào, hãy lưu ý rằng mặt của dai ốc khóa nhanh 13 có in chữ không hướng vé phía dĩa mài; mũi tên phải chỉ về nơi có dấu ký hiệu 23.

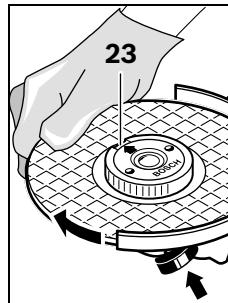

Khóa trục máy mài bằng nút khóa trục máy 1. Để siết chặt dai ốc khóa nhanh, xoay thật chặt dĩa mài theo chiều đồng hồ.

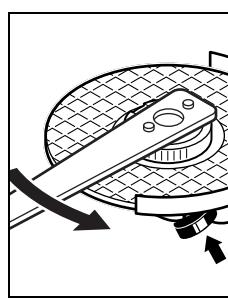

Một dai ốc không bị hư hỏng, được vặn chặt đúng cách, có thể dùng tay để vặn lỏng ra bằng cách vặn vòng van khía ngược chiều kim đồng hồ.

Không bao giờ được tháo dai ốc kẹp nhanh định chặt sát ra bằng kẽm; luôn luôn sử dụng chìa vặn dai ốc kết hợp. Áp dụng chìa vặn dai ốc kết hợp 5/6 như trình bày trong hình vẽ.

Các Dụng Cụ Mài Được Chấp Nhận

Tất cả các dụng cụ mài được đề cập trong các trang hướng dẫn sử dụng đều có thể sử dụng.


Tốc độ cho phép [v/p] hay tốc độ quay của chu vi vòng tròn [mét/giây] của dụng cụ mài sử dụng ít nhất phải phù hợp với tiêu chuẩn đã cho trong biểu mẫu.

Vì vậy, phải lưu ý đến giới hạn được phép **quay/tốc độ của chu vi vòng tròn** ghi trên nhãn của dụng cụ mài.

		tối đa.		[mm]	[mm]	[v/p]	[mét/giây]
		D	b	d			
d	100	7	16,0	11000	80		
	115	7	22,2	11000	80		
b	125	7	22,2	11000	80		
D	100	—	—	11000	80		
	115	—	—	11000	80		
	125	—	—	11000	80		
d							
b	70	30	M 10	11000	45		
	75	30	M 14	11000	45		

Xoay Đầu Máy

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

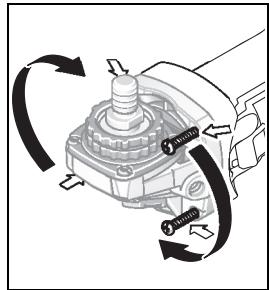

Lấy vỏ máy làm chuẩn, đầu máy có thể xoay qua phải hoặc trái các nắc quanh 90°. Bằng cách này, công tắc Tắt/Mở có thể chuyển đặt ở vị trí thuận tiện hơn cho những tình huống thao tác đặc biệt. ví dụ., cho người thuận tay trái.

Tháo hết cá bốn vít ra. Xoay đầu máy thật cẩn thận, **mà không để rời ra khỏi vỏ máy**, về vị trí mới. Bắt vít vào và siết chặt cá bốn vít lại lần nữa.

Hút Dăm/Bụi

- Mạt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có chứa chì trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim loại có thể gây nguy hại đến sức khoẻ con người. Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.
Một số mạt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay dầu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn già công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Cách xa ở mức có thể được, sử dụng hệ thống hút thích hợp cho loại vật liệu.
- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.

Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu già công.

- **Tránh không để rác tích tụ tại nơi làm việc.** Rác có thể dễ dàng bắt lửa.

Vận Hành

Bắt Đầu Vận Hành

- Tuân thủ theo đúng điện thế! Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn máy.

- Chỉ nắn dụng cụ điện nơi có bề mặt cách điện 22 và tay nắm phụ 4. Các phụ kiện có thể chạm vào dây điện bị đặt khuất hay chính dây máy. Phụ kiện tiếp xúc với dây "có điện" có thể làm cho các bộ phận dễ trắn "có điện" và giật người sử dụng máy.

Khi vận hành máy có nguồn cấp điện từ máy phát điện cơ động, loại máy không có đủ điện dung duy trì hoặc không được trang bị bộ phận kiểm soát điện thế, có phân khuyếch đại dòng điện khởi động thích hợp, không đạt hiệu suất hay có thể xảy ra những dấu hiệu bất thường khi mở máy.

Xin vui lòng xem xét sự thích hợp của máy phát điện đang được sử dụng, đặt biệt đối với nguồn điện thế cung cấp và tần số.

Bật Mở và Tắt

Để mở dụng cụ điện cầm tay, dẩy công tắc Tắt/Mở 2 về phía trước.

Để khóa công tắc Tắt/Mở 2, nhấn công tắc Tắt/Mở 2 ở phần trước xuống cho đến khi vào khớp.

Để tắt dụng cụ điện cầm tay, nhả công tắc Tắt/Mở 2 ra hay, nếu đã bị khóa, nhấn nhanh phần sau của công tắc Tắt/Mở 2 và sau đó thả ra ngay.

- **Kiểm tra các dụng cụ mài trước khi sử dụng.**
Dụng cụ mài phải được lắp vào đúng cách và có thể chuyển động tự do. Tiến hành chạy thử máy không tải ít nhất là một phút. Không được sử dụng dụng cụ mài bị hỏng, chạy lệch tâm hay bị rung lắc. Dụng cụ mài bị hỏng có thể vỡ tung và gây thương tích.

Để tiết kiệm năng lượng, chỉ cho dụng cụ điện hoạt động khi sử dụng.

Chống sự khởi động lại (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

Đặc trưng của phần chống khởi động lại ngăn sự khởi động không được kiểm soát của máy sau khi nguồn điện cung cấp bị gián đoạn.

Để **vận hành lại**, bật công tắc Tắt/Mở 2 về vị trí Tắt và khởi động máy lại.

Làm giảm cường độ dòng điện khi khởi động (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

Thiết bị điện tử làm giảm cường độ dòng điện khởi động hạn chế năng lượng điện tiêu thụ khi bật công tắc máy lên và cho phép hoạt động với cầu chì 16 ampere.

92 | Tiếng Việt

Chọn Trước Tốc Độ (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

Tốc độ theo yêu cầu có thể chọn trước bằng nút xoay 3 (cũng như trong lúc máy đang chạy).

Các số liệu trong bảng dưới đây là các tiêu chuẩn được khuyến nghị.

Nguyên vật liệu	Ứng Dụng	Dụng cụ	Vị Trí của Nút Xoay
Kim Loại	Chà tẩy sơn	Dĩa chà nhám	2–3
Kim Loại	Chải, đánh rỉ sét	Bàn chải kim loại, dĩa chà nhám	3
Kim loại, công trình nề	Chà nhám	Dĩa chà nhám	4–6
Kim Loại	Chà thô	Dĩa chà nhám	6
Kim Loại	Cắt	Dĩa cắt	6

Hướng Dẫn Sử Dụng

- ▶ Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.
- ▶ Vận dụng sự thận trọng khi cắt rãnh vào các vách tường có cấu trúc phức hợp; xem Phần “Thông Tin Về Cấu Trúc”.
- ▶ Kẹp chất vật gia công nếu vật đó không cố định được do sức nặng của chính nó.
- ▶ Không được bắt máy làm việc quá sức đến mức máy bị liệt.
- ▶ Sau khi để dụng cụ điện hoạt động với cường độ cao, tiếp tục cho máy chạy không tải vài phút để làm nguội dụng cụ cắt/mài xuống.
- ▶ Không được chạm vào dĩa mài hay dĩa cắt trước khi các dĩa này đã nguội. Dĩa có thể trở nên rất nóng trong lúc hoạt động.
- ▶ Không được sử dụng dụng cụ điện cùng chung với già cắt.

Chà Nhám Thô

- ▶ Không bao giờ được sử dụng dĩa cắt để chà thô.

Hiệu quả chà thô tốt nhất đạt được là khi ta chỉnh đặt máy ở góc từ 30° đến 40°. Di chuyển máy qua lại với lực áp máy vừa phải. Với cách thức này, vật gia công không bị quá nóng, không làm bạc màu và không tạo các rãnh xước.

Dĩa chà gấp nếp

Với dĩa chà gấp nếp (phụ kiện), ta có thể gia công vật liệu có bề mặt cong và nghiêng.


Dĩa chà gấp nếp có tuổi thọ tương đối cao hơn đáng kể, độ ổn thấp và nhiệt độ chà thấp hơn so với dĩa chà thông thường.

Cắt Kim Loại

- ▶ Khi cắt bằng chất liệu mài nén kết, luôn luôn sử dụng chấn bảo vệ để cắt 15.

Khi cắt, gia công với mức độ vừa phải, thuận theo loại vật liệu đang cắt mà gia công cho thích hợp. Không được áp lực lên dĩa cắt, không làm máy bị nghiêng hay dao động.

Không được làm giảm tốc độ đang quay của dĩa xuống bằng cách tạo lực hám lên một bên mặt hông dĩa.

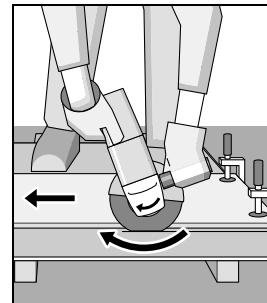

Máy luôn luôn phải được vận hành theo chuyển động mài ở tư thế thẳng đứng. Nếu không như vậy, có sẵn nguy cơ bị **dập mà không điều khiển được máy** ra khỏi mạch cắt.

Khi cắt một thanh vật liệu có mặt nghiêng và góc vuông, tốt nhất là bắt đầu tại điểm có thiết diện nhỏ nhất.

Cắt Đá

- ▶ Tạo đủ hiệu quả cho việc hút bụi khi cắt đá.
- ▶ Hãy mang mặt nạ chống bụi.

▶ Máy có thể chỉ được sử dụng để cắt/mài khô. Để cắt đá, cách tốt nhất là sử dụng dĩa cắt kim cương.

Để cắt loại vật liệu đặc biệt rắn, vd., bê-tông có mật độ sỏi cao, dĩa cắt hạt kim cương có thể bị quá nóng và hậu quả là bị hư hỏng. Sự cố này được biểu hiện rõ bằng tia lửa bắn ra vòng tròn, quay cùng với dĩa cắt.

Trong trường hợp này, ngừng ngay công việc cắt và làm cho dĩa cắt nguội xuống bằng cách cho máy chạy với tốc độ tối đa không tải một thời gian ngắn.

Tiến độ gia công bị giảm thấy rõ và tia lửa bắn ra vòng tròn là biểu hiện của dĩa cắt đã bắt đầu cùn. Cắt lùi nhanh gọn vào vật liệu có chất mài mòn (vd., gạch vôi pha cát) có thể mài cho dĩa bền lại.

Thông Tin Về Cấu Trúc

Cắt rãnh trên các vách tường có kết cấu phức hợp phải tuân theo Tiêu chuẩn DIN 1053 Phần 1, hay theo qui định của nước sở tại.
Những qui định này phải được tuân thủ trong mọi tình huống. Trước khi tiến hành công việc, hãy tham khảo ý kiến của kỹ sư thiết kế, kiến trúc sư hay người giám sát công trình có trách nhiệm.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- ▶ Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.
- ▶ Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.
- ▶ Trong điều kiện giới hạn tuyệt đối, luôn luôn sử dụng máy hút bụi trong khả năng có thể. Thổi sạch các khe thông gió thường xuyên và lắp đặt thiết bị ngắt mạch tự động (PRCD). Khi gia công kim loại, các loại mạt bụi dẫn điện có thể lọt vào trong dụng cụ điện. Toàn bộ sự cách điện của dụng cụ điện có thể bị mất tác dụng.

Xin vui lòng bảo quản và giữ gìn tay nắm và phụ tùng cẩn thận.

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng Bosch, hay một đại lý được Bosch ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

Dịch Vụ Sau Khi Bán và Dịch Vụ Ứng Dụng

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo trì và sửa chữa các sản phẩm cũng như các phụ tùng thay thế của bạn. Hình ảnh chi tiết và thông tin phụ tùng thay thế có thể tìm hiểu theo địa chỉ dưới đây:

www.bosch-pt.com

Bộ phận dịch vụ ứng dụng Bosch sẽ hân hạnh trả lời các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi và linh kiện của chúng.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

Việt Nam

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Robert Bosch
Việt Nam, PT/SVN
Tầng 10,194 Golden Building
473 Điện Biên Phủ
Phường 25, Quận Bình Thạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
Tel.: (08) 6258 3690 Ext 413
Fax: (08) 6258 3692
hieu.lagia@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com

Thải bỏ

Máy, linh kiện và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.

 Không được thải bỏ dụng cụ điện vào chung với rác sinh hoạt!

Được quyền thay đổi nội dung mà không phải thông báo trước.

مصر

يونيمار

رقم 20 مركز الخدمات

التجمع الأول - القاهرة الجديدة - مصر

+ 2 02 224 76091 - 95 / + 2 02 224 78072 - 73

+ 2 02 2478075

لفاكس: boschegypt@unimaregypt.com البريد الإلكتروني:

التخلص من العدة الكهربائية

ينبغي التخلص من العدد الكهربائية والتوابع والغلاف

بطريقة منصفة للبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة

التصنيع.

لا ترم العدد الكهربائية في النفايات المنزلية!



احفظ بحق إدخال التعديلات.

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف

- ◀ أسباب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.
- ◀ حافظ دائمًا على نظافة العدة الكهربائية وشقوق التهوية للعمل بشكل جيد وأمن.
- ◀ استخدم قدر الإمكان وحدة شفط بظروف العمل الشديدة دائمًا. انفع شقوق التهوية مرات عديدة، وقم بوصول مفتاح الحماية من التيار المختل (PRCD) بشكل مسبق. قد يتسبب الغبار الناقل داخل العدة الكهربائية عند معالجة المعادن. قد يضر ذلك بعناد الواقية بالعدة الكهربائية.
- ◀ خذن وعامل التواجد بعناية.

إن تطلب الأمر استبدال خط الامداد، فينبعي أن يتم ذلك من قبل شركة بوش أو من قبل مركز خدمة زانن وكالة بوش للعدد الكهربائية، لتجنب التعرض للمخاطر.

خدمة الزبائن ومشورة الاستخدام

يبحب مركز خدمة الزبائن على أستلتكم بصدق تصليح وصيانة المنتج وأيضاً ما يخص قطع الغيار. يغثر على الرسم الممدوحة وعلى المعلومات عن قطع الغيار بموقع:

www.bosch-pt.com

سيكونون من دواعي سرور فرقه مشورة الزبائن على الأستدام بشركة بوش أن تساعدكم بخصوص الأسئلة عن متاجاتنا وتواجهاها. يلزم ذكر رقم الصنف ذو الثنات العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبات قطع غيار. يرجي التوجه إلى التاجر المختص بما يتعلق بأمور الضمان والتتصليح وتأمين قطع الغيار.

المغرب

اوتيرو

ر.53، زنقة الملازم محمد محروض
الدار البيضاء - 20300 - المغرب

+ 212 (0) 522 400 409 / + 212 (0) 522 400 615
البريد الإلكتروني: service@outipro.ma

الجزائر

سيستان

الم منطقة الصناعية احمد ادانت
بجاية - 06000 - الجزائر

+ 213 (0) 982 400 992
الهاتف: + 213 (0) 34201569
الفاكس: + 213 (0) 34201569

البريد الإلكتروني: sav@siestal-dz.com

تونس

صوتال

م.ص. المجتمع سان كوبان رقم 25-99
2014. مكرين رياض تونس

+ 216 71 428 770
+ 216 71 354 175

البريد الإلكتروني: sotel2@planet.tn

قرص التجلیخ المروحی

يسمح قرص التجلیخ المروحی (من التوابع) بمعالجه السطوح المحدبة والمماطع أيضًا.


تمتاز أقراس التجلیخ المروحیة بفتررة صلاحیة أطول بكثير، وبمستوى ضجیع أدنی وبد رجة حرارة تجلیخ أقل من أقراس التجلیخ الاعتدایة.

قطع المعادن

- ◀ استخدم غطاً الوقایة للقطع دائمًا عند القطع بواسطة مواد الشحذ المربوطة.

اشتعل بدفع أمامي معتدل وملائم للمادة المرغوب معالجتها عند القطع. لا تضغط على قرص القطع ولا تمبله أو تدوره.

لا تکبح حركة أقراس القطع التي تنهي حركتها من خلال ضغط جانبي معاكس.

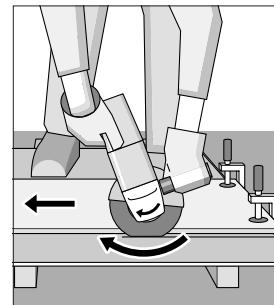

عند قطع المماطع والأنايب الرباعیة المواتيف يفضل البدئ بالقطع في الجزء الأصغر قطرًا.

قطع المجر

- ◀ أمن عملية شفط غبار کافية عند قطع المجر.
- ◀ ارتد قناع لوقایة من الغبار.

▶ يجوز استخدام العدة الكهربائية للقطع الجاف/التجلیخ الجاف فقط.

يفضل استخدام قرص قطع الماسي من أجل قطع المجر. إن قطع المواد الشديدة القساوة كالخرسانة ذات نسبة حص عالية متلاً قد يؤدي إلى فرط إهاماً، قرص القطع الالماشي مما يؤدي إلى تلفه. ويشير طبق من الشرير بدوره حول قرص القطع الالماشي إلى ذلك بشكل واضح. ويجب التوقف عن عملية القطع في هذه المادة وتشغيل قرص القطع الالماشي لفترة وجیزة دون حمل بعدد الدوران الالماشي لتبریده.

يشير تراجع قدرة الأداة، بوضوح وتشكل طبق من الشرير إلى أن قرص القطع الالماشي قد أ Rossi ثالماً. ويمكن إعادة شحذه عن طريق إجراء قطع قصيرة في مادة تجلیخ كالجر المرملي الكلسي متلاً.

الملاحظات بصدق الاستاتيك

تضییح الشطبون في المجران الخاملا إلى معيار المقابیس الدولية 1053 الجزء 1 أو للمعابر المحلية المقررة.

التقید بهذه الأحكام ضروري. استشر مهندس الاستاتيك أو مهندس العمار المسؤول أو مدير العمار المسؤول قبل البدئ بالشغل.

التشغيل والإطفاء
 من أجل تشغيل العدة الكهربائية يدفع مفتاح التشغيل والإطفاء، 2 إلى الأمام.
 من أجل ثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء، 2 تكبس مقدمة مفتاح التشغيل والإطفاء، 2 للأسفل إلى أن يتبعاً.

من أجل إطفاء العدة الكهربائية يترك مفتاح التشغيل والإطفاء، 2 أما إن كان قد تم ثبيته، فيعكس مفتاح التشغيل والإطفاء، 2 من الخلف للأسفل للحظة ثم يترك بعد ذلك.

▪ تفحص عدد التجلیخ قبل الاستخدام. يجب أن تكون عدّ التجلیخ مركبة بشكل سليم وأن تتکن من الدوران بطلاقه. شغلها بشكل تجربی لمدّة دقيقة واحدة على الأقل دون حمل. لا تستخدم عدد التجلیخ التالفة أو الغير دائرة أو المهزّة. إن عدد التجلیخ التالفة قد تتكسر، فتنسب الإصبابات. شغل العدة الكهربائية فقط عندما تستخدماها، من أجل توفير الطاقة.

واقية إعادة التشغيل (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

إن واقية إعادة التشغيل تمنع إعادة تشغيل العدة الكهربائية دون التحكم بها بعد قطع الامداد بالتيار الكهربائي.

من أجل إعادة التشغيل يركز مفتاح التشغيل والإطفاء، 2 في وضع الإطفاء، ثم تشغّل العدة الكهربائية مرة أخرى.

تحديد تيار بدء التشغيل (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

إن محدد تيار التشغيل الإلكتروني يحدّد القدرة عند تشغيل العدة الكهربائية ويسمح بالتشغيل بمنصره 16 أمبير.

- استخدم شافطة غبار ملائمة للمادة قدر الإمكان.
 - حافظ على تهوية مكان الشغل بشكل جيد.
 - ينصح بارتداء قناع وقاية للتنفس بفتحة المرشح P2.
 - تراعي الأحكام السارية في بلدكم بالنسبة للمواد المرغوب معالجتها.
- تجنب تراكم الغبار بمكان العمل. يجوز أن تتشعل الأغبرة بسهولة.

التشغيل

بدء التشغيل

▪ انتهي إلى جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع المعلومات المذكورة على لائحة طراز الجهاز. يمكن أن يتم تشغيل العدد الكهربائية الممدد بـ 230 فولط بـ 220 فولط أيضاً.

▪ امسك بالجهاز من قبل سطوط المقاييس المعزولة 22 والمقيض الإضافي 4 فقط. قد تصيب عدة الشغل خطوط كهربائية مخفية أو كبل الشبكة الكهربائية نفسك. إن ملامسة الخطوط التي تسرى بها جهد كهربائي قد تكهرب أيضاً أجزاء الجهاز المعدنية، لتؤدي إلى صدمة كهربائية.

▪ عند تشغيل العدة الكهربائية بواسطة المولدات الكهربائية المتنقلة التي لا تملك قدرة امتحاطة كافية أو التي لا تملك منظم ملائم للجهد الفاصل بها مع تقوية تيار اليد، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان القدرة أو إلى تصرفات غير متقدمة عند التشغيل.

▪ يرجى مراعاة صلاحية المولد الكهربائي المستخدم ولا سيما بصدق جهد وتتردد التيار الكهربائي.

ضبط عدد الدوران مسبقاً (GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

يمكنك بواسطة عجلة ضبط عدد الدوران مسبقاً 3 أن تضبط عدد الدوران المطلوب بشكل مسبق حتى أثناء التشغيل. إن المعلومات المذكورة في القائمة التالية هي عبارة عن قيم منصوص بها.

مادة الشغل	الاستخدام	عدة الشغل	وضع عجلة الضبط
المعدن	إزالة الطلاء	ورق الصنفرة	2-3
المعدن	الفرشاة، إزالة الصدأ	الفرشاة القدحية، ورق الصنفرة	3
المعدن، الحجر	التجلیخ	قرص التجلیخ	4-6
المعدن	تجليخ التخشين	قرص التجلیخ	6
المعدن	القطع	قرص القطع	6

▪ لا تلمّس أقراص الجلخ والقطع قبل أن تبرد. إن هذه الأقراص تنسن كثيراً أثناء العمل.

▪ لا تستعمل العدة الكهربائية مع حامل جلخ القطع.

تجليخ التخشين

▪ لا تستعمل أقراص القطع لتجليخ التخشين أبداً. ستتوصل إلى أفضل نتيجة عمل بزاوية ارتكاز قدرها 30 إلى 40 درجة عند تجليخ التخشين. حرك العدة الكهربائية بضغط خفيف جيئة وذهاباً. فلن تهمي قطعة الشغل بذلك كثيراً ولن يتغير لونها ولن تتشكل الأحاديد.

ملاحظات شغل

▪ اسحب القابس من مقاييس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

▪ احترس عند الشطب بالجدران الحاملة: تراجع فقرة "الملاحظات بقصد الاستئصال".

▪ شد قطعة الشغل بملزمة إن لم تثبت بأمان من جراء وزنها.

▪ لا تزيد العمل على العدة الكهربائية إلى حد توقفها عن المركبة.

▪ اترك العدة الكهربائية تدور على الفاضي لعدة دقائق بعد تحميلها بشكل شديد من أجل تبريد عدة الشغل.

عدد التجليخ المسموحة

يمكنك أن تستندم جميع عدد التجليخ المذكورة في كراسة الاستعمال هذه.

يجب أن يتوافق عدد الدوران المسموح [دقيقة⁻¹] [متر/ثانية] مع السرعة المحيطية [متر/ثانية] لعدد التجليخ المستخدمة على الأقل مع المعلومات المذكورة في الجدول التالي.

لذا يرجى مراعاة **عدد الدوران أو السرعة المحيطية المسموحة** على لافتة عدد التجليخ.


		المد الأقصى			
	[دقيقة ⁻¹]	[متر/ثانية]	[مم]	[مم]	d b D
80	11000	16,0	7	100	d
80	11000	22,2	7	115	D
80	11000	22,2	7	125	b
80	11000	-	-	100	D
80	11000	-	-	115	
80	11000	-	-	125	
45	11000	M 10	30	70	b
45	11000	M 14	30	75	D

برم رأس الترس

اسمي القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

يمكنك أن تقتل رأس الترس بخطوات تبلغ 90°. ويمكن تركيز مفتاح التشغيل والإطفاء بذلك بأوضاع استدام أنساب لادات الشغل الخاصة، مثلًا: ليناسب المستخدم الأعسر.

فك اللواكب الأربعية بشكل كامل. ميل رأس الترس باحتراس دون أن تتمكنه عن الهيكل إلى الوضع الجديد. أحكم شد اللواكب الأربعية مرة أخرى.

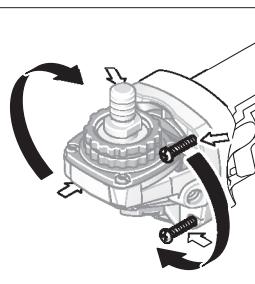

شطط الغبار/النشارية

إن أغيرة بعض المواد كالطلاء الذي يحتوي على الإلصاق، وبعض أنواع المثبت والفلزات والمعدان، قد تكون ضارة بالصحة. إن ملامسة أو استنشاق الأغيرة قد يؤدي إلى ردود فعل زائدة الحساسية وأو إلى أمراض المجاري التنفسية لدى المستخدم أو لدى الأشخاص المتواجدین على مقربة من المكان.

تعتبر بعض الأغيرة المعينة، كأغيرة البلاوط والزان بأنها مفعالية المثبت (ملع حامض الكروميك)، المواد المحافظة للخشب. يجب أن يتم معالجة المواد التي تحتوي على الأسبستوس من قبل العمال المتخصصين فقط دون غيرهم.

قرص التجليخ المروحي

ركب واقية اليد 17 دائمًا عند الشغل بواسطة قرص الجلخ المروحي.

صحن التجليخ المطاطي

عند الشغل بواسطة صحن الجلخ المطاطي 18 ينبغي دائمًا تركيب واقية اليد 17.

يبين تسلسل التركيب على صفحة الرسوم التخطيطية.

ركب الصامولة المستديرة 20 وشدتها بواسطة مفتاح الرابط المركب 6/5.

الفرشاة القدحية/الفرشاة القرصية

ركب واقية اليد 17 دائمًا عند الشغل بواسطة الفرشاة القدحية أو الفرشاة القرصية.

يبين تسلسل التركيب على صفحة الرسوم التخطيطية.

يجب أن تسمم الفرشاة القدحية/الفرشاة القرصية ببرمها على ممور دوران الجلافة إلى حد إحكام ارتيازها على شفة

ممور دوران الجلافة عند نهاية أسنان لمولبة ممور دوران الجلافة. أحكم شد الفرشاة القدحية/الفرشاة القرصية بواسطة مفتاح الرابط المفتوح الفك.

الصامولة السريعة الشد SDS-plus

لاستبدال عدد التجليخ بسهولة ودون الحاجة إلى استعمال معدات أخرى، يمكنك أن تستندم عوضاً عن صامولة الشد 12 الصامولة السريعة الشد 13.


يجوز استخدام الصامولة السريعة الشد 13 فقط

بالاتصال مع أفراد التجليخ/القطط.

استخدم الصامولة السريعة الشد 13 فقط عندما تكون سليمة وغير تالفة.

انتبه عند التركيب على ألا يدخل الجانب ذو الكتابة على الصامولة السريعة الشد 13 إلى جهة قرص التجليخ، ويجب أن يدخل السهم إلى اتجاه العلامة الدليلية 23.


اضغط على زر تثبيت ممور الدوران 1 من أجل تثبيت ممور دوران الجلافة. قرص التجليخ بقوته باتجاه حركة عقارب الساعة من أجل إحكام شد الصامولة السريعة الشد.

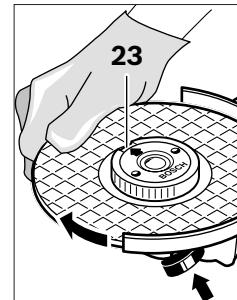

يمكنك أن تحل صامولة سريعة الشد سليمة ومركبة بشكل نظامي من خلال برم الحلق المخرشة بواسطة اليد بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

لا تحل صامولة سريعة الشد مستعمصية بواسطة الكماشة أبداً، بل استندم مفتاح الرابط المركب.

استخدم مفتاح الرابط المركب 6/5 بالشكل الذي تم توسيعه بالصورة.

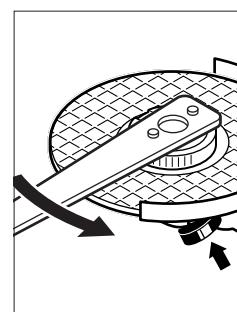

جلافة زاوية	GWS...	900-100	900-115	900-125	900-100 S	900-115 S	900-125 S
واقيبة إعادة التشغيل		-	-	-	●	●	●
تحديث تيار بدئ التشغيل		-	-	-	●	●	●
الوزن حسب	EPTA-Procedure 01:2014						
- مع مقبض إضافي كاتم للاهتزازات							2,0 1,9
- مع مقبض إضافي نموذجي							2,0 1,9
فتحة الوقاية							II / <input type="checkbox"/>
القيم سارية المفعول لمهد اسمي [L] بمقدار 230 فولط. قد تتفاوت هذه القيم عندما يختلف المهد عن ذلك أو بطرادات خاصة ببلدان معينة.							II / <input type="checkbox"/>
							II / <input type="checkbox"/>
							II / <input type="checkbox"/>
							II / <input type="checkbox"/>
							II / <input type="checkbox"/>
							II / <input type="checkbox"/>

تركيب عدد التجلية

- اسحب القابس من مقبض الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.
- لا تلامس أقراص الجلخ القطع قبل أن تبرد. إن هذه الأقراص تنسفني كثيراً أثناء العمل.
- نظف مورور دواران الجلافة 7 وجمعي الأجزاء، المرغوب تركيبها. من أجل إحكام شد أو حل عدد التجلية يضغط زر ثبيت محور الدوران 1 من أجل ثبيت مورور دواران الجلافة.
- اكتبز زر ثبيت مورور الدوران فقط عندما يكون مورور دواران الجلافة متوقفاً عن المركبة. وإلا، فقد يتم إتلاف العدة الكهربائية.

قرص التجلية/القطع

راعي مقاسات عدد التجلية. يجب أن يتواافق قطر الفجوة مع شفة الوصل. لا تستخدم الوصلات المهاية أو قطع التصغير.


انتبه عند استخدام أقراص القطع الالاماسية إلى تطابق اتجاه سهم جهة الدوران على قرص القطع قطر الفجوة جهة دوران العدة الكهربائية (سهم اتجاه الدوران على رأس الترس).

يبين تسلسل التركيب على صفة الرسم التخطيطية. لكن تقوم بثبيت قرص الجلخ/القطع ينبغي أن ترتكب صامولة الشد 12 وأن تشدتها بواسطة مفتاح الربط المركب 6/5. ٦.٥ راجع الفقرة "العامولة السريعة للشد".

▪ افصمن بعد تركيب عدد الجلخ وقبل التشغيل، عما إن تم تركيب عدد الجلخ بشكل سليم وإن كان بإمكانها أن تدور بطلقة. أمن عدم احتكاك عدد الجلخ ببطاء الوقاية أو بغيرها من الأجزاء.

شفة وصل لمورور دواران الجلافة 14. لقد تم تركيب قطعة لدائنية (ملفة دائنة) حول طوق التمرinker في شفة الوصل 10. إن كانت الملفة الدائنية غير موجودة أو إن كانت تالفة، توجب استبدال شفة الوصل 10 بشكل ضروري قبل متابعة الاستخدام.

شفة وصل لمورور دواران الجلافة 10: إن شفة الوصل صالحة للاستعمال من الجانبين.

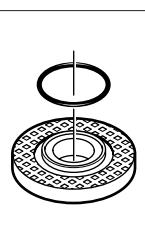

التركيب

تركيب تجهيزات الوقاية

- اسحب القابس من مقبض الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

ملاحظة: يجب أن ترسل العدة الكهربائية إلى مركز خدمة الزبائن فوراً بعد كسر قوس الجلخ أثناء التشغيل أو عند تلف تجهيزات المصنف بخطاء الوقاية/بالعدة الكهربائية. العنوان: تراجع الفقرة "خدمة الزبائن ومشورة الاستخدام".

غطاء وقاية للجلخ

ركب غطاء الوقاية 8 على مورور الدوران. لائم مركز غطاء الوقاية 8 مع متطلبات مرحلة العمل. ثبت غطاء الوقاية 8 من خلال إحكام شد لولب التثبيت 9 بواسطة مفتاح الربط المركب 6/5.

▪ ضد غطاء الوقاية 8 بحيث يمنع تطاير الشرر باتجاه المستخدم.

ملاحظة: تؤمن الكامات الدليلية على العدة الكهربائية 8 إمكانية تركيب غطاء وقاية ملائم للعدة الكهربائية فقط.

غطاء وقاية للقطع

▪ استخدم غطاء الوقاية للقطع دائماً عند القطع بواسطة مواد الشحذ المربوطة 15.

▪ أمن عملية شفط غبار كافية عند قطع المجر. يتم تركيب غطاء الوقاية للقطع 15 بنفس الطريقة التي يركب بها غطاء الوقاية للجلخ 8.

المقبض الإضافي

- استعمل عدتك الكهربائية فقط مع المقبض الإضافي 4.

ركب المقبض الإضافي 4 حسب طريقة التشغيل على يمين أو يسار رأس الترس.

واقية اليد

للشغل بواسطة صحن التجلية المطاطي 18 أو بواسطة الفرشاة القدحية/الفرشاة القرصية/قرص التجلية المروحي ينبغي دائمًا تركيب واقية اليد 17.

ثبت واقية اليد 17 مع المقبض الإضافي 4.

تعليمات تحذير إضافية
ارتد نظارات واقية.



يجب أن تؤمن عملية شفط غبار كافية عند قطع الحجر.
يمكن استخدام العدة الكهربائية للجلخ بورق الصنفرة
بالاتصال مع عدد الجلخ المسموحة.

الأجزاء المصورة

يستند ت رقم الأجزاء المصورة إلى رسوم العدة الكهربائية الموجودة في صفحة الرسوم التخطيطية.

- 1 زر ثبيت ممور الدوران
 - 2 مفتاح التشغيل والإطفاء
 - 3 عجلة ضبط عدد الدوران مسبقاً (GWS 900-100 S / GWS 900-115 S / GWS 900-125 S)
 - 4 مقبض إضافي (سطح القبض ممزوج)
 - 5 مفتاح ربطة مركب لمحور دوران الجلاخة M 14 *
 - 6 مفتاح ربطة مركب لمحور دوران الجلاخة M *
 - 7 ممور دوران الجلاخة
 - 8 غطاء، وقاية للجلخ
 - 9 لولب ثبيت لغطاء، الواقية
 - 10 شفة وصل مع حلقة دائرة
 - 11 قرص جلخ *
 - 12 صاملة شد
 - 13 صاملة سريعة شد SDS-click *
 - 14 قرص قدمي من المعدن الصلد *
 - 15 غطاء، وقاية للقطع *
 - 16 قرص القطع *
 - 17 وقاية اليد *
 - 18 صحن التجليخ المطاطي *
 - 19 ورق الصنفرة *
 - 20 صاملة مستديرة *
 - 21 الفرشاة القديمة *
 - 22 مقبض يدووي (سطح القبض ممزوج)
- * لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو الموصوفة. يغير على التوابع الكاملة في برنامجنا للتتابع.

استخدم أجهزة تنقيب ملائمة للعثور على خطوط الامداد المخفية أو استعن بشركة الامداد المحلي.
إن ملامسة الخطوط الكهربائية قد يؤدي إلى اندلاع النار وإلى الصدمات الكهربائية. إنلاف خط الغاز قد يؤدي إلى الانفجارات. اختراق خط الماء يمكن الأضرار المادية وأ قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية.

فك إقفال مفتاح التشغيل والإطفاء، وركزه على وضع الإطفاء، عندما يقطع الامداد بالتيار الكهربائي، مثل:
عند انقطاع التيار الكهربائي أو سحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية. يمنع بذلك إعادة التشغيل دون التحكم به.

لا تلمس أقراص الجلخ والقطع قبل أن تبرد. إن هذه الأقراص تسخن كثيراً أثناء العمل.

أمن قطعة الشغل. يتم القبض على قطعة الشغل التي تم ثبيتها بواسطة تجهيزه شد أو بواسطة الملزمة بأمان أكبر مما لو تم المسك بها بواسطة يدك.

وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع الملحوظات التحذيرية
والتعليمات. إن ارتباك الأخطاء، عند تطبيق الملحوظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق وأ/أو الإصابة بجروح خطيرة.



الاستعمال المخصص

لقد خصصت العدة الكهربائية لقطع وتخشين وفرش مواد الشغل المعدنية والمجوية دون استعمال الماء.
يجب أن تستخدم غطاء، وقاية خاص للقطع عند القطع بواسطة مواد الشحذ المزروطة.

البيانات الفنية

رقم الصنف	القدرة الأساسية المقننة	القدرة المعطاة	عدد الدوران الاسمي	مجال ضبط عدد الدوران	قطر أقراص التجليخ الأقصى	أسنان لولبة محور دوران الجلاخة	أقصى طول أسنان لولبة محور دوران الجلاخة	ضبط عدد الدوران مسبقاً	إطفاء، الصدمات الارتدادية	جلالة زاوية
396 1..	396 1..	396 1..	396 0..	396 0..	0 601 ...	واط	دقيقة-1	دقيقة-1	مم	رقم الصنف
900	900	900	900	900		واط				القدرة الأساسية المقننة
450	450	450	450	450		واط				القدرة المعطاة
11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000					عدد الدوران الاسمي
2 800 - 11 000	2 800 - 11 000	2 800 - 11 000	-	-	-					مجال ضبط عدد الدوران
125	115	100	125	115	100	مم				قطر أقراص التجليخ الأقصى
M 14	M 14	M 10	M 14	M 14	M 10					أسنان لولبة محور دوران الجلاخة
22	22	22	22	22	22	مم				أقصى طول أسنان لولبة محور دوران الجلاخة
●	●	●	-	-	-					ضبط عدد الدوران مسبقاً
-	-	-	-	-	-					إطفاء، الصدمات الارتدادية

القيم سارية المفعول ليهدأ اسمي [U] بمقدار 230 فولط. قد تتفاوت هذه القيم عندما يختلف الجهد عن ذلك أو بطرادات خاصة ببلدان معينة.

- ◀ لا تستخدم أقراص التجليخ المستهلكة من العدد الكهربائية الكبيرة. إن أقراص التجليخ الخاصة بالعدد الكهربائية الكبيرة غير مخصصة لأعداد الدوران العالية بالعدد الكهربائية الصغيرة وقد تكسر.
- ◀ تعليمات تحذير إضافية خاصة للقطع
 - ▶ تجنب استعمال قرص القطع أو فرط ضغط الارتكاز. لا تقوم بقطع المقطع الشديدة العمق. إن فرط تمثيل قرص القطع يزيد استهلاكه واحتمال التكباب أو الاستعصاء، وبذلك حدوث الصدمات الارتدادية أو كسر القرص.
 - ▶ تجنب المجال المتواجد أمام وخلف قرص القطع الدوار. إن حركت قرص القطع في قطعة الشغل مبعداً إياها عن جسمك، فقد يتم قذف العدة الكهربائية مع القرص الدوار عليك مباشرة في حال حدوث صدمة ارتدادية.
 - ▶ اطفئ العدة الكهربائية في حال استعصاء، قرص القطع أو انقطاعك عن الشغل وامسكها بيدك إلى أن يتوقف القرص عن المركبة. لا تحاول أن تسحب القرص الدوار إلى خارج المقطع أبداً فقد تنت عن ذلك صدمة ارتدادية. ابحث عن سبب التكباب واعمل على إزالته.
 - ▶ لا تعاود تشغيل العدة الكهربائية ما دامت غاطسة في قطعة الشغل. اسمع لقرص القطع أن يتوصل إلى عدد دورانه الكامل قبل أن تتابع بإجراء عملية القطع باختراس. والا فقد يتكلب القرص، فينفث إلى خارج قطعة الشغل أو قد يسبب صدمة ارتدادية.
 - ▶ اسند الصفائح أو قطع الشغل الكبيرة لكي تقلل ضطر الصدمات الارتدادية الناتجة عن قرص قطع مستحسن. قد تختفي قطعة الشغل الكبيرة من الطرفين وأيضاً الذاتي. يجب أن تستند قطعة الشغل ومن المعاقة على مفردة من مكان القطع ومن المعاقة.
 - ▶ احترس شكل خاص عند إجراء "القطوع الجببية" في البدران القديمة أو غيرها من المجالات المحمولة الرؤوية. قد يؤدي قرص القطع الفاسط إلى حصول صدمة ارتدادية عند قطع خطوط الغاز أو الماء أو الكهرباء، أو غيرها من الأغراض.
- ◀ تعليمات تحذير خاصة للتجليخ بورق الصنفراة
 - ▶ لا تستعمل أوراق الصنفراة الكبيرة جداً بل اتبع تعليمات المنتج بما يخص حجم ورق الصنفراة. قد تؤدي أوراق الصنفراة التي تبرز عن صحن التجليخ إلى حدوث الإصابات وأيضاً إلى الاستعصاء، أو إلى تمزق ورق الصنفراة أو إلى حدوث الصدمات الارتدادية.
- ◀ تعليمات تحذير خاصة للشغل بواسطة الفرش المعدنية
 - ▶ انتبه إلى أن الفرش المعدنية تفقد القطع المعدنية حتى أثنا، الاستعمال العتيدي. لا تزيد العبء على أسلاك الفرشاة المعدنية من خلال زيادة ضغط الارتكاز عليها. قد تنفرج الأسلاك المتناظرة بالثواب الرقيقة وأو بالبشرة بسهولة شديدة.
 - ▶ إن كان من المنصوح استخدام غطاء للوقاية، فامنحه من ملامسة الفرشاة المعدنية. قد يكسر قطر الفرش الشقيقية والقديمة من خلال ضغط الارتكاز عليها ومن خلال قوى الطرد المركبة.
- ◀ قد تكسر أقراص التجليخ أيضاً أثناء ذلك. إن الصدمة الارتدادية هي نتيجة لاستخدام العدة الكهربائية بشكل خاطئ أو غير صحيح، ويمكن تجنبها من خلال إجراءات الاحتياط الملازمة للدقة الذكر.
- ◀ اقْبض على العدة الكهربائية بإحكام وركز جسدك وذراعيك بوضع يسمع لك صدق قوى الصدمات الارتدادية. استخدم المقابض الإضافي دائمًا إن وجد للتوصل إلى أكبر تحكم ممكن بقوى الصدمات الارتدادية أو عزوم رد الفعل أثناء ارتفاع عدد الدوران. يمكن للمستخدم أن يسيطر على قوى الصدمات الارتدادية وعزوم رد الفعل من خلال إجراءات الاحتياط المناسبة.
- ◀ لا تقرب يديك من عدة الشغل الدوارة أبداً. قد تتمرك عدة الشغل عبر يدك عند حدوث صدمة ارتدادية.
- ◀ تجنب بجسمك المجال الذي سترتكب به العدة الكهربائية عند حدوث صدمة ارتدادية. تترك الصدمة الارتدادية العدة الكهربائية بعكس اتجاه حركة قرص التجليخ عند مكان الاستعصاء.
- ◀ اشتغل باحتراس خاص في مجال الزوايا والحواف الحادة وإن. تجنب عدة الشغل الدوارة إلى التكباب عند الزوايا والحواف الحادة أو عندما ترتد. ويؤدي ذلك إلى فقدان التحكم أو إلى الصدمات الارتدادية.
- ◀ لا تستخدِم نصال المنشار الجنزيرية أو النصال المسنة. إن عدد الشغل هذه غالباً ما تؤدي إلى الصدمات الارتدادية أو إلى فقدان السيطرة على العدة الكهربائية.
- ◀ تعليمات أمان خاصة للتجليخ والقطع
 - ▶ استخدم فقط أقراص التجليخ المخصصة للعدة الكهربائية هذه وفقط غطاء الوقاية المخصص لأقراص التجليخ هذه. لا يمكن حجب أقراص التجليخ التي لم تخصل لهذه العدة الكهربائية بالذات بشكل كاف، فهي غير آمنة.
 - ▶ يجب أن يتم تركيب أقراص الجلخ المجنحة بحيث لا يبرز سطح الجلخ خاصتها عن مستوى حافة غطاء الوقاية. إن قرص الجلخ المركب بطريقة غير نظامية والذي يبرز عن مستوى حافة غطاء الوقاية، لا يمكن حجبه بشكل كاف.
 - ▶ ينبغي أن يكون قد تم تركيب غطاء الوقاية على العدة الكهربائية بأمان وأن يكون قد تم ضبطه بحيث يؤمن أكبر قدر ممكن من الأمان من خلال توجيه أصغر جزء، ممكناً من عدة الجلخ مكشوفة نحو المستخدم. يساعد غطاء الوقاية على حماية المستخدم من الأجزاء المكسورة ومن ملامسة عدة الجلخ صدفة وأيضاً من الشر الذي قد يشنع الثواب.
 - ▶ يجوز استخدام أقراص التجليخ فقط لأعمال الشغل المخصصة لها. مثل: لا تقوم بالتجليخ بواسطة السطع الجانبي لقرص القطع أبداً. إن أقراص القطع مخصصة لإزاحة المادة بواسطة حافة القرص. قد يؤدي تأثير القوى على هذه الأقراص من الجانب إلى كسرها.
 - ▶ استخدم مع قرص التجليخ الذي تختاره دائمًا شفقات شد سليمانية وبالمقاس والشكل الصناعيين. إن شفقات الشد الملامنة تSEND قرص التجليخ وتقلل بذلك خطر كسر قرص التجليخ. قد تختلف شفقات أقراص القطع عن شفقات أقراص التجليخ الأخرى.

- ◀ ارتد عتاد وقاية شخصي. استخدم حسب الاستعمال وقاية كاملة للوجه، وواقية للعينين أو نظارات واقية. ارتد عند الفرورة قناع للوقاية من الغبار وواقية سمع وقفازات واقية أو مريول خاص يبعد عنك جسيمات التجليخ والممواد الدقيقة. ينفي وقاية العينين من الجسيمات الغربية المتطربة التي تنتج عن الاستعمالات المختلفة. يجب أن تقوم الأقنعة الواقية للتنفس والواقية من الغبار بترشيح الأغيرة الناتجة عن الاستخدام. قد تصاب بفقدان السمع إن تعرضت لضجيج عال لفترة طويلة.
- ◀ انتبه إلى ابتعاد الآخرين عن مجال عملك بمسافة آمنة. ينفي أن يرتدي كل من يطعن مجال العمل عتاد وقاية شخصي. قد تتطاير أجزاءً من قطعة الشغل أو عدد الشغل المكسورة لتسبب الإصابات حتى خارج مجال العمل المباشر.
- ◀ امسك بالعدة الكهربائية من قبل سطوح القبض المعزولة فقط عند تنفيذ الأعمال التي من المحتمل أن تلامس عدة القطع خلالها الأسلام[®] الكهربائية المخفية أو الكلب الكهربائي نفسه. إن عدد القطع التي لا تمس سلك كهربائي سبب به مهد كهربائي قد تكهرب الأجزاء المعدنية المكسورة بالعدة الكهربائية لتصيب المستند بمقدمة كهربائية.
- ◀ حافظ على إبعاد كابل الشبكة الكهربائية عن عدد الشغل الدوارة. إن فقد السيطرة على المهاز فقد يقطع أو يتكلب كابل الشبكة الكهربائية وقد تنسحب يده أو ذراعك إلى عدد الشغل الدوارة.
- ◀ لا ترك العدة الكهربائية أبداً قبل أن توقف عدد الشغل عن المركبة تماماً. قد تلامس عدد الشغل مع سطح الترkin مما قد يؤدي إلى فقدان التحكم بالعدة الكهربائية.
- ◀ لا ترك العدة الكهربائية قيد المركبة أثناء عملها. قد تتكلب ثيابك عند ملامسة عدد الشغل بشكل غير مقصود وقد تغير عدد الشغل في جسدك.
- ◀ نظف شقوق التهوية بعدك الكلب الكهربائية بشكل منتظم. إن منفاغ المركب يسحب الغبار إلى داخل الهيكل، وتراكم الأغيرة المعدنية الشديد قد يشكل المخاطر الكهربائية.
- ◀ لا تستخدم العدة الكهربائية على مقربة من المواد القابلة للاحتراق. قد يؤدي الشرر إلى اشتعمال هذه المواد.
- ◀ لا تستخدم عدد الشغل التي تتطلب مواد التبريد السائلة. قد يؤدي استعمال الماء أو غيرها من مواد التبريد السائلة إلى حدوث الصدمات الكهربائية.
- الخدمات الارتدادية وتعليمات التحذير المتعلقة بها**
- ◀ الصدمات الارتدادية هي عبارة عن رد الفعل الفجائي على أثر عدد الشغل الدوارة المتكلبة أو المتسعة، كفرص التجليخ وصحن التجليخ والفرشة المعدنية وإلخ. يؤدي التكلب أو الاستعمال إلى توقف عدد الشغل الدوارة بشكل فجائي.
- يتم بذلك تسارع العدة الكهربائية التي فقدت التحكم بها. يعكس اتجاه دوران عدد الشغل عند مكان الاستعمال. إن استعصى أو تكلب قرص التجليخ مثلاً في قطعة الشغل، فقد تقطعت حافة قرص التجليخ التي خططت في مادة الشغل مما يؤدي إلى انحراف قرص التجليخ أو إلى حدوث صدمة ارتدادية. يتمركب قرص التجليخ عندئذ إما نحو المستخدم أو متبعداً عنه حسب اتجاه دوران القرص عند مكان الاستعصا.
- ◀ حافظ على إيقاً عدد القطع نظيفة وحادية. إن عدد القطع ذات حواف القطع الحادة التي تم صيانتها بعناية تتكلب بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسير.
- ◀ استخدم العدد الكهربائية والتوابع وعدد الشغل وإلخ. حسب هذه التعليمات. تراعي أثناء ذلك شروط الشغل والعمل المراد تنفيذه. استدام العدد الكهربائية لغير الأشغال المخصصة لجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.
- المقدمة**
- ◀ اسمع بتصليح عدتك الكهربائية فقط من قبل العمال المختصين و فقط باستعمال قطع الغيار الأصلية. يؤمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.
- ## تعليمات الأمان للجلخات الزاوية
- ملامظ تحذيرية مشتركة للتجليخ والتالجيك بورق المنفحة والشغل بالفرش المعدنية والصلقل والقطع
- ◀ تستعمل هذه العدة الكهربائية كبلادة وكجلخة بورق المنفحة وكفرشة معدنية وكألة قطع. ينفي مراعاة جميع ملامظات التحذير والتعليمات والرسوم والمعلومات التي تستلمها مع العدة الكهربائية. إن لم تراع التعليمات التالية، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث الصدمات الكهربائية واندلاع النار وأو إلى حدوث الإصابات الخطيرة.
- ◀ لا تصلح هذه العدة الكهربائية لإجراء أعمال الصقل. إن الاستعمالات التي لم تخصل لأجلها العدة الكهربائية قد تؤدي إلى المفاطر والإصابات.
- ◀ لا تستعمل التوابع التي لم ينصح باستعمالها ولم يخصها المنتج لهذه العدة الكهربائية بالذات. إن مجرد إمكانية ثبيت التوابع بالعدة الكهربائية لا تكفل إمكانية الاستعمال بأمان.
- ◀ يجب أن تتوافق قيمة عدد دوران عدد الشغل المسموح به على الأقل قيمة عدد الدوران الأقصى المذكور على العدة الكهربائية. إن التوابع التي تدور بسرعة تزيد عن السرعة المسموحة، قد تنكسر وتتطاير.
- ◀ يجب أن يتواافق كلًّا من قطر وثفن عدد الشغل مع قيم القياسات بالعدة الكهربائية. لا يمكن التحكم بعدد الشغل ذات المقاسات الخاطئة أو الارتفاع منها بشكل كاف.
- ◀ يجب أن ترتكب عدد الشغل بولجية ملولبة بشكل دقيق على أسنان لولبة محور دوران الجلخة. أما بالنسبة لعدد الشغل التي يتم تركيبيها عبر الشفة، فينبع أن يتواافق قطر ثقب عدد الشغل مع قطر حضن الشفة. إن عدد الشغل التي لا يتم ثبيتها بالعدة الكهربائية بشكل دقيق، تدور بشكل غير منتظم وتهتز بشدة وقد تؤدي إلى فقدان التحكم بالعدة الكهربائية.
- ◀ لا تستخدم عدد الشغل الثالثة. تفحص عدد الشغل قبل كل استعمال، كأقواص التجليخ على التشقق والشظايا، أطباق التجليخ على التشقق والتصدع أو شدة الاستهلاك، والفرش المعدنية على وجود الأسلام[®] السائبة أو المكسرة. إن سقطت العدة الكهربائية أو عدد الشغل على الأرض، فتحقق إن كانت قد أصبحت بخل أو استخدم عدد شغل غير الثالثة. إن تحدثت بعدد الشغل وركبتها، فحافظ على إيقاًك وغيرك من الأشخاص على بعد عن مستوى عدد الشغل الدوارة وشغل العدة الكهربائية بعدد الدوران الأقصى لمدة دقيقة واحدة. إن عدد الشغل الثالثة غالباً ما تنكسر خلال هذه المدة التحذيرية.

تعليمات الأمان

ملاحظات تحذيرية عامة للعدد الكهربائيّة

تحذير اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات.

إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق وأو الإصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.

يقصد بمصطلح "العدد الكهربائيّة" المستخدم في الملاحظات التحذيرية، العدد الكهربائيّة الموصولة بالشبكة الكهربائيّة (بواسطة كابل الشبكة الكهربائيّة) وأيضاً العدد الكهربائيّة المزودة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائيّة).

الأمان بمكان العمل

حافظ على نظافة وحسن إضاءة مكان شغلك. الفوضى في مكان الشغل ومبارات العمل الغير مضاءة قد تؤدي إلى حدوث المواتد.

لا تشتعل بالعدد الكهربائيّة في محيط معرض لخطر الانفجار والذي تتوفر فيه السواقل أو الغازات أو الأغبرة القابلة للاشتعال. العدد الكهربائيّة تشكّل الشر الذي قد يتطاير، فتشعل الأغبرة والأغذية.

حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص على بعد عن ما تستعمل العدة الكهربائيّة. قد تفقد السيطرة على الجهاز عند التلهي.

الأمان الكهربائي

يجب أن ينالمن قابس وصل العدة الكهربائيّة مع المقبس. لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال.

لا تستعمل القوابس المهاينة مع العدد الكهربائيّة المؤذنة تأييف وقائي. تخفّض القوابس التي لم يتم تغييرها والمقبسات الملاممة من خطر الصدمات الكهربائيّة.

تجنب ملامسة السطوح المؤذنة كالأنابيب ورادياتورات التدفئة والمدافئ أو البرادات بواسطة جسمك. يزداد خطر الصدمات الكهربائيّة عندما يكون جسمك ممروض.

أبعد العدة الكهربائيّة عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائيّة إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائيّة.

لا تسيء استعمال الكابل لحمل العدة الكهربائيّة أو لتعليقها أو لسحب القابس من المقبس. حافظ على إبعاد الكابل عن المراارة والزيت والمواد الحادة أو عن أجزاء الجهاز المترددة. تزيد الكابلات التالفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائيّة.

استخدم فقط كابلات التمديد الصالحة للاستعمال الخارجي أيضاً عندما تشغيل العدة الكهربائيّة في الخارج. يفضّل استعمال كابل تمديد مخصص للاستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائيّة.

إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائيّة في الأحواض الرطبة، فاستخدم مفتاح للاستعمال المتألف. إن استخدام مفتاح للاستعمال من التيار المتألف يقلل خطر الصدمات الكهربائيّة.

- كن يقطأ وانته إلى ما تفعله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربائيّة بتعقل. لا تستخدّم عدّة كهربائيّة عندما تكون متعب أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو المكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائيّة قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.
- ارتد عتاد الوقاية الخاص وارتدى دائمًا نظارات واقية. يحد ارتداء عتاد الوقاية الخاص، كقناع الوقاية من الغبار وأخذية الأمان الواقية من الانزلاق والفوّز واقية الأذنين، حسب نوع واستعمال العدة الكهربائيّة، من خطر الإصابة بجروح.
- تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من كون العدة الكهربائيّة مطفأة قبل وصلها بامدادات التيار الكهربائيّ وأو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. إن كنت تتضمّن إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدة الكهربائيّة أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائيّة عندما يكون قيد التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث المواتد.
- انزع عدد الضبط أو مفتاح الرابط قبل تشغيل العدة الكهربائيّة. قد تؤدي العدة أو المفتاح المتوجّد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح.
- تجنب أوضاع الجسم الغير طبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائمًا. سيسمح لك ذلك من السيطرة على الجهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.
- ارتد ثياب مناسبة. لا ترتد الثياب الفضفاضة أو الملابس. حافظ على إبقاء النشر والثياب والقفازات على بعد عن أجزاء الجهاز المترددة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة والحلالي والشعر الطويل بالأجزاء المترددة.
- إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة وبأنه يتم استخدامها بشكل سليم. قد يقلل استخدام تجهيزات لشفط الأغبرة من المخاطر الناتجة عن الأغبرة.
- حسن معاملة واستخدام العدد الكهربائيّة
 - لا تقرّط بتحميل الجهاز. استخدم لتنفيذ أشغال العدة الكهربائيّة المخصصة لذلك. إنك تتحمل بشكل أفضل وأكثر أمانًا بواسطة العدة الكهربائيّة الملائمة في مجال الأداء المذكور.
 - لا تستخدّم العدة الكهربائيّة إن كان مفتاح تشغيلها تالفاً. العدة الكهربائيّة التي لم تعد تسمح بتشغيلها أو بإطفافها خطيرة و يجب أن يتم تصفيتها.
 - اسحب القابس من المقبس وأو انزع المركم قبل ضبط الجهاز وقبل استبدال قطع التواير أو قبل وضع الجهاز جانباً. تمنع إجراءات الاحتياط هذه تشغيل العدة الكهربائيّة بشكل غير مقصود.
 - احتفظ بالعدد الكهربائيّة التي لا يتم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائيّة لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدد الكهربائيّة خطيرة إن تم استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.
 - اعتن بالعدّة الكهربائيّة بشكل جيد. تفحص عما إذا كانت أجزاء الجهاز المترددة تعمل بشكل سليم وبأنها غير مستعصية عن المركبة أو إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو تالفة درجة تؤثر فيها على حسن أداء العدة الكهربائيّة. ينفي تصليح هذه الأجزاء تالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من المواتد مصدر رها العدد الكهربائيّة التي تم صيانتها بشكل رديٍّ.

▪ تحت شرایط کاری حاد، در صورت امکان همواره از یک دستگاه مکش استفاده کنید. تمیز کردن مکرر شیارهای تهويه از طریق داشتن فشار هوای روش کردن کلید محافظ (PRCD) (جزیان خطا و نشی مین) (کلید قطع کنندۀ اتصال با زمین) توصیه می‌شود.

هنگام کار با فلزات، امکان تجمع گرد فلزات که حادی می‌باشد در قسمت های داخلی ابزار برقی وجود دارد. امکان آسیب دیدن و از بین رفتن حفاظ روکش عایق ابزار برقی وجود دارد.

لطفاً ابزار و متعلقات دستگاه را به دقت محافظت و به خوبی نگهداری کنید.

در صورت نیاز به یک کابل یدکی برای اتصال به شبکه برق، باستی به شرکت بوش یا به نمایندگی مجاز بوش خدمات پس از فروش (برای ابزار آلات برقی بوش مراجعه کنید تا از بروز خطرات اینمی جلوگیری بعمل آید).

خدمات پس از فروش و مشاوره با مشتریان

دفتر خدمات پس از فروش به سوالات شما درباره تعمیرات، سرویس و همچنین قیاحات یدکی و متعلقات پاسخ خواهد داد. تفاویر و اطلاعات درباره قطعات یدکی و متعلقات را میتوانید در سایت نامبرده زیر جستجو نمایید:

www.bosch-pt.com

تمیز مشاور خدمات پس از فروش شرکت بوش با کمال میل به سوالات شما درباره خرید، طرز استفاده و تنظیم محصولات و متعلقات پاسخ میدهد.

برای هرگونه سوال و یا سفارش ابزار یدکی و متعلقات، حتماً شماره فنی ده رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

برای استفاده از گارانتی، تمیز دستگاه و تهیه ابزار یدکی فقط به افراد متخصص مراجعه کنید.

از رده خارج کردن دستگاه

ابزار برقی، متعلقات و بسته بندی آن، باید طبق مقررات حفظ محيط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.


ابزارهای برقی را داخل زباله دان خانگی نیاندازید!



حق هرگونه تغییری محفوظ است.

صفحه برقی که همچنان در حال چرخش است و به ایست کامل نرسیده است را با اعمال فشار به سطح جانبی آن متوقف نکنید.

ابزار برقی باید همیشه در جهت مخالف حرکت هدایت شود، در غیر اینصورت خطر بیرون اتفاق نافوایسه و بدون کنترل آن از داخل برش وجود دارد.

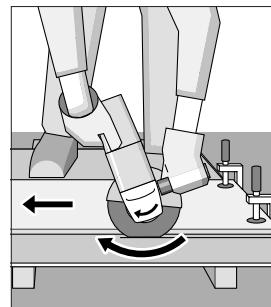

هنگام برش پروفیل ها و لوله های چهارضلعی، بهتر است از بروکتربین ضلع مقطع برش شروع کار کنید.

برش کاری سنگ

▪ هنگام برش سنگ از سرپوش مکنده ی گرد و غبار استفاده نمایید.

▪ از ماسک ایمنی تنفس در برابر گرد و غبار استفاده کنید.

▪ این ابزار برقی را میتوان منحصراً برای برش کاری خشک و سائیدن خشک مورد استفاده قرار داد.

برای جدا کردن و برش سنگ بهتر است از یک صفحه برش الماسه استفاده کنید.

هنگام برش مواد سفت، از جمله بتن با مقدار فرده سنگ بالا، ممکن است صفحه برش الماسه بسیار داغ شده و صدمه بینند. جرقه های حلقه واری که دور صفحه برش الماسه بوجود میآیند، نمایانگر این امر می باشد.

در اینصورت برش کاری را قطع کنید و پس از این صفحه برش الماسه برای مدت کوتاهی با حد اکثر سرعت در حالت آزاد کار کند تا ثنک شود.

چنانچه پیشرفت کار به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کند و جرقه های مدوری مشاهده شود، این امر نشان میدهد که صفحه برش الماسه کند شده است. با پرداخت آن بوسیله مواد ساینده و صیقل دهنده از جمله ماسه سنگ آهک (آخر آهک) میتوانید آنرا مجدداً بیرز کنید.

تذکر در باره استاتیک ساختمان

شکاف ها در دیوارهای پایه تحت نورم 1053 قسمت 1 و یا تحت مقررات و پیزه کشور مربوطه معین شده است. این مقررات باید رعایت شوند. قبل از شروع کار در این زمینه با مهندس ناظر، مهندس آرشیتکت و یا افراد مسئول نظارت ساختمان مشورت کنید.

مراقبت و سرویس

مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

▪ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاهه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

▪ ابزار الکتریکی و شیارهای تهويه آنرا تمیز نگاه دارید، تا اینمی شما در کار تضمین گردد.

حفظاظ جلوگیری از روشن شدن مجدد (GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

عملکرد حفاظ جلوگیری از روشن شدن مجدد، از بکار آفتدان مجدد ناخواسته و بدون کنترل ابزار برقی، پس از قطعه جریان برق، ممانعت بعمل می آورد.

جهت بکار گیری مجدد ابزار برقی، کلید قطع و وصل 2 را در وضعیت خاموش قرار داده و ابزار برقی را مجدد آ روشن کنید.

محدود کننده جریان برق راه اندازی (GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

محدود کننده کوتربونیکی جریان برق، توان ابزار برقی را هنگام روشن کردن آن محدود ساخته و امکان کار کرد دستگاه را تحت فیوز 16 آمپر فراهم میکند.

برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل 2 را رها کنید و در صورت قفل بودن آن، قسمت انتهای کلید قطع و وصل 2 را کوتاه بطرف پائین فشار بدهید و سپس آنرا مجدد آ رها کنید.

پیش از استفاده از ابزار و متعلقات مربوط به سایش و برش، آنرا کنترل کنید. ابزار و متعلقات سایش وجود یابد به درستی و بدون نقص نصب شده باشند و آزادانه قادر به چرخش باشند. جهت آزمایش بگذارید دستگاه برای مدت یک دقیقه در حالت آزاد کار کند. چنانچه در ابزار و متعلقات مربوطه نقصی وجود داشته باشد، کاملاً دور نباشد و یا در حین کار دچار لرزش نشود، از آن استفاده نکنید. امکان شکستن و متلاشی شدن متعلقات سایش و برش آسیب دیده وجود داشته و این امر میتواند چراحتای را منجر شود.

جهت صرفه چوبی در انرژی، ابزار برقی را فقط وقتی روشن نیز انتساب کنید.

(GWS 900-100 S/GWS 900-115 S/GWS 900-125 S)

بوسیله کلید قابل چرخش 3 (کلید دیمیر) برای انتخاب و تنظیم سرعت، میتوانید سرعت مورد نیاز را هنگام کارکرد دستگاه اندازه های ذکر شده در جدول ذیل، مقادیر پیشنهادی می باشند.

جنس قطعه کار	کاربرد	ابزار و متعلقات	وضعیت دکمه قابل چرخش
فلز	پاک کردن (برداشت) رنگ	کاغذ سنبلاده	2-3
فلز	برس کاری، زنج زدایی	برس سیمی کاسه ای، صفحه / ورق سنبلاده	3
فلز، سنگ	سائیدن	صفحه ساب/صفحه سنگ	4-6
فلز	سائیدن (سایش اولیه)	صفحه ساب/صفحه سنگ	6
فلز	برش	صفحه ی برش	6

پرداخت اولیه (سایش)

▪ هرگز از صفحه برش برای سایش استفاده نکنید.

برای دستیابی به بهترین نتیجه پرداخت اولیه (سایش)، ابزار برقی را تحت زاویه 30° درجه تا 40° درجه مورد استفاده قرار دهد. ابزار برقی را با فشار متعادل بر روی قطعه کار حرکت بدهید. به این طریق از داغ شدن بیش از حد قطعه کار، تغییر رنگ آن و ایجاد شیارهای ناخواسته در آن جلوگیری بعمل میآورید.

صفحه سنبلاده بره ای

بوسیله صفحه سنبلاده بره ای (متعلقات) میتوانید بر روی سطوح منحنی و پرو فیل ها نیز کار کنید.

صفحه های سنبلاده بره ای طول عمر بیشتری دارند، به هنگام کار سر و صدای کمتری تولید نموده و به نسبت سایر صفحه های سنبلاده عمومی، هنگام سنبلاده کاری حرارت کمتری تولید میکنند.

برش و جدا سازی فلزات

▪ برای برش کاری با صفحه برش حاوی مواد ساینده فشرده، همینهای از حفاظ ایمنی 15 ویژه بریدن استفاده نمایید.

هنگام برش با فشار متعادل و متناسب با قطعه کار، کار کنید. از اعمال فشار بیش از حد بر روی صفحه برش، کج کردن آن و نوسان دادن آن خودداری کنید.

راهنمایی های عملی

▪ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دو شاخه اتصال آنرا از داخل بپیز بر قبیرون بکشید.

▪ هنگام ایجاد برش در دیوارهای اصلی نگهدارنده ساختمان، کاملاً احتیاط کنید «تذکر در باره استایک ساختمان».

▪ در صورت عدم برقراری تعادل قطعه کار به سبب وزن آن، باید قطعه کار را توسط تجهیزات مهار مکمک کنید.

▪ از اعمال فشار بیش از حد و بکارگیری بدون وقفه ابزار برقی که منجر به از کار افتادن آن شود، خودداری کنید.

▪ پس از کار با ابزار برقی تحت فشار زیاد، بگذارید دستگاه برازی چند دقیقه بطور آزاد (بدون بار) کار کند تا ابزار و متعلقات بکار گرفته شده، خنک شود.

▪ قبل از خنک شدن صفات ساب و برش به آنها دست نزنید. این صفات در طول کار بسیار داغ می شود.

▪ این ابزار برقی را بوسیله یک پایه برش بکار نبرید.

و بدون اینکه آنرا از محفظه خارج یا جدا کنید، پجرخاند و آنرا در موقعیت جدید قرار دهید. هر چهار بیج را سپس ممکن ببندید.

مکش گرد، براده و تراشه

گرد و غبارهای مخصوصی مانند گرد و غبار درخت بلوط از چوب ها، مواد معدنی و فلاتز میتواند برای سلامتی مضر باشد. دست زدن و یا تنفس کردن گرد و غبار ممکن است باعث بروز الریزی و یا بیماری تغذیه ای تنفسی شخص استفاده کننده و یا افرادی که در آن نزدیکی میباشند، بشود.

گرد و غبارهای مخصوصی مانند گرد و غبار درخت بلوط و با درخت راش سلطان را هستند. بخصوص ترکیب آنها با سایر موادی که برای کار بر روی چوب (کرومات، مواد برای محافظت از چوب) بکار برده میشوند. فقط افراد مخصوص مجازند با موادی که دارای آزیست میباشند کار کنند.

- حتی الامکان از یک دستگاه مکش مناسب و در خور ماده (قطعه کار) استفاده کنید.
- توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوای کافی برخوردار باشد.
- توصیه میشود از ماسک تنفسی اینی با درجه فیلتر P2 استفاده کنید.

به چوبین و مقررات معترض در کشور خود در رابطه با استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید.

از تجمع گرد و غبار در محل کار خود جلوگیری بعمل آورید. گرد و غبار می توانند به آسانی مشتعل شوند.

طرز کار با دستگاه

راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

▪ به ولتاژ برق شکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود بر روی برچسب ابزار الکتریکی مطابقت داشته باشد. ابزارهای برقی را که با ولتاژ ۲۳۰V ولت مشخص شده اند، می توان تحت ولتاژ ۲۲۰V ولت نیز بکار برد.

▪ دستگاه را منحصراً از سطوح عایق دار 22 و دسته کمکی 4 در دست بگیرید. ابزار و ملحقات ممکن است با سیمهای برقی غیر قابل رؤیت داخل ساقه امان، و با کابل خود دستگاه تماس حاصل کنند. تماس با سیم و کابلی که هادی جریان برق دارد، می تواند در بخش های فلزی دستگاه نیز جریان برق تولید نموده و باعث برق گرفتگی شود.

در صورت استفاده ابزار برقی با دستگاههای مولد جریان برق (ژنراتور) که به اندازه کافی از انرژی ذخیره برخوردار نیستند و یا تنظیم کننده مناسب ولتاژ با تقویت کننده استارت (جریان برق اولیه) ندارند، ممکن است افت قدرت را روند غیر معمول در هنگام روشن کردن مشاهده شود. لطفاً به مناسب بودن مولد برق بکار گرفته شده بخصوص از نظر ولتاژ و فرکانس برق توجه داشته باشید.


نمود روشن و خاموش کردن

برای روشن کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل 2 را بطرف جلو فشار بدهید.

برای قفل و ثابت کلید قطع و وصل 2، قسمت جلوئی کلید قطع و وصل 2 را بطرف پائین فشار بدھید تا جا بیافتد.

از طریق چرخاندن رینگ کنگره دار در خلاف جهت عقربه های ساعت بوسیله دست، می توان مهره مهار سریع سالم و ممکن را شل کرد.

مهره مهار سریع خیلی سفت شده را هرگز با انبر دست شل نکنید بلکه همواره از آچار بکس استفاده کنید. آچار بکس 6/5 را مانند شکل بکار بربد.

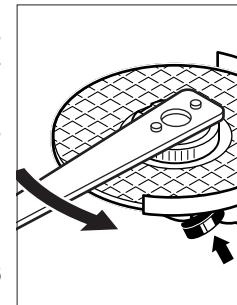

ابزار مجاز برای عملیات سایش

شما میتوانید از کلیه ابزار و متعلقات سایش و برش نامیده شده در این جزو راهنمای استفاده کنید.

[m/s] سرعت و دور مجاز [min⁻¹] و همچنین سرعت محیطی [s] ابزار و متعلقات سایش و برش مورد استفاده باید با حداقل مقادیر ارقام فنی طبق جدول زیر مطابقت داشته باشد.

از این رو به سرعت مجاز و همچنین سرعت محیطی موجود بر روی برچسب ابزار و متعلقات سایش و برش توجه کنید.


		[mm]	max [mm]	
[m/s]	[min ⁻¹]	d	b	D
80	11000	16,0	7	100
80	11000	22,2	7	115
80	11000	22,2	7	125
80	11000	-	-	100
80	11000	-	-	115
80	11000	-	-	125
45	11000	M 10	30	70
45	11000	M 14	30	75

چرخاندن سر دستگاه


▪ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پیز برق بپرسو.

سر دستگاه با زاویه 90° درجه نسبت به بدنه دستگاه قابل چرخش است. از ایندو میتوان کلید قطع و وصل را مطابق با ایندیکاتور خاص در وضعیت مناسب، از جمله کار برای افراد په دست قرار داد.

هر چهار بیج را کاملاً باز کرده و ببرون آورید. سر دستگاه را با احتیاط

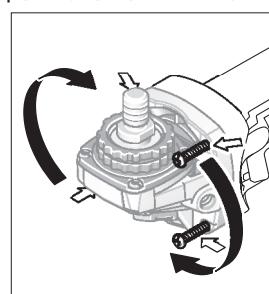

فلاتر مهار برای محور (شфт) 14: در فلاتر نگهدارنده 10 دور حلقه مرکزی، یک پلاستیکی (O-رنگ) نصب می‌باشد. چنانچه 0-رنگ بیاشد یا آسیب دیده باشد باید فلاتر نگهدارنده 10 قبل از استفاده دوباره، هتماً تعویض گردد.

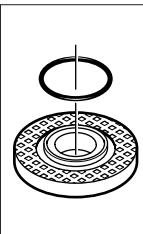

فلاتر مهار برای محور (شفت) 10: فلاتر مهار از هر دو طرف قابل استفاده است.

صفحه سنباده پره ای

برای کار کردن با صفحه سنباده پره ای، همواره حفاظت دست 17 را نصب کنید.

کفی لاستیکی برای نصب صفحه سنباده

برای کار کردن با کفی لاستیکی 18 برای نصب صفحه سنباده، همواره حفاظت دست 17 را نصب کنید. سلسه مراحل نصب در صفحه تصویر قابل رویت است. مهره گرد 20 را شل کنید و آن را با آچار بکس 5/6 سفت کنید.

برس سیمی کاسه ای/برس سیمی مسطح

برای کار با برس سیمی مدور کاسه ای و یا برس سیمی مدور مسطح، همواره حفاظت دست 17 را نصب کنید.

سلسه مراحل نصب در صفحه تصویر قابل رویت است. برس سیمی کاسه ای و برس سیمی مسطح باید تا حدی بر روی محور (شفت) دستگاه قابل پیچ کردن باشند، که کاملاً بر روی نشینمن محور دستگاه در قسمت انتهای رزوه محور دستگاه قرار بگیرند. برس سیمی کاسه ای و یا برس سیمی مسطح را با کملک یک آچار تخت مهکم کنید.

SDS-*clic* مهار سریع مجهز به


برای تعویض آسان متغیرات سایش بدون استفاده از سایر ابزار تفرقه، میتوانید به جای مهره نگهدارنده 12 از مهره مهار سریع (SDS) 13 استفاده کنید.

مهار سریع (SDS) 13 را منحصرًا میتوان برای صفحه ساب و یا صفحه برش مورد استفاده قرار داد.

منحصرًا از یک مهره 13 SDS سالم و بدون نقص استفاده کنید.

هنگام قرار دادن و بستن آن دقت کنید، طرف نوشته شده مهار 13 SDS به طرف صفحه ساب نباشد. علامت فلش باید به سمت علامت شاخص 23 باشد.

دکمه 1 قفل کننده محور (شفت) دستگاه را فشار دهید تا محور دستگاه را ثابت و مهکم کنید. برای مهکم کردن مهار 13 SDS صفحه ساب را مهکم در جهت حرکت عقربه ساعت بچرخانید.

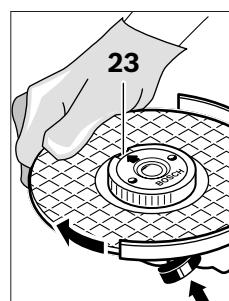

حفظ ایمنی برای برشکاری

برای برش کاری با صفحه برش حاوی مواد ساینده فشرده، همیشه از حفاظ ایمنی 15 و بیله بریدن استفاده نمایید.

هنگام برش سنگ از سپوشنگ مکنده ی گرد و غبار استفاده نمایید.

حفظ ایمنی 15 برای برش همانند حفاظ ایمنی 8 برای سائیدن نصب میشود.

دسته کمکی

از ابزار برقی خود فقط همراه با دسته کمکی 4 استفاده کنید.

دسته کمکی 4 را بر حسب نموده کار در سمت راست و یا چپ سر دستگاه پیچ (نصب) کنید.

حفظ دست

برای کار با کفی لاستیکی 18 برای نصب صفحه سنباده و یا کار با برس سیمی کاسه ای/برس سیمی مدور مسطوح/صفحه سنباده پره ای، همواره حفاظت دست 17 را نصب کنید.

حفظ دست 17 را به دسته کمکی 4 بیندید.

نحوه نصب متعلقات مربوط به سایش

پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتمال آنرا از داخل پیز بر قریب ببرون بکشید.

قبل از خنک شدن صفحات ساب و برش به آنها دست نزنید. این صفحات در طول کار بسیار داغ می شود.

محور دستگاه 7 و همچنین تمامی اجزا و قطعات قابل نصب را تمیز کنید.

جهت باز کردن و بستن ابزار و متعلقات برای سائیدن، باید نخست برای تثبیت محور دستگاه، دکمه 1 قفل کننده محور دستگاه را فشار دهید.

دکمه قفل کننده و تثبیت محور دستگاه را فقط در صورت توقف کامل محور دستگاه فشار دهید. در غیر اینصورت امکان آسیب دیدن ابزار برقی وجود دارد.

صفحه ساب/صفحه برش

به ابعاد ابزار و متعلقات سایش دقت کنید. قطر سوراخ صفحه سنگ باید کاملاً متناسب با قطر فلاتر نگهدارنده آن باشد. از تبدیل و یا سایر قطعات الحاقی جهت متناسب کردن اندازه استفاده نکنید.

هنگام استفاده از صفحه برش الماسه دقت کنید، جهت علامت فلش موجود بر روی صفحه برش الماسه برای نشان دادن جهت چرخش آن، با جهت چرخش ابزار برقی (جوجع شود به فلش جهت چرخش بر روی سر دستگاه) مطابقت داشته باشد.

سلسله مراحل نصب در صفحه تصویر قابل رویت است. جهت مهکم کردن صفحه ساب/برش، مهار 12 را شل کنید و آن را با آچار بکس 5/6 سفت کنید، رجوع کنید به بشش (مهار سریع).

پس از نصب ابزار سایش و قبل از روشن کردن ابزار برقی کنترل کنید که این ابزار بطور صحیح نصب شده باشد و بطرور آزاد قابل چرخش باشد. اطمینان حاصل کنید که ابزار سائیدن و متعلقات با حفاظ ایمنی و یا با قطعات دیگر تماس نداشته باشد.

1	دکمه قفل محور دستگاه
2	کلید قطعه و وصل
3	کلید تنظیم و انتخاب سرعت (کلید دبیر) (GWS 900-100 S / GWS 900-115 S / GWS 900-125 S)
4	دسته کمکی (با روکش عایق دار)
5	آچار بکس برای محور دستگاه M 14 *
6	آچار بکس برای محور دستگاه M 10 *
7	محور دستگاه
8	حفظ ایمنی (قاب محافظ) برای سائیدن
9	پیچ ثابت و قفل حفاظت ایمنی (قاب محافظ)
10	فلانز ابزارگیر (مهره زیر) مجهز به 0-رینگ
11	صفحه ساب *
12	مهره مهار (مهره یا واشر میانی)

مشخصات فنی

دستگاه سنگ فرز	شماره فنی	قدرت وروdi نامی	قدرت خروجی	تعداد دور (سرعت)	محدوده کنترل و تنظیم سرعت	حداکثر قطر صفحه ساب	رزوه محور دستگاه	حداکثر طول رزووه محور دستگاه	انتخاب سرعت	متوقف کننده ضربه زن (سیستم جلوگیری از پس زدن)	حافظ جلوگیری از روش شدن مجدد	محدود کننده جریان برق راه اندازی	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014	- با دسته کمکی کاچنده لرزش	- با دسته کمکی استاندارد	کلاس ایمنی		
900-125 S	900-115 S	900-100 S	900-125	900-115	900-100	GWS...	0 601 ...	W	min ⁻¹	min ⁻¹	mm	M 10	mm	mm	kg	kg	II / <input type="checkbox"/>	
396 1..	396 1..	396 1..	396 0..	396 0..	396 0..													
900	900	900	900	900	900													
450	450	450	450	450	450													
11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000													
2 800 - 11 000	-	-																
125	115	100	125	115	100													
M 14	M 14	M 10	M 14	M 14	M 10													
22	22	22	22	22	22													
●	●	●	-	-	-													
-	-	-	-	-	-													
●	●	●	-	-	-													
●	●	●	-	-	-													
2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0													
1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9													
II / <input type="checkbox"/>																		

این اطلاعات برای ولتاژ نامی [U] 230 ولت می باشد و در صورت تغییر ولتاژ یا در کشورهای دیگر می توانند تغییر کنند.

حفظ ایمنی (قاب محافظ) برای سائیدن

حفظ ایمنی 8 را روی محور گلوبی قرار دهید. حالت حفاظت ایمنی 8 را با شرایط مراحل کاری و فرق دهید. حفاظت ایمنی 8 را با محکم کشیدن پیچ تنظیم 9 تو سط آچار بکس 6/5 قفل کنید.

▪ حفاظت ایمنی 8 را طوری تنظیم کنید که، مانع امکان اصابت جرقه ناشی از کار با کاربر شود.

تذکر: برآمدگی های مشخص (کد دندانه ای) واقع در طوقه حفاظت ایمنی (قاب محافظ) 8 تضمین آن است که فقط یک حفاظت ایمنی (قاب محافظ) مناسب با ابزاربرقی قابل نصب می باشد.

نصب

نحوه نصب ملحقات ایمنی

▪ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاهه اتصال آنرا از داخل پیز برق بیرون بکشید.

تذکر: در صورت شکستن صفحه ساب درین کار با دستگاه و یا آسیب دیدن ابزارگیر دستگاه در محل حفاظت ایمنی و یا آسیب دیدن ابزار برقی، باید ابزار برقی بلاfacله به دفتر خدمات پس از فروش فرستاده شود. ادرس مریوطه را از قسمت «خدمات پس از فروش و مشاوره با مشتریان» اقتباس نماید.

◀ در صورتی که استفاده از حفاظ ایمنی توصیه شده است، از تماس حفاظ ایمنی با برس سیمی جلوگیری بعمل آورید. قطر برس های سیمی مدور تخت و برس های سیمی کاسه ای میتواند در اثر فشار و نیروهای گریز از مرکز افزایش پیدا کند.

سایر هشدارهای ایمنی
از عینک ایمنی استفاده کنید.



◀ برای یافتن لوله ها و سیمهای برق پنهان تأسیسات، از دستگاه های ردیاب مناسب آن استفاده کنید و در صورت نیاز با شرکت های کارهای تأسیسات ساختمان معلم تماس بگیرید. تماس با سیم های برق میتواند باعث آتش سوزی و یا برق گرفتگی شود. آسیب دیدن لوله کاز می تواند باعث ایجاد انفجار شود. سوراخ شدن لوله آب، باعث خسارت و یا برق گرفتگی میشود.

◀ پناچه جریان برق قطع شود و یا دوشاخه اتصال کابل برق دستگاه از داخل پریز برق ببرون کشیده شود، در آنصورت قفل کلید قطع وصل را آزاد کنید و کلید قطع وصل را در موقعیت خاموش قرار بدهید. این اقدام از روشن شدن مجدد بدون کنترل و ناخواسته جلوگیری بعمل می آورد. قفل از خنک شدن صفحات ساب و برش به آنها دست نزنید. این صفحات در طول کار بسیار داغ می شود.

◀ قطعه کار را مکم کنید. در صورتیکه قطعه کار به وسیله تجهیزات نگهدارنده و یا بوسیله گیره مکم شده باشد، قطعه کار اطمینان تر نه که داشته میشود، تا اینکه بوسیله دست نگهدارش شود.

تشريع دستگاه و عملکرد آن

کلیه دستورات ایمنی و راضنمائی ها را مطالعه کنید. اشتباها ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.



موارد استفاده از دستگاه

این ابزار برقی برای برش، سائیدن و پرداخت و برس کاری فلزات و سنگ بدون استفاده از آب مناسب است. برای برش کاری با صفحه برش هوای مواد ساینده فشرده، همیشه از حفاظ ایمنی برش مخصوص استفاده نمایید. هنگام برش سنگ از سربوش مکنده ی گرد و غبار استفاده نمایید. بوسیله ی ابزار سباده کاری مجاز، می توان از این ابزار برقی به عنوان ابزار سباده کاری استفاده نمود.

اجزاء دستگاه

شماره های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده میشود، مربوط به شرح ابزار برقی می باشد که تصویر آن در این دفترچه آمده است.

سایر هشدارهای ایمنی ویژه برای عملیات برش ▶ از بلوکه شدن و گیر کردن صفحه های برش و یا آوردن فشار بیش از حد به آن ها جلوگیری کنید. از ایجاد برش های خیلی عمیق خودداری کنید. اعمال فشار بیش از حد بر روی صفحه برش باعث اسهالک آن شده، امکان گیر کردن آن و در نتیجه خطر پس زدن دستگاه و یا شکستن آن ابزار وجود دارد.

◀ از نزدیک شدن به بخش های جلو و عقب صفحه برش در حال چرخش خودداری کنید. در صورتی که صفحه برش واقع در قطعه کار را از خود دور کنید، هنگام پس زدن، دستگاه ممکن است با شتاب به سمت شما حرکت نموده و یا متعلقات شکسته شده به سمت شما پرتاب گردد.

◀ در صورت گیر کردن صفحه برش و یا متوقف ساختن کارخانه، دستگاه را خاموش نموده و آنرا آرام نگهدارید تا صفحه کاملاً از حرکت متوقف شود. هرگز سعی نکنید صفحه برش در حال حرکت را از شکاف ببرون بکشید، زیرا این عمل ممکن است پس زدن دستگاه را منجر گردد. علت گیر کردن و انسداد را پیدا کرده و آنرا بر طرف کنید.

◀ از روشن کردن مجدد ابزار الکتریکی و برش با آن تا زمانی که قطعه کار در داخل دستگاه است، خودداری کنید. پیش از آنکه با احتیاط مجدد آ به برش پردازید، نفست بگذارید صفحه برش به حد اکثر (سعت) دور چرخش خود برسد. در غیر اینصورت امکان گیر کردن و ببرون بین دستگاه صفحه برش از داخل قطعه کار وجود دارد و پس زدن را منجر می شود.

◀ صفحه های بزرگ و قطعه های کار با ابعاد بزرگ را طوری ثابت و محکم قرار دهید، تا خطر پس زدن دستگاه در اثر گیر کردن صفحه برش کاھش بیدا کند. امکان خم شدن و تاب برداشتن قطعات بزرگ به دلیل وزن و سنگینی آنها وجود دارد. از اینرو باشد قطعه کار از هر دو طرف، هم در نزدیکی خط برش و هم در نزدیکی لبه قطعه، ثابت و محکم قرار داشته باشد.

◀ به ویژه هنگام ایجاد برش های عمیق (جیبی) (شیار زدن) در دیوار و یا سایر قسمت های غیر قابل رویت احتیاط کنید. صفحه برش که وارد قطعه کار میشود، میتواند هنگام برش با لوله های کاز، لوله های آب، کابل های برق و یا سایر اشیا، اصطبات نموده و باعث پس زدن دستگاه بشود.

هشدارهای ایمنی مخصوص برای سباده کاری

◀ از ورقهای سباده بیش از حد بزرگ استفاده نکنید و از دستورات تولید کننده برای انتخاب اندازه کاغذ سباده پیروی کنید. کاغذهای سباده ای که از کفی سباده بزرگ تر بوده و از لبه آن ببرون بینند، میتوانند باعث ایجاد جراحتات، گیر کردن، پاره شدن کاغذ سباده و یا پس زدن دستگاه بشوند.

هشدارهای ایمنی مخصوص برای کار با برس های سیمی

◀ توجه داشته باشید که از برس های سیمی در هنگام استفاده عادی و متعارف نیز قطعات و ذرات سیم جدا میشوند. از اعمال فشار زیاد بر روی سیم های برس خودداری نمائید. ذرات و قطعات سیم که به هوا پرتاب میشوند، میتوانند به آسانی داخل لباس و یا پوست بدن نفوذ پیدا کنند.

- ◀ هرگز دست خود را به ابزار کار متمرک و در حال چرخش نزدیک نکنید. زیرا ممکن است ابزار کار متمرک هنگام پس زدن با دست شما اصابت کند.
- ◀ از نزدیک شدن و تماس با آن قسمتی از ابزار برقی که بر آثر پس زدن به حرکت در می‌آید، احتیاط کنید. ضربه زدن با پس زدن دستگاه باعث حرکت ابزار برقی درجهت مخالف حرکت صفحه ساب در محلی که بلوکه شده است، می‌شود.
- ◀ خصوصاً در گوشه‌ها، لبه‌های تیز و غیره با احتیاط خاص کار نکنید. از در رفتن و خارج شدن ابزار و متعلقات از داخل قطعه کار و گیر کردن آنها جلوگیری کنید. امکان گیر کردن ابزار در حال چرخش خصوصاً در گوشه‌ها، لبه‌های تیز وجود دارد. این امر باعث پس زدن و یا از دست دادن کنترل بر ابزار برقی می‌شود.
- ◀ از تیغ اره زنجیری و یا تیغ اره دندانه ای استفاده نکنید. چنین ابزارهایی اغلب باعث پس زدن دستگاه و با از دست دادن کنترل بر ابزار برقی می‌شوند.
- ◀ هشدارهای ایمنی ویژه برای عملیات سایش و برش برای ابزار برقی خود، منحصر از ابزار برای سائیدن و ابریدن مجاز آن دستگاه و از حفاظ ایمنی که برای آن ابزار در نظر گرفته شده است، استفاده کنید. ابزار و متعلقات سایش و برش که برای این ابزار برقی در نظر گرفته شده اند، نمی‌توانند به حد کافی تحت حفاظت و کنترل باشند و ایمن نیستند.
- ◀ صفات سنگ را طوری نصب کنید که صفحه سنگ از لبه قاب محافظ صفحه سنگ بیرون نزند. صفحه سنگ نصب شده خلاف اصول که از لبه قاب محافظ صفحه سنگ بیرون زده باشد، نمی‌تواند به اندازه کافی محفوظ بماند.
- ◀ قاب محافظ یا در روی ابزار برقی مطمئن نصب گردد و مدادکتر ایمنی لازم تنظیم شود تا کمترین بخش سنگ سنباده به صورت باز به طرف کاربر قرار گیرد. قاب محافظ، کاربر در برایر تکه های شکسته، تماس اتفاقی با سنگ سنباده و نیز چرخه طایی که منزد به افروخته شدن لباس شما می‌شود، محافظت می‌کند.
- ◀ ابزارهای سایش و برش مجازند فقط برای موارد کاری که توصیه و در نظر گرفته شده است، استفاده شوند. بطور مثال هرگز نباید از سطح جانبی یک صفحه برش برای سائیدن استفاده کنید. صفحه های برش برای برداشتن مواد با لبه صفحه مناسب هستند. اوردن فشار جانبی بر روی این صفحه ها ممکن است منجر به شکستن آنها شود.
- ◀ میشه از فلازهای نگهدارنده (مهره های) سالم و بدون عیب با اندازه و فرم مناسب برای صفحه ساب یا صفحه سنگ که اختیار نموده اید، استفاده کنید. فلازهای مناسب باعث حفظ صفحه های ساب شده و خطر شکستن آنها را کم می‌کند. فلازهای مخصوص صفحه های برش میتوانند با سایر فلازهای مخصوص صفحه های ساب متفاوت باشند.
- ◀ صفحه های ساب و برش متفرقه مستعمل و فرسوده متعلق به ابزار برقی بزرگتری را مورد استفاده قرار ندهید. صفحه های متعلق به ابزار برقی بزرگتر برای ابزار برقی گوچکتر به هنگام کار با سرعت بالا، مناسب نمی‌باشند و استفاده از آن صفحات ممکن است منجر به شکستن آنها شود.
- ◀ کابل برق دستگاه را از ابزار و متعلقات در حال چرخش روی آن دور نگاه دارید. در صورتیکه کنترل خود را بر روی ابزار الکتریکی از دست بدھید، امکان قطع شدن، و یا گیر کردن و گره خوردن کابل برق وجود داشته و منجر به اصابت و گیر کردن دست و ساعد شما به ابزار در حال چرخش گردد.
- ◀ هرگز ابزار الکتریکی را قبل از توقف کامل ابزار و متعلقات آن کنار نگذارید. امکان تماس ابزار و متعلقات در حال چرخش با سطحی که ابزار برقی بر روی آن قرار دارد وجود داشته و منجر به از دست دادن کنترل شما بر روی ابزار برقی می‌شود.
- ◀ هنگام حمل ابزار الکتریکی، دستگاه را خاموش نگهداشته. در غیر اینصورت امکان تماش اتفاقی لباس شما و گیر کردن آن به ابزار در حال چرخش روی دستگاه وجود داشته و این منجر به اصابت ابزار به بدن شما می‌گردد.
- ◀ شیارهای تهویه ابزار الکتریکی خود را بطور مرتبت تمیز نگیند. گرد و غباری که از طریق بروانه موتور به داخل محفظه وارد شود و یا تجمع زیاد براده فلز در آن ممکن است سوانح و خطرات الکتریکی را منجر گردد.
- ◀ از بکارگیری ابزار الکتریکی در مجاورت مواد قابل اشتعال خودداری کنید. جرقه ها میتوانند باعث حریق در این مواد شوند.
- ◀ از ابزار و متعلقاتی که نیاز به خنک کننده سیال دارند استفاده نکنید. استفاده از آب و یا سایر مواد خنک کننده مایع میتواند موجب بروز برق گرفتگی شود.
- ◀ ضربه زدن (پس زدن یا گیر کردن دستگاه هنگام کار) و هشدارهای ایمنی
- ▶ ضربه زدن یا پس زدن یک واکنش ناگهانی است که در نتیجه گیر کردن و یا بلوکه شدن ابزار و متعلقات در حال چرخش بر روی ابزار برقی، از جمله صفحه ساب یا صفحه سنگ، یا کفی سنباده، برس سیمی و غیره بوجود می‌آید. گیر کردن، انسداد و یا بلوکه شدن منجر به توقف ناگهانی ابزار در حال چرخش روی دستگاه میشود. بدین ترتیب ابزار برقی از کنترل خارج شده و در خلاف چیزهای چرخش و حرکت متعلقات و ابزاری که بر روی آن قرار دارد، شتاب پیدا میکند.
 - ▶ بطور مثال در صورتیکه یک صفحه ساب در قطعه کار گیر کرده و یا منجر به ضربه زدن (پس زدن) شود. در این صورت صفحه ساب بطریف کاربر و یا در خلاف چهت او، بسته به چهت چرخش آن در محل بلوکه شده، حرکت میکند. امکان شکستن صفحه های ساب از این طریق نیز وجود دارد.
- ▶ ضربه زدن (پس زدن) نتیجه استفاده و بکارگیری نادرست از ابزار برقی است. با رعایت اقدامات ایمنی مناسب به شرح زیر میتوان از آن جلوگیری بعمل آورد.
- ◀ ابزار برقی را خوب محکم گرفته و بدن، ساعد و دستهایتان را به گونه ای قرار دهید که قادر به کنترل و خنثی کردن نیروهای ضربه زدن دستگاه باشید. در صورت در اختیار داشتن دسته کمکی، همواره از آن استفاده کنید تا کمک آن بتوانید هنگام کارکرد ابزار برقی در سرعت زیاد، داداگر کنترل را بر نیروهای ضربه زننده و گشتاور و اکنشی آن داشته باشید. شخص کاربر میتواند با رعایت احتیاط نیروهای واکنشی دستگاه تسلط داشته باشد.

- ابزار برقی باشد. ابزار و متعلقاتی که سریعتر از حد مجاز میپرسند، ممکن است بشکند و به اطراف پرتاپ بشوند.
- قطر و ضخامت ابزار و متعلقاتی که بر روی دستگاه قوار میگیرند، باید با اندازه ها و مقادیر قید شده باشند. ابزار و متعلقات با اندازه های نامناسب و نادرست نمی توانند به حد کافی تمثیل حفاظت و قابل کنترل باشند.
- ابزارهای دارای رزوه یا پیستی با رزوه مدور دستگاه مناسب باشند. ابزارهایی که بوسیله فلاتر نصب می شوند بایستی قطر سوراخ ابزار با قطر گیرنده فلاتر مناسب باشد. ابزارهایی که روی ابزار برقی محکم شوند، بطور نامتعادل می چرخد، شدید می لرزد و می توانند باعث ایین رفتگی دستگاه شوند.
- از ابزار و متعلقاتی که آسیب دیده اند، استفاده نکنید. پیش از هر بار استفاده از ابزار و متعلقاتی که روی دستگاه نصب میشوند، از جمله مشهدهای سایپ، را از نظر ترک خوردگی، استهلاک و یا سائیدگی کنترل کنید. همچنین قابهای محافظ و کفی سنباده ترک نداشته، مستهلهک و مستعمل نباشند و سیم های برس شل نشده و یا شکسته نباشند. در صورتی که ابزار برقی و یا ابزار دستگاه آسیب ندیده باشد و یا از ابزار و متعلقات سالم دیگری استفاده ننماید. در صورت کنترل و نصب ابزار و متعلقات، خود و سایر افراد نزدیک ابزار برقی را از معرض ابزار در حال چیزش روی دستگاه دور نگاه داشته و ابزار برقی را به مدت یک دقیقه با آخربین دور (سرعت) ممکن موتور در حالت بدون بار، روش بکار گیرد. ابزار و متعلقات آسیب دیده معمولاً در این مدت آزمایش می شوند.
- از تجهیزات اینپی و پوشش محافظ شخصی استفاده نکنید. مناسب با نوع کار از پوشش اینپی یا ماسک اینپی برای حفاظت کامل از تمام صورت، چشم و یا از عینک اینپی استفاده نکنید. در صورت لزوم از ماسک ضد غبار، گوشی اینپی، دستکش اینپی و یا پیش بند اینپی مخصوصی که ذرات مواد، تراشه و زوائد را از شما دور نگاه میدارد، استفاده کنید. چشمان شما باید در پرایر جهش ذرات هارچیز، براده، تراشه و زوائدی که در هنگام کارهای متفرقه تولید میشوند، محفوظ بماند. ماسک های اینپی ضد ضد غبار و ماسک های تنفس باید قادر به فیلتر کردن گرد و غبار ناشی از کار باشند. در صورتی که مدت طولانی در معرض سر و صدای بلند قرار گرفته باشید، امکان تضعیف قدرت شنوایی شما وجود دارد.
- وقت کنید که سایر افراد، فاصله کافی با محل کار شما داشته باشند. هر فردی که به محل کار شما نزدیک میشود، موظف است از تجهیزات اینپی و پوشش محافظ شخصی بپروردار باشد. امکان پرتاب شدن قطعات شکسته و جدا شده از قطعه کار و یا ابزار و متعلقات شکسته حتی در خارج از محدوده کار نیز وجود ندارد و میتواند منجر به چراهای گردد.
- ابزار برقی را منحصر از دسته و سطوح عایق دار آن در دست بگیرید، چرا که بسته به نوع کار خود، امکان تماس ابزار برس و متعلقات ابزار برقی با کابل های برق غیر قابل رویت داخل ساختمان و یا اتماس آنها با کابل رخود دستگاه وجود دارد. تماس ابزار برس و متعلقات ابزار برقی با سیم و کابل که هادی جریان برق است، می تواند در بخش های فلزی ابزار برقی نیز جریان برق تولید کند و باعث برق گرفتگی شود.
- قبل از تنظیم ابزار الکتریکی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق کشیده و با اتري آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته ابزار الکتریکی جلوگیری می کند.
- ابزار الکتریکی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگهدارید. اجازه ندهید که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دقتچه راهنمای رخوانده اند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار الکتریکی در دست افراد ناوارد و بی توجه خطرناک است.
- از ابزار الکتریکی خوب مرآقبت کنید. مواطبه باشید که قسمت های منفرم دستگاه خوب کار کرده و گیر نکند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار الکتریکی شکسته و یا آسیب دیده نباشند. قطعات اسیب دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. ملت بسیاری از سوانح کاری، عدم مرآقبت کامل از ابزارهای الکتریکی می باشد.
- ابزار برس را تیز و تمیز نگهدارید. ابزار برشی که خوب مرآقبت شده و از لبه های تیز بخوردارند، کمتر در قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت می باشند.
- ابزارهای الکتریکی، متعلقات، ابزاری که روی دستگاه نصب می شوند و غیره را مطابق دستورات این چزوه راهنمای طوری به کار گیرید که با مدل این دستگاه تناساب داشته باشند. همچنین به شرایط کاری و نوع کار توجه کنید. کاربرد ابزار برقی برای موارد کاری که برای آن در نظر گرفته نشده است، میتواند شرایط خطرناکی را منجر شود.
- سرپیس**
- برای تعمیر ابزار الکتریکی فقط به متخصصین حرفه ای رجوع کرده و از وسائل یکی اصل استفاده کنید. این باعث خواهد شد که اینمی دستگاه شما تضمین گردد.
- راهنمایی ها و نکات ایمنی برای دستگاه سنگ فرز**
- هشدارهای ایمنی مشترک برای سائیدن، سنباده کاری، کار با برس های سیمی و بردین
- این ابزار برقی به عنوان ابزاری برای سائیدن، سنباده کاری، برس کاری و بردین مورد استفاده قرار میگیرد. به تمامی هشدارهای اینپی، ستسورا العمل ها، تصاویر و ارقامی که به همراه این ابزار برقی دریافت می دارید، توجه کنید. عدم رعایت و توجه به دستورالعمل های زیر میتواند موجب برق گرفتگی، حریق یا جراحات شدیدی شود.
- این ابزار برقی جهت پولیش کاری مناسب نمیباشد. استفاده از این ابزار در مواردی که برای این ابزار برقی در نظر گرفته نشده است، میتواند خطوط و چراحتی را منجر گردد.
- منحصر از ابزار و متعلقاتی که توسط تولید کننده دستگاه، در خصوص این ابزار الکتریکی در نظر گرفته و پیشنهاد شده است، استفاده کنید. نصب و اسفلاده از ملحقات و متعلقات متفرقه، تضمین کار برای اینمی را از بین خواهد برد.
- میزان تحمل سرعت مجاز متعلقات سایش و برش باید حداقل معادل با حداقل سرعت تعیین شده بر روی

فارسی

راهنمای های ایمنی

راهنمایی های ایمنی عمومی برای ابزارهای الکتریکی

مشدّار همه دستورات ایمنی و راهنمایی ها را بخواهید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا ساری حرارت های شدید شود.

همه هشدارهای ایمنی و راهنمایی ها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

هر جا در این راهنمایی از «ابزار الکتریکی» صحبت میشود، منظور ابزارهای الکتریکی (با سیم برق) یا ابزارهای الکتریکی باطری دار (بدون سیم برق) میباشد.

ایمنی محل کار

محل کار خود را تمیز، مرتب و مجهز به نور کافی نگهدارید. محیط کار نامرتب و کم نور میتواند باعث سوانح کاری شود.

با ابزار الکتریکی در محیط هایی که در آن خطر انفجار وجود داشته و حاوی مایعات، گازها و بخارهای محترقه باشد، کار نکنید. ابزار های الکتریکی جرقه های ایجاد میکنند که میتوانند باعث آتش گرفتن گرد و بخارهای موجود در هوا شوند.

هنگام کار با ابزار الکتریکی، کودکان و سایر افراد را از دستگاه دور نگهدارید. در صورتیکه حواس شما پر شود، ممکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

ایمنی الکتریکی

دوشاخه ابزار الکتریکی باید با پریز برق تناسب داشته باشد. هیچگونه تغییری در دوشاخه نمایید. دوشاخه نباید همراه با ابزار الکتریکی دارای اتصال به زمین استفاده شود. دوشاخه های اصل و تغییر داده نشده و پریزهای مناسب، خطر شوک الکتریکی و برق گرفتگی را کم میکنند.

از تماس بدنی با قطعات متصل به سیم اتصال به زمین مانند لوله، شوفاژ، اجاق برقی و یخچال خودداری کنید. در صورت تماس بدنی با سطوح و قطعات دارای اتصال به زمین و همچنین تماس شما با زمین، خطر برق گرفتگی افزایش میگیرد.

دستگاه را از باران و رطوبت دور نگهدارید. آب به ابزار الکتریکی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

از سیم دستگاه برای کارهای چون حمل ابزار الکتریکی، آوریزان کردن آن و یا خارج کردن دوشاخه از برق استفاده نکنید. کابل دستگاه را در مقابل حرارت، روغن، لبه های تیز و بخش های متخرک دستگاه دور نگهدارید. کابل های آسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهند.

در صورتیکه با ابزار الکتریکی در محیط باز کار میکنید، تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط باز نیز مناسب باشد. کابل های رابط مناسب برای محیط باز، خطر برق گرفتگی را کم میکنند.

در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و اماکن مرتبط، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشی زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) استفاده کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد.

رعایت ایمنی اشخاص

حوالا خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و موش کامل با ابزار الکتریکی کار کنید. در صورت شستگی و یا در صورتیکه مواد نذر، الکل و دارو استفاده کردید، اید، ابزار الکتریکی کار نکنید. یک لحظه بی توجهی هنگام کار با ابزار الکتریکی، میتواند جراحت های شدیدی به همراه داشته باشد.

از تجهیزات ایمنی شخصی و از عینک ایمنی همواره استفاده کنید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ایمنی، کفش های ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوش ایمنی مناسب با نوع کار با ابزار الکتریکی، خطر متروک شدن را کاهش میدهد.

میواط بایشید که ابزار الکتریکی بطور ناخواسته بکار نیفتد. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پریز برق، اتصال آن به باتری، برداشتن آن و یا حمل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار الکتریکی خاموش باشد. در صورتیکه هنگام حمل دستگاه انگشت شما روی دکمه قطع و وصل باشد و یا دستگاه را در حالت روشن به برق نزیند، ممکن است سوانح کاری پیش آید.

قبل از روشن کردن ابزار الکتریکی، باید همه ابزارهای تنظیم کننده و آچارها را از روی دستگاه ببردارید. ابزار و آچارهایی که روی بخش های چرخنده دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراحت شوند. **وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد.** برای کار چای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب میتوانید ابزار الکتریکی را در وضعیت های غیر متنظره بهتر تنمیت کنترل داشته باشید.

لباس مناسب پیوشهید. از پوشیدن لباس های گشاد و حمل زینت آلات خودداری کنید. موها، لباس و دستکش های شما را از بخش های در حال چرخش شدن دور نگهداشتهید. لباس های گشاد، موی بلند و زینت آلات ممکن است در قسمت های در حال چرخش دستگاه گیر کنند.

در صورتیکه میتوانید وسائل مکش گرد و غبار و یا وسیله جمع کننده گرد و غبار را به دستگاه نصب کنید، باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب و استفاده می شوند. استفاده از وسائل مکش گرد و غبار مخصوصیت شما را در برابر گرد و غبار زیاد تر میکند.

استفاده صحیح از ابزار الکتریکی و مراقبت از آن از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری کنید. برای هر کاری، از ابزار الکتریکی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار الکتریکی مناسب باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده کنید.

در صورت ابرار در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. ابزار الکتریکی که نمیتوان آنها را قطع و وصل کرد، خطرناک بوده و باید تعمیر شوند.

